

[閉じる](#)

Panasonic
ネットワークカメラ BB-HCM110
V1.40版 リリースノート

目次

[変更履歴](#)

[ダウンロードファイルについて](#)

変更履歴

Ver 1.40

- 2010年1月からの社名変更に対応
- セキュリティ強化を実施
- 録画プログラムBB-HNP15、録画ビューアソフトBB-HNP17において外部出力が有効にならない現象の改善

以下、Active X バージョンアップ時の改善内容記載漏れ分(2010.8.31記載)

- Skypeやセキュリティソフトインストールしたパソコンでクリック&センタリングが動作しないことがある現象の改善
- Skypeやセキュリティソフトインストールしたパソコンで音声の操作バーが表示されないことがある現象の改善
- 音声のアイコンで送話・受話を切り替えていると、IEがハングアップする現象の改善
- Proxy経由でカメラにアクセスする場合、画像表示できない現象の改善

Ver 1.30

- CGI共通I/F Ver 1.06に対応
- ISAKMPプロトコルの実装におけるIPSec脆弱性 (NISCC-273756) に対応
- 「Login方式」, 「Plain方式」のSMTP認証に対応
- マルチ画面での自カメラ登録に対応(デフォルトでNo.1カメラに登録)
- マルチ画面登録中のカメラが未接続状態になった時に表示に時間がかかる現象の改善
- 一時保存画像の連続再生を見やすくする為に再生間隔を変更
- 携帯電話での一時保存・転送の有効・無効設定に対応
- 最大検知前保存枚数を 1500 枚から保存可能な枚数 600 枚へ変更
- ユーザー指定(リンク指定)が可能なバナー画像の表示機能を追加
- 設定画面の中国語対応、及び操作画面の韓国語表示対応
- 設定画面の保存時間の改善
- 一時転送保存設定時の“動作条件設定”画面の「保存」を押しても、設定値が有効にならない事がある現象の改善
- 「カラーナイトビュー「有効」時、電源周波数を50Hzに設定しても60Hzで動作するため、蛍光灯などの照明の影響により画面にフリッカーが入る現象の改善
- 「カラーナイトビューを「有効」にして、電源を入れなおすと、電源周波数60Hzで動作するため、蛍光灯などの照明の影響により画面にフリッckerが入る現象の改善」

Ver 1.27

- 20個のプリセットポジション登録に対応
- 指定ポジション復帰機能の指定(復帰)時間を追加
(10秒、20秒、30秒、1分、5分を追加)
- アラーム検知時のカメラの向きの設定に、ホームポジション、プリセット1~20を追加
- 動作検知時のカメラの向きの設定に、プリセット9~20を追加
- カメラの動画シングル画面への同時アクセス数が30を超えた場合に、画面にエラーメッセージを表示する機能を追加

- ・公開時間外に、一般ユーザーまたは未登録ユーザーが動画シングル画面にアクセスした場合に、画面にエラーメッセージを表示する機能を追加
- ・サポート画面にみえますねっとサポート情報URLを追加

Ver 1.25

- ・複数動作検知設定した際に、正常に動作しない場合がある現象の改善
- ・Eメール転送時に、特定のメールサーバにメールが送信できなくなる現象、VPN環境でフレームレートが低下する場合がある現象の改善
(TCPのMSSサイズを1414バイトから1024バイトに戻しております)
- ・DNS接続時のタイムアウトエラーでカメラに接続できない場合がある現象の改善(リトライ毎のタイムアウト時間を変更)
改善前：1回目5秒、2回目5秒、3回目5秒
改善後：1回目5秒、2回目10秒、3回目15秒

Ver 1.23

- ・初回リリースバージョン

ダウンロードファイルについて

hcm110_v140jp.binはBB-HCM110のファームウェアです。
圧縮はしておりません。

※インストールの手順は、BB-HCM110の取扱説明書(応用編)「カメラをバージョンアップする」を、ご参照ください。

[閉じる](#)