

Panasonic
ネットワークカメラ BB-SC384A
V4.74 版 リリースノート

目次

[変更履歴](#)
[ダウンロードファイルについて](#)

変更履歴

Ver V4.74J

<改善項目>

- インターネットモード「ON」かつベストエフォート設定(初期状態)時、H.264 のストリームを同時に 2 接続状態で画像表示している場合、一方の接続が断になると、もう一方の接続の画像がカクツキ、15 秒～20 秒で画像が停止する現象の解消(接続環境によっては、カクツキが残る場合がありますが、ビットレートを 1Mbps 程度に上げると症状が改善される場合があります)
- 表示用プラグインソフトウェア (ActiveX) 内に記載されている旧社名を新社名に変更

Ver V4.73J

<改善項目>

- FTP 定期送信時、送信画像が ~~400~~ 枚-100 秒間途切れることがある現象の改善(2019/7/25 記載誤りのため修正)

Ver V4.70J

<改善項目>

- 工場出荷状態の初期のパスワード認証方式を「Digest or Basic」から「Digest」に変更
- 工場出荷状態の初期のパスワードの使用文字種を「英字/数字/記号」のうち 2 種以上を選択する仕様から「英字大文字/英字小文字/数字/記号」のうち 3 種以上を選択する仕様に変更(変更に関するお知らせは[こちら](#))
- マルチキャスト配信設定時に、カメラの起動時に配信が停止することがある現象の改善
- レンズ温度補正が正しく働かず、フォーカスが少しずつずれていくことがある現象の改善(ドライバーソフトによる改善)

Ver V4.65J

<改善項目>

- セキュリティ強化を実施
- 「画質調整」の「光量制御モード」を「フリッカレス(60Hz)」設定時にバックアップした設定ファイルをカメラ WEB ブラウザからリストアできない現象の改善
- BB-HCM シリーズのカメラと混在でマルチスクリーン使用時に、1 台の BB-HCM カメラがネットワーク切断され、「ネットワークが切断された可能性があります。接続を確認してください。」のアラート表示されて、OK した後、別のカメラに対しても同様のアラートが表示される現象の改善
- ONVIF 使用時にズーム動作しないことがある現象の改善
- みえますねっとポータル画面のライブ画像が、「Google Chrome 64.0 for Windows」で表示できなくなる現象の改善(2018/3/26 一部表現を変更)

Ver V4.64J

<改善項目>

- ActiveX 内の旧社名を新社名に変更
- 画面内のサポートウェブサイトの URL を変更

- H.264 動画録画の SD メモリーカードへの書き込み異常発生時に録画が停止することがある現象の改善

Ver V4.63J

<改善項目>

- メール定期送信において、再起動後の初回メールに画像添付がされない現象の改善

Ver V4.62J

<改善項目>

- ND400 との接続で SD メモリーカードバックアップ録画(JPEG)中、録画された画像が黒画になることがある現象の改善
- SD メモリーカードの上書き削除中にブラウザから動画ファイルのダウンロードを実行すると 500 エラーになり、ダウンロードできないことがある現象の改善(上書き削除中などは、処理に時間がかかるため、動画ダウンロード開始画面上に「最大 5 分程度時間がかかる」旨記載)
- SD メモリーカードに録画した H.264 画像の最新ログの動画データのみ、ブラウザ上からダウンロードできないことがある現象の改善
- 被写体により、SD メモリーカードに録画した動画の再生画面で、黒画となり再生できないことがある現象の改善
- 動画録画中に、動画のダウンロード操作を行うと、記録時間が 1 時間を超えるログができることがある現象の改善

Ver V4.60J

<改善項目>

- ユーザー名、パスワードの初期値「admin」「12345」を削除し、入力条件を「4～32 文字」から「8～32 文字(英数字の混在必須)」に変更
※すでに設定済の機器をバージョンアップしても従来のユーザ名、パスワードは削除されません。設定画面や初期化ボタンで初期化すると改めて設定が必要になりますのでご注意ください。

Ver V4.50J

<機能追加>

- [みえますねっと PRO]を統合後の新「みえますねっと」に対応
※2016 年 2 月の「みえますねっと」サービスリニューアルに伴い、「みえますねっと Pro」ご利用のお客様は、サービス終了する 2016 年 6 月 30 日まで、そのままバージョンアップすると DDNS サービスが停止しますのでご注意ください。

<改善項目>

- メモリーへの不要なアクセスをしないように改善
- メンテナンス画面に表示される「動作情報 ステータス」の通電時間情報が正しく表示されるように改善(ドライバーソフトによる改善)
- VMD画面、音検知画面表示中は、アラーム通知が行われないことを、それぞれの画面へ説明文追加
- 画面内時刻表示の on/off 設定をプルダウンからラジオボタンへ変更

Ver V4.24J(ドライバーソフト V1.28)

<改善項目>

- 生産工場での工程検査改善(お客様への操作、設定に関する影響はございません)
※ドライバーソフトによる改善

Ver V4.24J

<改善項目>

- 最大ファイルサイズ 20MB 設定で SD メモリーカードへ録画した H.264 録画ファイルを PC ソフトウェアパッケージ WV-ASM200 からダウンロードする機能に対応。(WV-ASM200 の V3.30 以降へのバージョンアップも必要です)
- SD メモリーカードに録画されたデータが再生できないことがある現象の改善

- パン動作中、共振等により異音が発生することがある現象の抑制(ドライバーソフトによる改善)

Ver V4.23J

<改善項目>

- SDメモリーカードから録画画像のダウンロードができなくなる現象の改善

Ver V4.22J

<改善項目>

- FTP 定期送信で送信間隔を 1s(1 秒に 1 枚送信する)設定にすると、送信枚数が足りなくなってしまうことがある現象の改善(例:60 秒で 54-55 枚程度になる)(2014/12/2 記載漏れ追記)
- BB-HNP17,WV-ASM200 に登録できない現象の改善

Ver V4.21J

<改善項目>

- 映像配信していない状態で SD カード録画を行うと、音声録音されない現象の改善

Ver V4.20J

<機能追加>

- 内部メモリー録画、録音機能を追加
- アラーム要因別の通知先変更機能を追加
- メールで定期的に画像を送信する機能を追加
- メールでアラームログを送信する機能を追加
- かんたん設定にメール定期送信／内部メモリー録画を追加
- 設定のバックアップ／リストア機能の追加
- 機能許可設定に内部メモリー録画を追加
- アラーム画像(H.264)を FTP 転送する機能を追加
- H.264 動画録画のプレアラーム時間を変更できる機能を追加
- SD 単独録画に録音を追加

<改善項目>

- IE 互換表示設定 off 時でも使用できるように改善

Ver V4.03J

<改善項目>

- みえますねっと PRO のモニタリングサムネイルから IE でライブ画面を見た時、黒画になって画像が表示されなかったり、左側のコントロールメニューが表示されないことがある現象の改善

Ver V4.02J

<改善項目>

- FTP 定期転送機能で、送信間隔に 2 分以上の値を設定した場合に、正しい間隔で送信されないことがある現象の改善
- IE10,IE11 で互換表示未設定の場合に、設定を促す画面を表示
- ライブ画面のタイトルバーにサポートサイトへのリンクを表示

Ver V4.00J

- 初回リリースバージョン

ダウンロードファイルについて

sc384a_***J_cam_***.zip は BB-SC384A のファームウェアです。

本ファイルは自己解凍形式(zip)の圧縮ファイルになっています。

ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍すると「ドライバーファームウェア(拡張子 bin)」および「アプリケーションファームウェア(拡張子 img)」が生成されますので、それぞれを最新版にバージョンアップしてください。

※バージョンアップの手順は、BB-SC384A の取扱説明書を、ご参照ください。