

Panasonic®

取扱説明書

フルデジタル CO₂ / MAG 溶接電源

品番 **YD-GR3 シリーズ**



品 番

YD-350GR3

YD-500GR3

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

保証書別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
周辺機器の取扱説明書も、あわせてお読みください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日、納入立合日、販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

OMDT6202J28

(DT6202,DT6232)

2203

◆ はじめに

本書は CO₂/MAG 溶接に使用する溶接電源の取扱説明書です。溶接を行うには下記の構成の機器が必要になります。

● 機器構成

溶接電源	YD-350GR3	YD-500GR3
ワイヤ送給装置	YW-35DG1	YW-50DG1
リモコン	YD-35GRR1	YD-50GRR1
溶接用トーチ	YT-35CS4	YT-50CS4
ガス調整器	YX-25AD1	YX-25AD1

◆ 特長

- 操作パネル・デジタル表示とボリューム式リモコンによるアナログ操作で操作性が向上します。
- エンコーダ付モータによる安定した高精度なワイヤ送給性能が得られます。
- 溶接条件を計 9 条件まで記憶・再生できます。
- 機動性、堅牢性、防塵性を向上しています。

◆ 適用溶接法

3 つの溶接法が選択できます。各溶接法について、アークスポット溶接も可能です。

- (1) CO₂ 溶接
- (2) MAG 溶接
- (3) ステンレス MIG 溶接

◆ 安全な使い方に関する警告表示

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

危害や損害の程度を区分して、説明しています。	
 危険	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。	
	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
 	気をつけていただく内容です。

◆ 本製品を日本国外に設置、移転する場合のご注意

- ・本製品は、日本国内の法令および基準に基づいて設計、製作されています。
- ・本製品を日本国外に設置、移転する場合、そのままでは設置および移転する国の法令、基準に適合しない場合がありますのでご注意ください。
- ・本製品を日本国外に移転・転売をされます場合は、必ず事前にご相談ください。

◆ 免責事項

下記のいずれかに該当する場合は、当社ならびに本製品の販売者は免責とさせていただきます。

- ・正常な設置・保守・整備および定期点検が行われなかった場合の不都合。
- ・天災地変、その他不可抗力による損害。
- ・当社納入品以外の製品・部品不良、または不都合に伴う本製品の問題、または本製品と当社納入品以外の製品、部品、回路、ソフトウェア等との組み合わせに起因する問題。
- ・誤操作・異常運転、その他当社の責任に起因せざる不具合。
- ・本製品の使用（本製品の使用により製造された製品が紛争の対象となる場合を含みます）に起因する、知的財産権に関する問題。（プロセス特許に関する問題）
- ・本製品が原因で生じる逸失利益・操業損失等の損害またはその他の間接損害・派生損害・結果損害。

【本製品廃棄上のご注意】

本製品を廃棄される場合は、認可を受けた産業廃棄物処理業者と廃棄処理委託契約を締結し、廃棄処理を委託してください。

- 本書の記載内容は、2022年 3月 現在のものです。
- 本書の記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。

◆ もくじ

はじめに	2	8.1.1 「詳細」の内容	26
1. 安全上のご注意（必ずお守りください）4		8.1.2 「詳細」の操作	26
2. 仕様.....	7	8.2 溶接条件の「再生」と「記憶」.....	27
2.1 定格仕様	7	8.2.1 「再生」の操作	27
2.2 付属品	7	8.2.2 「記憶」の操作	28
2.3 使用可能なアーク特性	8	8.3 溶接準備	29
2.4 使用率について	8	8.3.1 操作パネルの設定・確認	29
2.5 外形寸法図	9	8.3.2 溶接ワイヤのインチング	29
2.5.1 YD-350GR3	9	8.3.3 シールドガスの点検	30
2.5.2 YD-500GR3	9	8.4 溶接	31
3. 設置および運搬.....	10	8.4.1 「クレータ無」溶接	31
3.1 設置・使用場所	10	8.4.2 「クレータ有」溶接	32
3.2 運搬	10	8.4.3 「初期クレータ有」溶接	33
4. 各部の名称と働き.....	11	8.4.4 クレータ反復	34
4.1 電源スイッチ（NFB）.....	11	8.4.5 「アークスポット」溶接	35
4.2 前面接続部	11	9. 保守・点検	36
4.3 操作パネル	12	9.1 日常点検	36
4.4 後面	15	9.2 定期点検	37
4.5 内部部品	16	9.3 天板の外し方	37
4.5.1 直流リアクタ（DCL）のタップ切り替え	16	9.4 点検項目	38
4.5.2 プリント基板上のスイッチ	17	9.5 絶縁耐圧試験・絶縁抵抗測定に関するご注意	38
4.5.3 スライドスイッチ（SW 1）	17	10. 異常と処置	39
4.5.4 ディップスイッチ（DSW 1）	17	10.1 表示器が不規則に点滅する場合	39
5. 機器の構成.....	18	10.2 エラー番号表示	39
5.1 溶接施工に必要な機材	18	10.3 表示器が無表示の場合	40
5.2 周辺機器	19	10.4 溶接異常時の点検項目	41
5.2.1 延長ケーブル（別売品）	19	10.5 側板の外し方	42
5.2.2 接続ケーブルの品番表	19	10.6 冷却フィンの清掃方法	42
6. 接続.....	20	11. 保証とアフターサービス	43
6.1 出力側ケーブルの接続	20	11.1 保証書（別添付）	43
6.2 母材電圧検出線の接続	21	11.2 修理を依頼されるとき	43
6.3 接地線・入力側ケーブルの接続	21	11.3 溶接機部品の供給期限について	43
6.3.1 接地線の接続	21	12. 回路図	44
6.3.2 入力側ケーブルの接続	22	12.1 YD-350GR3	44
6.4 他機との接続	23	12.2 YD-500GR3	45
6.4.1 治具用端子の位置	23	13. 部品明細	46
6.4.2 治具用端子	24	13.1 YD-350GR3	46
6.4.3 治具用端子 2	24	13.2 YD-500GR3	48
7. 操作前後の作業.....	25	14. 関係法規	50
7.1 溶接作業前の作業	25	15. 溶接条件例	52
7.2 溶接作業後の作業	25	15.1 CO ₂ 溶接条件表（参考）	52
8. 操作.....	26	15.2 MAG 溶接条件表（参考）	54
8.1 「詳細」の設定・確認	26	15.3 アークスポット溶接条件表（参考）	55
		16. 個別条件控え表	56
		17. 用語解説	57

1. 安全上のご注意（必ずお守りください）



警告

溶接電源

重大な人身事故を避けるために、必ず次のことをお守りください。

- (1) この溶接機を溶接以外の用途に使用しない。
- (2) 溶接機のご使用にあたっては注意事項を必ず守る。
- (3) 入力側の動力源の工事、設置場所の選定、高圧ガスの取り扱い・保管および配管、溶接後の製造物の保管および廃棄物の処理などは、法規および貴社社内基準に従う。
- (4) 溶接機や溶接作業場所の周囲に不用意に人が立ち入らないよう保護する。
- (5) 心臓のペースメーカーを使用している人は、医師の許可があるまで作業中の溶接機や溶接作業場所の周辺に近づかない。
- (6) 溶接機の据え付け、保守点検、修理は、有資格者または溶接機をよく理解した人が行う。
- (7) 溶接機の操作は、取扱説明書をよく理解し、安全な取り扱いができる知識と技能のある人が行う。

感電



帯電部に触れると、致命的な電撃や、やけどを負うことがあります。

- (1) 帯電部には触れない。
- (2) 溶接電源、母材、治具などには、電気工事士の資格を有する人が法規（電気設備技術基準）に従って接地工事を実施する。
- (3) 溶接電源の据え付け、保守点検は、すべての入力側電源を切り、5分以上経過待機した後、内部のコンデンサの充電電圧が無いことを確認してから、作業する。
- (4) ケーブルは容量不足のものや、損傷したり導体がむき出しになったものを使用しない。
- (5) ケーブル接続部は、確実に締めつけて絶縁する。
- (6) 溶接機のケースやカバーを取り外したまま使用しない。
- (7) 破れたり、ぬれた手袋を使用しない。
- (8) 高所で作業するときは、命綱を使用する。
- (9) 保守点検は定期的実施し、損傷した部分は修理してから使用する。
- (10) 使用していないときは、すべての装置の入力側電源を切っておく。
- (11) 狭い場所または高所で交流アーク溶接を行う場合は、法規（労働安全衛生規則）に従って「電撃防止装置」を使用する。

電磁障害



溶接電流やアークスタート用高周波による電磁障害を防止するため、必ず次のことをお守りください。

- (1) 操作中の溶接機や溶接作業場所の周囲は発生する電磁波により医療機器の作動に悪影響を及ぼす。心臓のペースメーカーや補聴器等の医療機器を使用している人は、医師の許可があるまで溶接作業場所の周囲に近づかない。

- (2) 溶接作業周囲の電子機器や安全装置を含むすべての機器の確実な接地をする。必要な場合は追加の電磁遮蔽工事を実施する。
- (3) 溶接ケーブルは、なるべく短く床や大地にできるだけ沿わせて配線する。また母材ケーブルとトーチケーブルとは互いに沿わせ、電磁波の発生を少なくする。
- (4) 母材や溶接機と他機の接地は共用しない。
- (5) 不必要にトーチスイッチを操作しない。

排気設備や保護具



狭い場所での溶接作業は、酸素の欠乏により、窒息する危険性があります。
溶接時に発生するガスやヒュームを吸引すると、健康を害する原因になります。

- (1) 法規（労働安全衛生規則、酸素欠乏症等防止規則）で定められた場所では、十分な換気をするか、空気呼吸器等を使用する。
- (2) 法規（労働安全衛生規則、粉じん障害防止規則）で定められた局所排気設備を使用するか、呼吸用保護具を使用する。呼吸用保護具は、より防護性能の高い電動ファン付き呼吸用保護具の着用を推奨します（第8次粉じん障害防止総合対策）。
- (3) タンク、ボイラー、船倉などの底部で溶接作業を行うとき、炭酸ガスやアルゴンガス等の空気より重いガスは底部に滞留します。このような場所では、酸素欠乏症を防止するために、十分な換気をするか、空気呼吸器を使用する。
- (4) 狭い場所での溶接では、必ず十分な換気をするか、空気呼吸器を使用し、訓練された監視員の監視のもとで作業をする。
- (5) 脱脂、洗浄、噴霧作業などの近くでは、溶接作業を行わない。有害なガスを発生することがある。
- (6) 被覆鋼板を溶接すると、有害なガスやヒュームが発生する。必ず十分な換気をするか、呼吸用保護具を使用する。

火災や爆発、破裂



火災や爆発、破裂を防ぐために、必ず次のことをお守りください。

- (1) 飛散するスパッタが可燃物に当たらないよう、可燃物を取り除くか、不燃性カバーで可燃物を覆う。
- (2) 可燃性ガスの近くでは、溶接しない。
可燃性ガスの近くに溶接機を設置しない（溶接機は電気機器であり、内部の電気火花により引火する可能性がある）。
- (3) 溶接直後の熱い母材を、可燃物に近づけない。
- (4) 天井、床、壁などの溶接では、隠れた側にある可燃物を取り除く。
- (5) ケーブルは、正しい配線で、接続部を確実に締め付ける。接続後のケーブル接続部は、導電露出部がケース等に触れないように確実に絶縁する。（不完全なケーブル接続や、鉄骨などの不完全な母材側電流経路があ

る場合は、通電による発熱で火災につながる可能性がある。）

- (6) 母材側ケーブルは、できるだけ溶接する箇所の近くに接続する。（近くで接続しない場合、予期せぬ電流経路が生成され、通電による発熱で火災が発生する可能性がある。）
- (7) ケーブル接続部は、確実に締めつけて絶縁する。
- (8) 内部にガスが入ったガス管や、密閉されたタンクやパイプを溶接しない。
- (9) 溶接作業場の近くに消火器を配し、万一の場合に備える。

分解禁止



火災や感電、故障につながります。
分解や改造をしないでください。

- (1) 修理は販売店にご相談する。
- (2) 内部の点検、または部品の取り外しや取り付けなどが必要な場合は説明書の指示に従う。

注意

保護具



溶接で発生するアーク光、飛散するスパッタやスラグ、騒音は、目の炎症や皮膚のやけど、聴覚に異常の原因になります。

- (1) 溶接作業や溶接の監視を行う場合には、十分なしゃ光度を有するしゃ光保護めがね、または溶接用保護面を使用する。
- (2) スパッタやスラグから目を保護するため、保護めがねを使用する。
- (3) 溶接作業場所の周囲に保護幕を設置し、アーク光が他の人々の目に入らないよう遮へいする。
- (4) 溶接用皮製保護手袋、長袖の服、脚カバー、皮前かけなどの保護具を使用する。
- (5) 騒音レベルが高い場合には、防音保護具（耳栓、イヤーマフなどの耳覆い）の種類は、法規にしたがって使用する。

ガスボンベ・ガス流量調整器



ガスボンベの転倒や、ガス流量調整器が破裂すると、人身事故を負うことがあります。

- (1) 法規に従ってガスボンベを取り扱う。
- (2) 付属または推奨のガス流量調整器を使用する。
- (3) 使用前に、ガス流量調整器の取扱説明書を読み、注意事項を守る。
- (4) ガスボンベは、専用のボンベ立てに固定する。
- (5) ガスボンベは、高温にさらさない。
- (6) ガスボンベのバルブを開けるときには、吐出口に顔を近づけない。
- (7) ガスボンベを使用しないときは、必ず保護キャップを取り付けておく。
- (8) ガスボンベに溶接トーチを掛けたり、電極がガスボンベに触れたりしないようにする。

回転部



回転部は、けがの原因になります。

- (1) 回転中の冷却扇や送給ロールに、手、指、髪の毛、衣類などを近づけない。回転部に巻き込まれてけがをすることがある。
- (2) 溶接機のケースやカバーを取り外したまま、使用しない。
- (3) 保守点検、修理などでケースやカバーを外す時は、有資格者または溶接機をよく理解した人が行い、溶接機の周囲に囲いをするなど、不用意に人が近づかないようにする。

溶接用ワイヤ



溶接用ワイヤの先端が飛び出し、目や顔や体に刺さり、けがをすることがあります。

- (1) 溶接トーチの先端を目や顔や体に近づけない。
- (2) 樹脂ライナ使用の溶接トーチで溶接用ワイヤをインテングするとワイヤが樹脂ライナとケーブルを貫通することがある。トーチケーブルを伸ばし、送給量（電流）設定値を半分以下にして操作する。
- (3) トーチケーブルが極端に曲がった状態で高速ワイヤインテングを行うと、ワイヤが樹脂ライナとケーブルを貫通することがある。傷ついたライナ、ケーブルはガス漏れや絶縁劣化を起こす。

絶縁劣化



溶接電源の絶縁劣化は、火災事故を誘発する場合があります。

- (1) 溶接作業やグラインダー作業は、スパッタや鉄粉が溶接電源内部に入らないように溶接電源から離れた場所で行う。
- (2) ホコリ等の^{たいせき}堆積による絶縁劣化を防ぐために、定期的な内部清掃を実施する。
- (3) スパッタや鉄粉が溶接電源内に入った場合には、溶接機の電源スイッチと配電箱の開閉器を切った後に、ドライエアーを吹きつけるなどして必ず除去する。
- (4) 傷ついたライナー、ケーブルはガス漏れや絶縁劣化を起こすので新品に交換する。

安全上のご注意（必ずお守りください）

◆ 参考

(1) 据え付け・操作・保守点検・修理関連法規・資格

据え付けに関して	
電気工事士の資格を有する人	
電気設備技術基準	第 1 7 条 接地工事の種類：D 種（旧第 3 種）接地工事、 C 種（旧特別第 3 種）接地工事 第 3 6 条 地絡遮断装置等の施設
労働安全衛生規則	第 3 2 5 条 強烈な光線を発散する場所 第 3 3 3 条 漏電による感電の防止 第 5 9 3 条 呼吸用保護具等
酸素欠乏症等防止規則	第 2 1 条 溶接に係る措置
粉じん障害防止規則	第 1 条 第 2 条
接地工事	電気工事士の有資格者
操作に関して	
労働安全衛生規則	第 3 6 条第 3 号：労働安全衛生特別教育（安全衛生特別教育規程第 4 条）
J I S / W E S の有資格者	
労働安全衛生規則に基づいた、教育の受講者	
保守点検・修理に関して	
溶接機製造者による教育または社内教育の受講者で、溶接機をよく理解した者	

(2) 保護具等の関連規格

JISZ3950	溶接作業環境における 浮遊粉じん濃度測定方法	JIST8113	溶接用かわ製保護手袋
JISZ8731	環境騒音の表示・測定方法	JIST8141	しゃ光保護具
JISZ8735	振動レベル測定方法	JIST8142	溶接用保護面
JISZ8812	有害紫外放射の測定方法	JIST8147	保護めがね
JISZ8813	浮遊粉じん濃度測定方法通則	JIST8151	防じんマスク
		JIST8161	防音保護具

お知らせ	製品に付けられている、警告表示および本取扱説明書の内容について
● 製品に付けられている警告表示および本取扱説明書の内容は、製品に関する法令・基準・規格・規則等（関連法規等という）に基づき作成されていますが、これらの関連法規等は改正されることがあります。 ● 改正により、関連法規等に基づく使用者側の製品使用に際しての規制内容に変更が生じた場合につきましては、使用者側の責任において対応していただきますようお願いいたします。	

2. 仕様

2.1 定格仕様

品番		YD-350GR3	YD-500GR3
定格入力電圧	V	AC 200 (変動許容範囲: 180 ~ 242)	
相数	-	3	
定格周波数	Hz	50/60 (共用)	
定格入力	kVA	17	28
	kW	16	26.5
出力静特性		定電圧特性	
最高無負荷電圧	V	DC 68	DC 77
定格出力電流	A	DC 350	DC 500
定格出力電圧	V	DC 36	DC 45
定格使用率	%	60	100
出力電流調整範囲	A	DC 30 ~ 350	DC 60 ~ 500
出力電圧調整範囲	V	DC 12 ~ 36	DC 14 ~ 45
制御方式	-	I G B T インバータ方式	
メモリ機能	-	9 ch 記憶・再生	
溶接法	-	CO ₂ / MAG / ステンレス MIG	
波形制御機能	-	デジタル設定 [-7 (弱) ~ 0 (標準) ~ 7 (強)]	
シーケンス機能	-	本溶接 / 本溶接～クレータ / 初期～本溶接～クレータ / アークスポット	
適用溶接ガス	-	CO ₂ (100%) / MAG (Ar: 80%, CO ₂ : 20%) / ステンレス MIG (Ar: 98%, O ₂ : 2%)	
適用ワイヤ径	mm	0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2	1.2 / 1.4 / 1.6
適用ワイヤ材質	-	軟鋼 / 軟鋼 FCW / ステンレス / ステンレス FCW	
プリフロー時間	s	0.0 ~ 5.0 (0.1 s 単位で連続調整可能)	
アフターフロー時間	s	0.0 ~ 5.0 (0.1 s 単位で連続調整可能)	
アークスポット時間	s	0.3 ~ 10.0 (0.1 s 単位で連続調整可能)	
入力電源端子	-	端子台 (3 相用, M5 ボルト止め)	
出力端子	-	銅板型端子 (M8 ボルト付属)	
外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	mm	380 x 540 x 640	380 x 540 x 810
質量	kg	45	65

注 記

- ・ YD-350GR3 の軟鋼 FCW およびステンレス FCW は 1.2 mm ワイヤのみです。ただし、CO2100 % 溶接ガス使用のステンレス FCW は 0.9 mm ワイヤも適用できます。

- ・ 奥行き寸法には後面の入力電源端子カバーは含みません。

- ・ Ar = アルゴンガス、CO₂ = 炭酸ガス、O₂ = 酸素、FCW = フラックス入りワイヤ

2.2 付属品

部品名	部品番号	数量	備考
ガラス管ヒューズ	XBA2E80NR5	1	8 A、前面部モータ用 (Fu3)
ナット	XNGZ8SWFJ	2	M8、出力端子用
ワッシャ	XWE8X22FJ	2	
ボルト	XVGZ8+F20FJ	2	
結束バンド	ALT150M	1	グロメット引込部結束用

2.3 使用可能なアーク特性

使用可能なアーク特性は、下表のとおりです。

YD-350GR3 (計 17 種類)			
ワイヤ材質	ワイヤ種類	シールドガス	ワイヤ径
軟鋼	ソリッドワイヤ	CO ₂	0.8
			0.9
			1.0
			1.2
		MAG	0.8
			0.9
			1.0
	FCW	CO ₂	1.2
		MAG	1.2
ステンレス	ソリッドワイヤ	MIG	0.8
			0.9
			1.0
			1.2
	FCW	CO ₂	0.9
			1.2
		MAG	1.2

YD-500GR3 (計 14 種類)			
ワイヤ材質	ワイヤ種類	シールドガス	ワイヤ径
軟鋼	ソリッドワイヤ	CO ₂	1.2
			1.4
			1.6
		MAG	1.2
			1.4
			1.6
	FCW	CO ₂	1.2
			1.4
		MAG	1.2
ステンレス	ソリッドワイヤ	MIG	1.2
			1.6
	FCW	CO ₂	1.2

注 記

FCW = フラックス入りワイヤ

2.4 使用率について


定格使用率 60 % とは、10 分間のうち 6 分間を定格溶接電流で使用し、残り 4 分間は休止する使い方です。

$$(6 \text{ 分間} \div 10 \text{ 分間}) \times 100 \% = 60 \%$$


注 記

- ・ 定格使用率を超える使用がされると、機器の温度上昇値が最高許容温度を越えてしまい、機器を劣化、焼損させるおそれがあります。
- ・ 溶接用トーチなど他の機器と組み合わせて使用する場合は、各機器のうち最も低い定格使用率の範囲内で使用してください。

● YD-350GR3

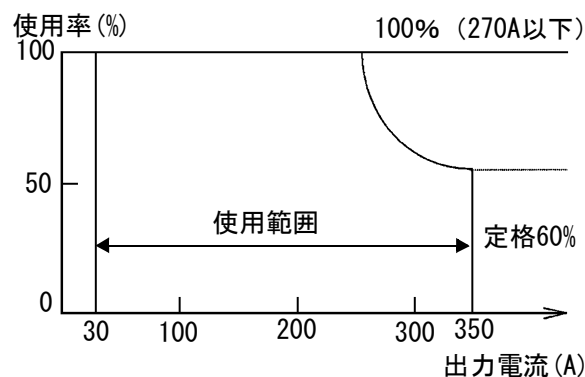


● YD-500GR3

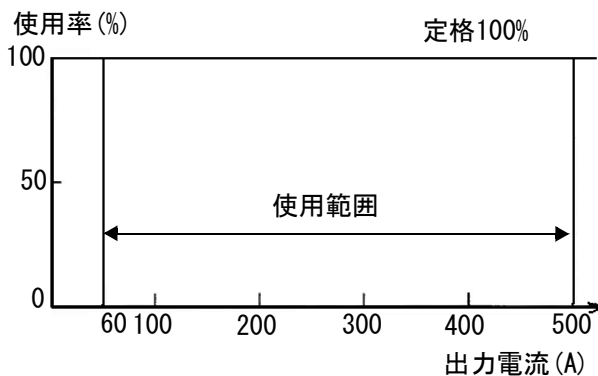


2.5 外形寸法図

2.5.1 YD-350GR3

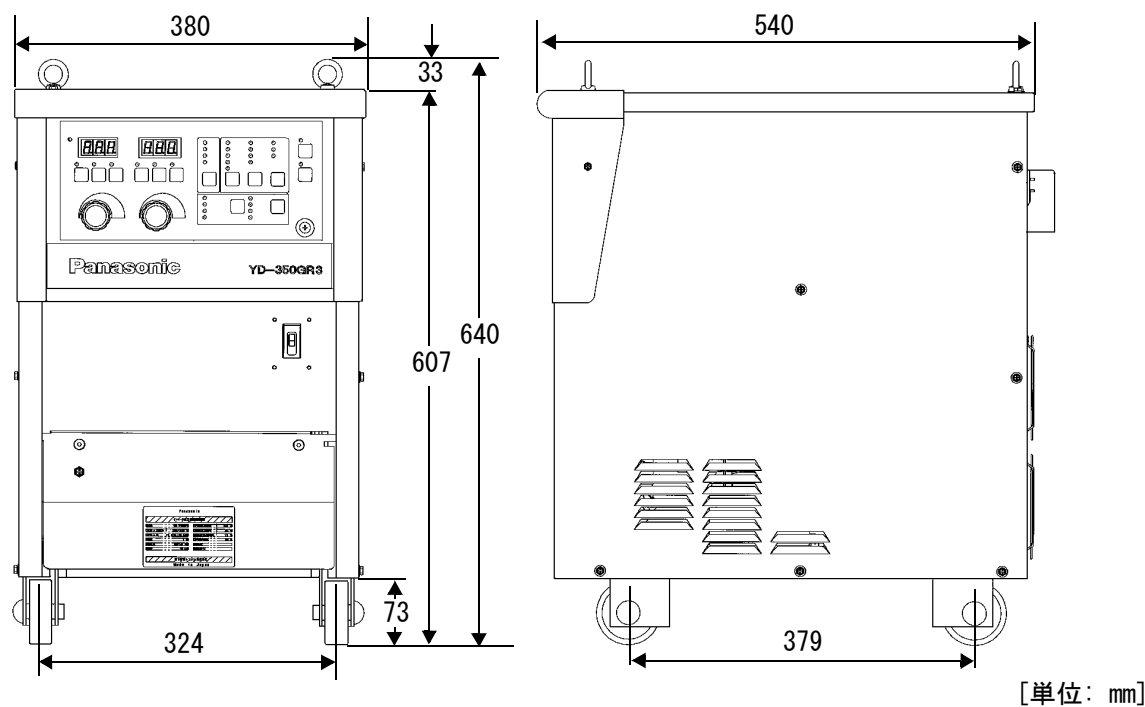

2.5.2 YD-500GR3

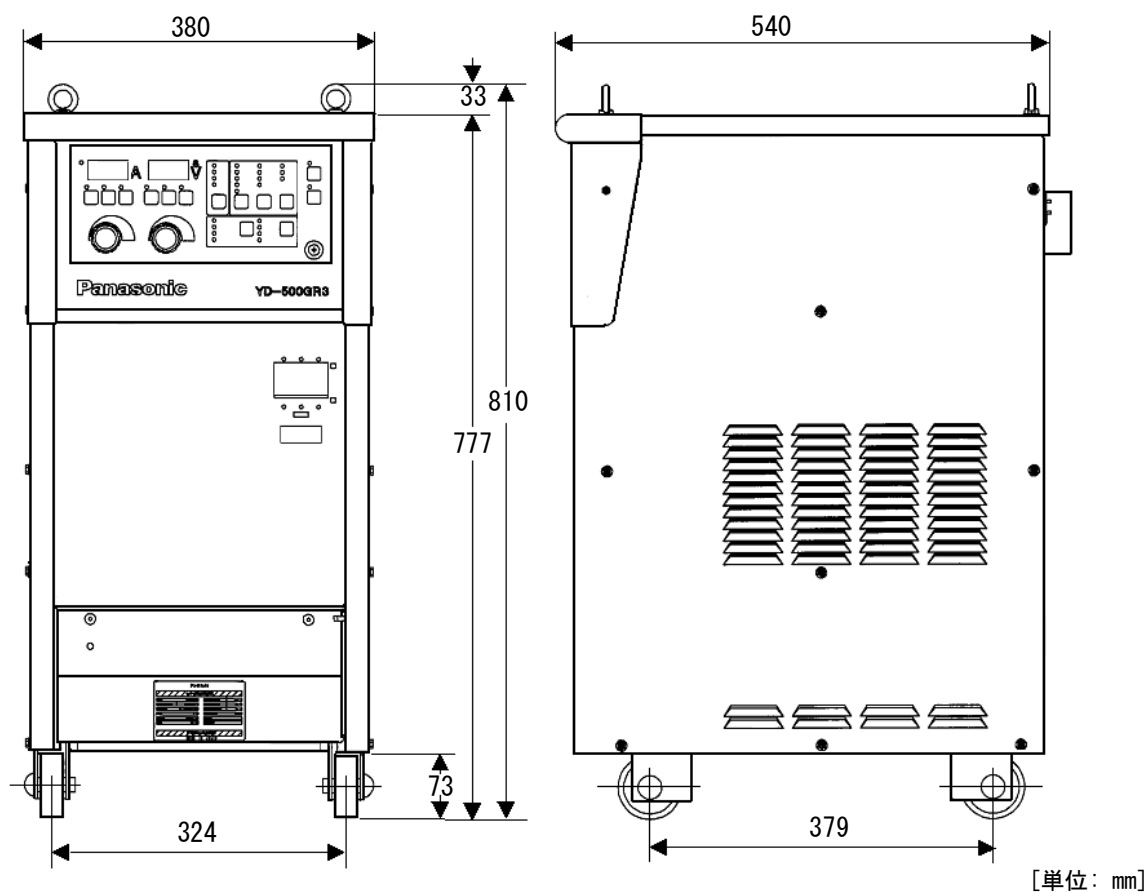

3. 設置および運搬

⚠ 注意

作業時の人身事故を避けるため、保護手袋、安全靴、長袖の服などの保護具を正しく着用する。

3.1 設置・使用場所

本製品は、下記の条件を満たす場所でご使用ください。

- (1) 屋内設置で、直射日光、水滴や雨のかからない所で、本製品の質量に耐えられる場所。

＜注記＞

万一雨や散水を浴びた場合、結露が発生した場合は必ず乾燥させてから、使用してください。

- (2) 周囲温度：

- (a) $-10 \sim 40^{\circ}\text{C}$ （溶接作業時）
(b) $-20 \sim 55^{\circ}\text{C}$ （運搬後・保管時）

- (3) 温度に対する湿度：

- (a) 50 % 以下（周囲温度 40°C 時）
(b) 90 % 以下（周囲温度 20°C 時）

- (4) 海拔：1 000 m 以下

- (5) 設置面の傾斜度：10 度以下

＜注記＞


傾斜面に設置すると車輪が動くことがあります。車輪止めで固定してください。

- (6) 溶接機の設置間隔：

- (a) 壁と本体との距離：200 mm 以上
(b) 2 台以上並べる時の相互間隔：300 mm 以上

- (7) 溶接アーク部に風が当たらない所。（ついたて等で風を防ぐ）

- (8) 溶接機から発生する以外で、埃、酸、腐食性ガス等の物質の極めて少ない場所。

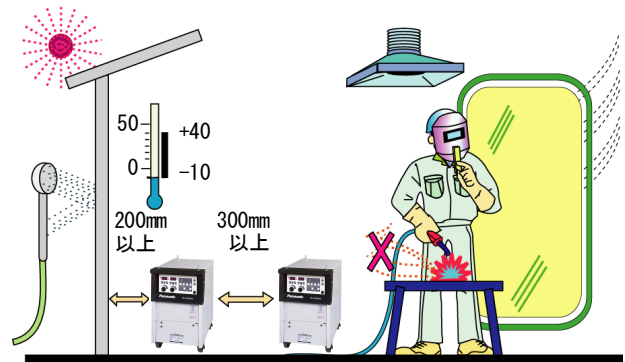

3.2 運搬

⚠ 注意

本製品は重量物のため、人が持ち上げるのは危険。クレーンまたはフォークリフトを使用して作業する。

- ・ 坂に放置しないでください。（本製品は車輪付のため、坂に放置すると危険です。）

- ・ 吊り下げでの運搬は、製品付属のアイボルトを使用し、必ず2点吊りとしてください。

＜注記＞

アイボルトの紛失および破損時は、お買い上げ販売店経由で強度評価済みの当社純正アイボルトをご購入ください。

- ・ 手押し運搬の場合、急に方向転換しないでください。（車輪及び床面保護のため。）



4. 各部の名称と働き

4.1 電源スイッチ（NFB）



警告


自動的に遮断された電源スイッチ（ブレーカ）を再投入すると回路短絡による人身事故の恐れがあります。販売店に修理を依頼してください。

電源の入（ON）／切（OFF）を行います。

- ・ カバーの上から操作できます。
- ・ 過電流で自動的にスイッチが切れた時のレバー位置は、切（OFF）位置と同じです。
- ・ 電源が入ると後面の冷却ファンが回転し、操作パネル7セグメント表示器にソフトウェアのバージョン No. が約4秒間表示されます。

注 記

発電機を使用する場合、発電機の起動前に電源スイッチを切っておいてください。

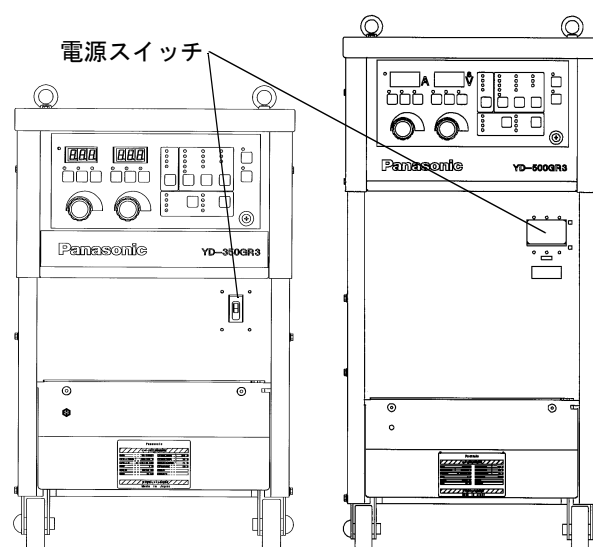

4.2 前面接続部




注意

ケーブル類の接続・取り外しは、感電及び誤動作防止のため、必ず電源を切ってから行ってください。
ケーブル類の接続後は、安全のため必ず端子カバーを元どおりにボルトで固定してください。


- ・ カバー固定ボルト（M6）を取り外し、カバーを上方に反転させて端子カバーを開けます。
- ・ ケーブル類の接続後は、安全のため必ず端子カバーを元どおりにボルトで固定してください。

No	名称	説明
①	母材（－）電圧検出 端子	延長ケーブル使用時の母材電圧検出端子、M 6
②	（－）母材側 端子	母材側ケーブルの接続端子
③	（＋）トーチ側 端子	ワイヤ送給装置のパワーケーブルの接続端子
④	フィーダコネクタ	ワイヤ送給装置の制御ケーブル接続コネクタ（16P）

カバー固定ボルト

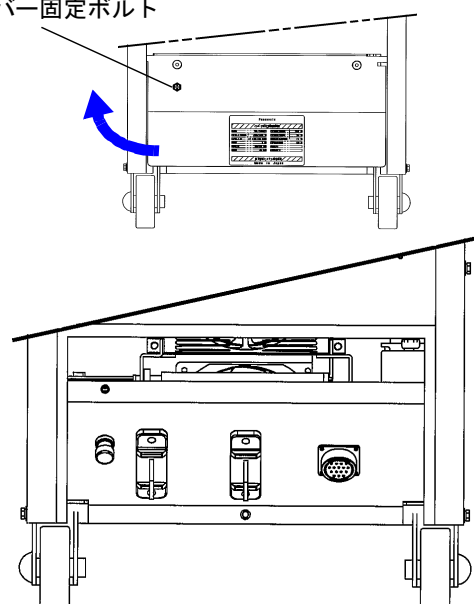


4.3 操作パネル

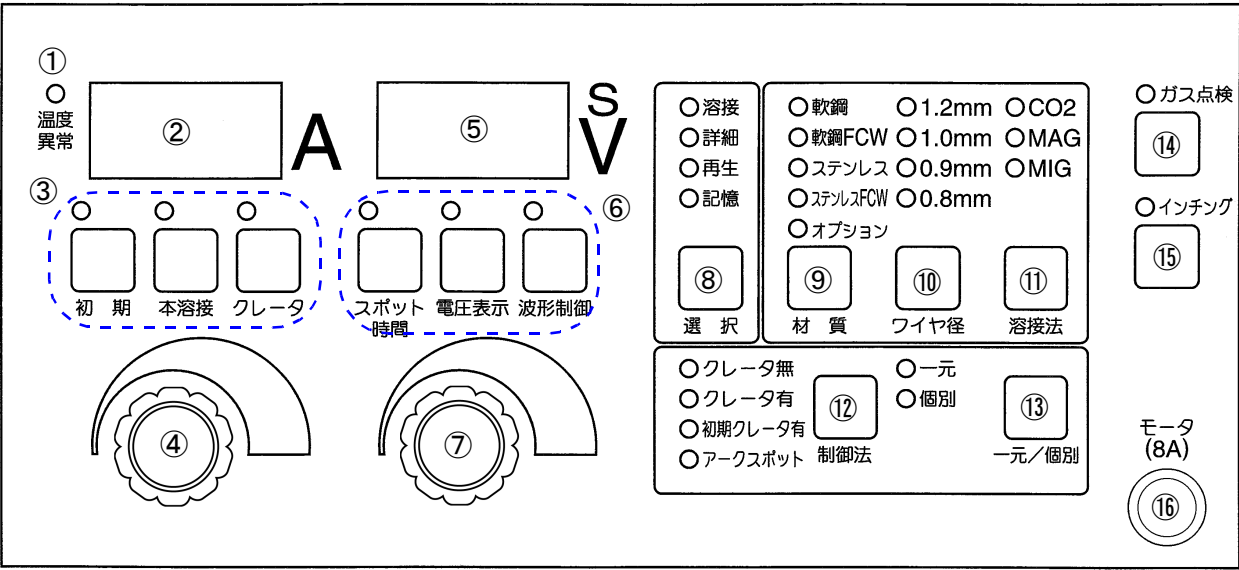

< 注記 >
YD-350GR3 のパネルです。
YD-500GR3 のパネルはワイヤ径の表示が異なります。

No	名 称	説 明
①	温度異常表示灯	● 内部主要部品の温度が異常上昇した時に点灯し、溶接を停止する。この表示灯が消灯するまでは溶接できない。
②	7セグメント表示器（3桁）	● ⑧が溶接のとき ・ 溶接待機時は、③で選択された項目のデータ（電流値）が表示される。 ・ 溶接中は測定電流値を表示する。 ● ⑧が「詳細」のとき ・ ページが表示される。（⑤にそのページの設定値が表示される。） ● ⑧が「再生」のとき ・ チャンネル選択前または⑦で OFF を選択したとき：「——」を表示する。（現状の溶接条件で溶接できる。） ・ ⑦でチャンネル選択後：再生した電流値を点滅表示する。（再生した溶接条件で溶接できる。） ● ⑧が「記憶」のとき ・ チャンネル選択前または⑦で OFF を選択したとき：「——」を表示する。 ・ ⑦でチャンネル選択後：保存用の電流値を点滅表示する。 ・ チャンネル選択後⑧を押すと「rEC」を表示し、記憶 NO・YES 操作に入る。 ● 自己診断可能なエラー発生するとき ・ 「Err」と点滅表示し、⑤にエラー内容を示す番号が点滅表示される。
③	初期 本溶接 クレータ 選択ボタン	● 設定・確認したい電流・電圧の項目（初期・本溶接・クレータ）を選択する。 ・ ⑫で選択された制御法に関係あるボタンのみ選択できる。 ・ 選択されたボタンの表示灯が点灯する。 注 記 項目選択後は④を不用意に回すと設定値が変わります。

No	名 称	説 明
④	ダイヤル	● ⑧が溶接のとき ・ ③で選択された項目に対し、ツマミを回して電流値を設定する。 リモコン有時の本電流設定は、リモコン側になる。 ・ 溶接中でも電流設定はできる。
		● ⑧が詳細のとき ・ ページを選択する。
		● ⑧が再生のとき ・ 関係なし。(再生では④⑨⑩⑪⑫⑬の操作はできない。)
		● ⑧が記憶のとき ・ 関係なし。(記憶では④⑨⑩⑪⑫⑬の操作はできない。)
⑤	7セグメント 表示器 (3桁)	● ⑧が溶接のとき ・ 溶接待機時は、⑥で選択された項目のデータが表示される。 (電圧表示を選択の場合：③で選択された項目の電圧値を表示する。) ・ 溶接中は測定電圧値を表示 ※ する。
		● ⑧が詳細のとき ・ ページの設定値が表示される。
		● ⑧が再生のとき ・ チャンネル選択前または⑦で「OFF」を選択したとき：「OFF」が表示される。 (現状の溶接条件で溶接できる。) ・ ⑦でチャンネル選択後：再生した電圧値と選択されたチャンネル番号が交互に表示される。(再生した溶接条件で溶接できる。)
		● ⑧が記憶のとき ・ チャンネル選択前または⑦で「OFF」を選択したとき：「OFF」が表示される。 ・ ⑦でチャンネル選択後：保存用の電圧値と選択されたチャンネル番号が交互表示される。 ・ チャンネル選択後⑧を押すと「no」を表示する。(さらに⑦を回すと YES ~ no を表示する。)
⑥	スポット時間 電圧表示 波形制御 選択ボタン	● 自己診断可能なエラー発生のとき ・ エラー内容を示す番号が表示される。(②に「Err」が点滅表示される。)
		● 設定・確認したい項目を選択する。 ・ 選択されたボタンの表示灯が点灯する。 ・ スポット時間ボタンは、⑫でアークスポットを選択しているときのみ選択できる。 ＜注記＞ 項目選択後は⑦を不用意に回すと設定値が変わります。 ● 波形制御について (-7 ~ 0 ~ 7、出荷時：0) ・ 波形制御 部の傾きを微調整する。 ・ 下記において、プラス側で右図 波形制御 部の di/dt が増加します。(すなわち、時間当たりの電流増加率が大となり、傾きが大きくなります。) ・ 標準 (0) : 通常使用 ・ 「-」の方向 : アークの感じをソフトにし、スパッタを低減する場合 ・ 「+」の方向 : アークの感じを力強く、高速溶接等でアークの安定性を良くする場合

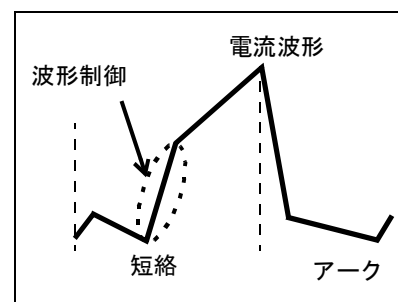

各部の名称と働き

No	名 称	説 明
⑦	ダイヤル	● ⑧が溶接のとき ・ ⑥で選択された項目に対し、ツマミを回して設定する。 ● 電圧表示を選択の場合 ・ ⑬が個別の場合：それぞれの電圧項目を設定する。 ・ ⑬が一元の場合：±9.8V の範囲で一元条件の電圧値を補正できる。 ・ リモコン有時の本電圧設定は、リモコン側となる。 ・ 溶接中でも設定変更できる。
		● ⑧が詳細のとき ・ ページのデータを設定する。
		● ⑧が再生とき ・ 再生するチャンネル番号を選択する。 (⑤には記憶されているチャンネル番号しか表示されない。)
		● ⑧が記憶のとき ・ 記憶するチャンネル番号を選択し、記憶する (YES)、しない (no) を選ぶ。
⑧	選択ボタン	● 溶接：②～⑦及び⑨～⑬で溶接条件を設定し、⑭⑮でガスやワイヤの点検等を行い、溶接できる。 ● 詳細：溶接に関するパラメータの微調整及びプリフロー時間とアフターフロー時間の設定ができる。 ● 再生：記憶されている溶接条件を再生して溶接できる。 ● 記憶：現在の溶接条件を記憶できる。
⑨	材質ボタン	● 溶接に使用するワイヤの材質を選択する。(FCW = フラックス入りワイヤ) オプションは関係なし。
⑩	ワイヤ径ボタン	● 溶接に使用するワイヤの直径を選択する。
⑪	溶接法ボタン	● 溶接法を選択する。溶接法に対応したガスの供給が必要。 ・ CO₂ : CO₂ ガス 100% ・ MAG : Ar ガス 80% + CO₂ ガス 20% ・ MIG : Ar ガス 98% + O₂ ガス 2%
⑫	制御法ボタン	● 溶接シーケンスを選択する。 ・ クレータ無：本溶接だけの溶接 ・ クレータ有：本溶接～クレータの溶接 ・ 初期クレータ有：初期～本溶接～クレータの溶接 ・ アークスポット：アークスポット時間だけ、本溶接電流が流れる。
⑬	一元／個別ボタン	● 溶接電圧の設定方法について、一元か個別かを選択する。 ・ 一元：設定した溶接電流に対応する溶接電圧が既に設定されている。 (⑦により、±9.8V の範囲で一元条件の電圧値を微調整できる。) ・ 個別：溶接電流と溶接電圧を個別に設定する。
⑭	ガス点検ボタン	● シールドガスの点検（流量の調整・確認など）時に使用する。 ・ 表示灯はガス点検中のみ点灯し、通常は消灯している。 ・ 待機中であれば⑧に関係なくガス点検できる。 ・ このボタンを押して離すとワイヤ送給装置のガスバルブが ON し、60 秒後に OFF する。(押したままでも同様) 途中で停止したい場合は、ボタンを再度押す。

No	名 称	説 明
⑮	インチングボタン	- 溶接用ワイヤを手動送りするためのもので、このボタンを押している間だけ溶接用ワイヤが正送給される。 - 表示灯はインチング中のみ点灯し、通常は消灯している。 - 待機中で⑧が溶接または再生のときにインチングできる。 (詳細または記憶の場合に押すと②⑤とで「no Act」が表示され、ワイヤ送給ができないことを知らせる。) - インチング速度は本溶接の設定電流値による。
⑯	モータヒューズ	ワイヤ送給モータ用の 8 A 保護ヒューズ 注 記 ヒューズの交換・点検時は、必ず先に電源スイッチを切ってください。

注 記

- リモコン有無選択
(ディップスイッチ (DSW 1) の No. 4 が有) の場合、リモコンを操作すると設定値が表示され、操作を終了すると 2 秒後に測定値に戻ります。
- チップー母材間距離について
溶接電流の設定値に対する溶接電流出力値は、下記チップー母材間距離で設定しています。チップー母材間距離が異なりますと、電流設定値に対し出力電流値は差を生じます。


溶接電流 設定値	チップー母材間距離 (mm)		
	ワイヤ径 (mm)		
	0.8/0.9	1.0/1.2	1.4/1.6
50 A	12	12	—
100 A	12	15	—
150 A	12	15	—
200 A	15	18	18
300 A	—	22	22
400 A	—	—	27
500 A	—	—	30

4.4 後面

No	名 称	説 明
①	入力電源端子	入力電源ケーブルを接続した後は、必ずカバーを取り付ける。
②	配線引き込み口 (治具端子用)	内部の治具端子に結線する場合、グロメット膜に切れ目を入れて配線を通す。
③	接地端子	D 種接地工事を必ず施す。 (M6 ボルト)
④	冷却ファン用 吸い込み口	冷却ファンによる空気の吸い込み口。 近くに物を置かない。

注 記

- 冷却ファンの動作について
電源スイッチを入れると回転しますが、溶接待機が 7 分以上継続すると節電のため停止します。(次の溶接開始により再び回転します。)

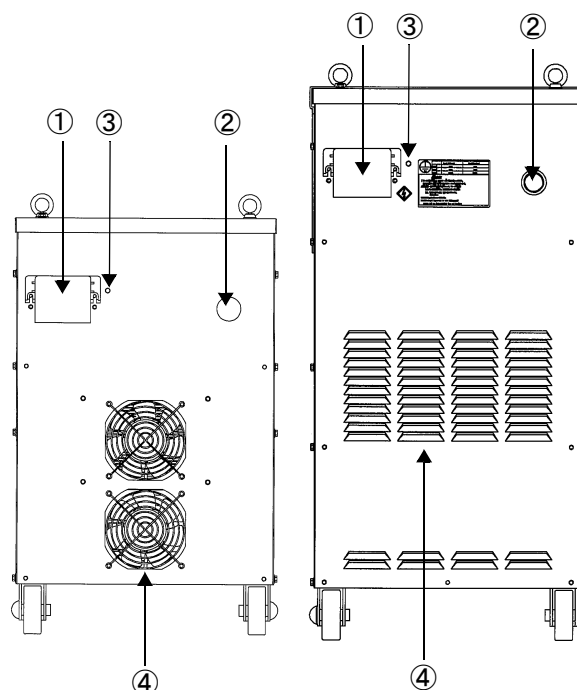

4.5 内部部品



警告

作業前には必ず配電箱のスイッチを切り、安全を確かめてください。
帯電部に触れると、感電や致命的な人身事故の恐れがあります。作業後は必ず取外したパネル類を元どおりに取り付ける。

- ・ 内部部品の作業は、電気知識および溶接機をよく理解した人が行ってください。
- ・ 作業開始は、本製品、配電箱（お客様設備）、関連装置（治具など）のすべての電源スイッチや開閉器を必ず切り、さらにコンデンサ放電のため5分以上経過後としてください。

4.5.1 直流リアクタ（DCL）のタップ切り替え

● YD-500GR3 のみ適用


YD-500GR3 は電源内部にある直流リアクタ（DCL）の接続をフルタップ位置と中間タップ位置に切り替えてご使用することができます。（出荷時：フルタップ使用）

接続位置	効果
フルタップ	標準構成で使用した場合にソフトなアークが得られ、スパッタの発生が少なくなる。
中間タップ	長い延長ケーブル使用時、アークが安定しない場合は中間タップに切り替えるとアークの安定性が向上する。

注記

- ・ 中間タップまたはフルタップとケーブルとの接続は、必ず規定の締めつけトルクで締めつけてください。規定締めつけトルク：14.7～19.6 N・m（150～200 kgf・cm）接続の際は、端子に付着している防錆塗料をアルコールなどできれいにふき取り、DCL へは切削面に電蝕防止剤を塗布してからケーブルを接続し、防錆塗料を塗布してください。（中間タップ接続時は、図のとおり中間タップの片面に2本のケーブルを接続してください）
- ・ 締めつけ不足の場合、接触不良による過熱のため、発煙・発火する恐れがあります。

直流リアクタ (DCL)

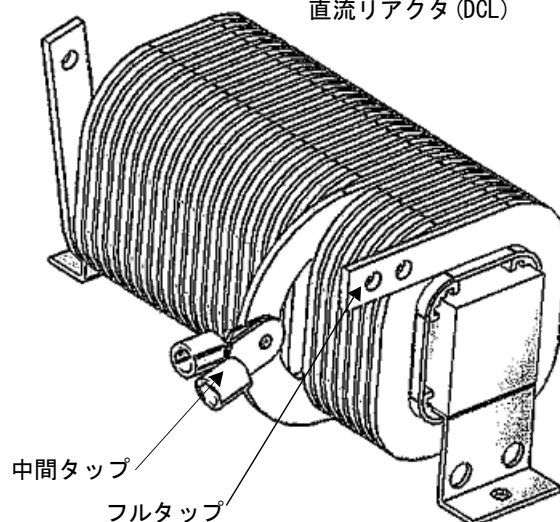

参考

直流リアクタ（DCL）の機能：

本製品の動特性（短絡過度特性）を改善してスパッタの発生を少なくし、ビード形状を整える働きをします。

4.5.2 プリント基板上のスイッチ

コントロール用プリント基板上スイッチの機能説明です。

 警告	
	帯電部に触れると、致命的な電撃や、やけどを負うことがあります。感電や、やけどなどの人身事故を避けるために、以下の事項を必ずお守りください。 ・ プリント基板への作業は、電気知識および溶接機をよく理解した人が行ってください。 ・ 作業開始は、本製品、配電箱（お客様設備）、関連装置（治具など）のすべての電源スイッチや開閉器を必ず切り、さらにコンデンサ放電のため5分以上経過後としてください。


 警告	
	プリント基板に触れる場合は、作業を始める前に、手をケースの金属部分に触れるなどして、静電気をあらかじめ逃がしておいてください。電子部品が破損する恐れがあります。

4.5.3 スライドスイッチ（SW 1）

母材（—）電圧検出端子に母材（—）電圧検出線を接続した場合は、このスイッチを（EXT）側に必ず切り替えてください。[出荷時：（NORM）側]

4.5.4 ディップスイッチ（DSW 1）

本製品の機能を選択・拡張するもので、下表をご参照ください。

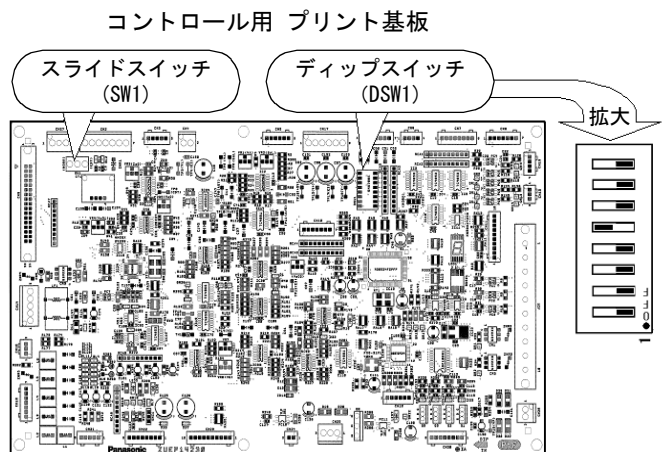

No.	名称	内容	ON 側	OFF 側	出荷設定	備考
1	特殊対応用	—	—	—	OFF	OFF のまま使用してください。
2	C. REP	クレータ反復動作選択	有	無	OFF	
3	ARC. CTL	脚長制御選択	有	無	OFF	ワイヤ突出し長さが変化しても脚長を一定に制御
4	REMOT	リモコン有無選択	無	有	OFF	リモコン使用の有無の選択
5	PLAY	再生・記憶使用選択	使用	不使用	ON	
6	P. BBK	第2バーンバック選択	無	有	OFF	溶接終了時のワイヤスティック防止用
7	10V	電流・電圧指令用 電圧選択	10V 入力	15V 入力	OFF	外部機器による本溶接の電流・電圧指令用。「ON」側にする場合は、「一元／個別」選択を必ず「個別」側にする。
8	12V		12V 入力		OFF	

注 記

- ・ No. 7 と No. 8 とは同時に ON 側に設定しないでください。同時に ON した場合は、いずれも無効になります。
- ・ 「REMOT」を「有」（リモコン）側にすると、操作パネル側では本溶接の電流、電圧の設定はできません。


5. 機器の構成

5.1 溶接施工に必要な機材


お願い 使用するガスの品質について（溶接結果に直接影響を与えます）

- ・ 炭酸ガスは J I S 3 種（JIS-K1106 水分含有量 0.005% 以下）または「溶接用」炭酸ガスをご使用ください。
- ・ M A G 溶接時の混合ガスは、M A G 溶接用ガス（5 ～ 20% 炭酸ガス入りアルゴンガス）をご使用ください。
- ・ 2 種類のガス（炭酸ガスとアルゴンガス）を混合して使用する時は、ガス混合器をご使用ください。
混合に用いるアルゴンガスは、高純度溶接用アルゴンガス JIS-K1105（純度 99.9% 以上）をご使用ください。

● YD-350GR3

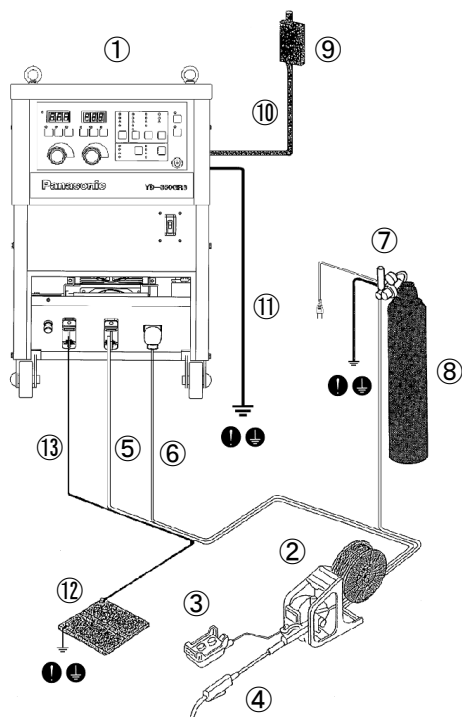

● YD-500GR3

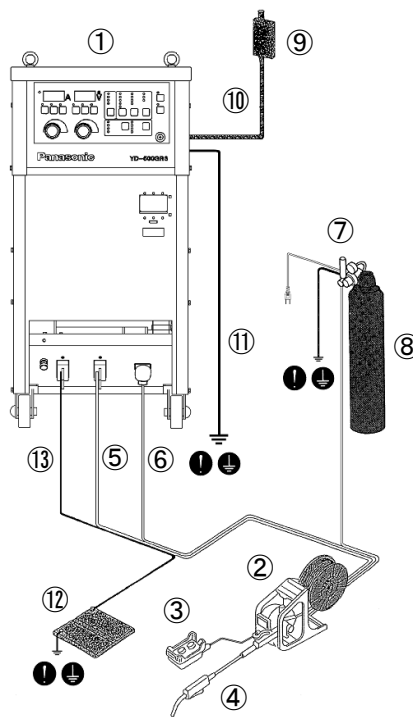

No.	機器	適用機種名
①	溶接用直流電源	YD-350GR3
②	ワイヤ送給装置	YW-35DG1
③	リモコン	YD-35GRR1
④	溶接用トーチ	YT-35CS4
⑤	出力ケーブル	
⑥	ワイヤ送給装置ケーブル	
⑦	ガス調整器	YX-25AD1
⑧	ガスボンベ (シールドガス)	(JIS, WES 規格品)
⑨	配電箱	「6.1 出力側ケーブルの 接続」参照
⑩	入力電源ケーブル	14 mm ² 以上
⑪	接地線	14 mm ² 以上
⑫	母材	
⑬	母材側ケーブル	「6.1 出力側ケーブルの 接続」参照

No.	機器	適用機種名
①	溶接用直流電源	YD-500GR3
②	ワイヤ送給装置	YW-50DG1
③	リモコン	YD-50GRR1
④	溶接用トーチ	YT-50CS4
⑤	出力ケーブル	
⑥	ワイヤ送給装置ケーブル	
⑦	ガス調整器	YX-25AD1
⑧	ガスボンベ (シールドガス)	(JIS, WES 規格品)
⑨	配電箱	「6.1 出力側ケーブルの 接続」参照
⑩	入力電源ケーブル	22 mm ² 以上
⑪	接地線	14 mm ² 以上
⑫	母材	
⑬	母材側ケーブル	「6.1 出力側ケーブルの 接続」参照

5.2 周辺機器

5.2.1 延長ケーブル（別売品）


お願い 延長ケーブル使用に際しの注意事項

- ・ 延長ケーブルは、できるだけ太く短く、不必要に長いケーブルを接続しないでください。
- ・ 延長ケーブルは、必ず引き延ばして使用してください。グルグル巻いて溶接を行うと、アーク不安定になることがあります。

- ・ 溶接電源のプラス側の出力端子とワイヤ送給装置の間に延長ケーブルを接続すると、溶接作業の行動範囲を広げることができます。（母材側のケーブルも、長尺な溶接施工物の場合などの特殊な場合を除いて延長する準備が必要です。）
- ・ 延長ケーブルの電気抵抗やケーブルの引き回し方などによる電圧降下などの原因で溶接作業に悪い影響が出ることがあります。接続するケーブルが長ければ長いほど、ケーブル断面積が小さければ小さいほど、大きな影響がでます。延長ケーブルを正しく選択してください。

＜注記＞

- ・ 延長ケーブルのコネクタ接続部が雨水等にさらされる恐れがある場合、接続部に防水（防滴）カバーを使用してください。雨水がコネクタ部に浸入すると端子間の絶縁が低下し、出力が OFF できなくなる等の異常や溶接電源の故障を招く恐れがあります。
- ・ ワイヤ送給装置も防水カバーなどで保護する処置が必要です。

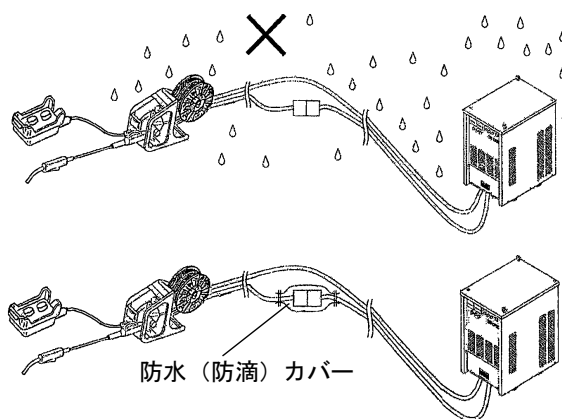

5.2.2 接続ケーブルの品番表

断面積	長さ	品 番
38 mm ²	5 m	YV-305GR3A
	10 m	YV-310GR3A
	15 m	YV-315GR3A
	20 m	YV-320GR3A
60 mm ²	10 m	YV-610GR3A
	15 m	YV-615GR3A
	20 m	YV-620GR3A
80 mm ²	10 m	YV-810GR3A
	15 m	YV-815GR3A
	20 m	YV-820GR3A

備 参

- ・ 接続ケーブルの中継延長はできません。
- ・ お客様のご使用環境に合わせて、最初に適切なものをご選定ください。
- ・ パワーケーブル1本、制御ケーブル1本、ガスホース1本がセットになっています。
- ・ 表以外のものにつきましては、別途お問い合わせください。

6. 接続

 警告

作業前には必ず配電箱のスイッチを切り、安全を確かめてください。
帯電部に触れると、感電や致命的な人身事故の恐れがあります。作業後は必ず取外したパネル類を元どおりに取り付けてください。


 注意

作業時の人身事故を避けるため、保護手袋、安全靴、長袖の服などの保護具を正しく着用してください。

- ・ 接続作業は電気知識を有する電気工事経験者が行ってください。該当者がいない場合は、お買い求めいただいた販売店を通して当社サービス代行店に依頼してください。
- ・ 接地工事は必ず電気工事士の資格を有する人が行ってください。
- ・ 作業の安全を確保するため、先に出力側を接続してから入力側を接続してください。
- ・ ケーブルは指定の太さ以上のものを使用してください。
- ・ ケーブルの接続部は確実に締め付けてください。

6.1 出力側ケーブルの接続


- (1) 母材側ケーブルの接続
母材側ケーブルを、付属品の M 8 ボルトで
(―) 母材側端子に接続する。
- (2) トーチ側ケーブルの接続
ワイヤ送給装置からのトーチ側ケーブルを、付属品の M 8 ボルトで (+) トーチ側端子に接続する。
- (3) フィーダケーブルの接続
ワイヤ送給装置からのフィーダケーブルのプラグを、フィーダコネクタに接続する。

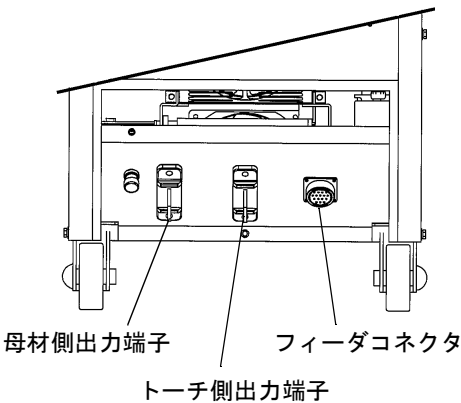

注 記

- ・ 母材側及びトーチ側のケーブル接続後は、絶縁テープにより必ず絶縁処理してください。
- ・ 母材側ケーブルは、接続ケーブル以上の断面積の溶接用ケーブルまたはキャブタイヤケーブル（一種キャブタイヤケーブル及びビニールキャブタイヤケーブルを除く）を使用してください。ケーブルの先端に、圧着端子を取り付け、長さは、接続ケーブルに準じてください。

	YD-350GR3	YD-500GR3
A	径 8.4 mm	径 10.5mm
B	22 mm 以下	29 mm 以下

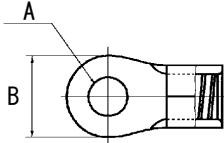

参 考

- ・ 出力側パワーケーブルサイズ選択の目安
手溶接の場合は作業者に過重な負担にならないよう、自動機での溶接の場合は連続溶接に耐えるよう溶接作業状況と溶接電源の定格を考慮してケーブルサイズを選択してください。

ケーブル断面積	許容電流 / 使用率 (10 分周期)	
38 mm ²	350 A / 25 %	250 A / 50 %
60 mm ²	400 A / 50 %	300 A / 90 %
80 mm ²	500 A / 60 %	350 A / 100 %
100 mm ²	500 A / 70 %	400 A / 100 %
125 mm ²	500 A / 100 %	—

6.2 母材電圧検出線の接続


 警告	
	プリント基板に触れる場合は、作業を始める前に、手をケースの金属部分に触れるなどして、静電気をあらかじめ逃がしておいてください。電子部品が破損する恐れがあります。

- 出力側の接続ケーブル（オプション）を適切に使用しているにもかかわらず、アークが不安定になる（スパッタが増加する）現象を生じた場合は、母材から母材電圧検出線（オプション）で接続してください。

＜参考＞

母材電圧検出線品番：DWU 3 5 3 1 7
（3 m）（部品扱い）

- 母材（－）電圧検出線を接続した場合は、コントロール用プリント基板にあるスライドスイッチ SW 1 を、EXT 側に必ず切り替えてください。（出荷時：NORM 側）

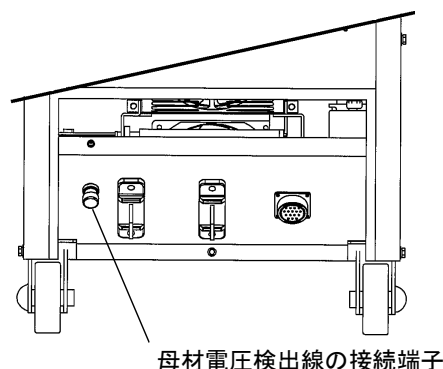

参考

「各部の名称と働き」の章を参照ください。

6.3 接地線・入力側ケーブルの接続

 警告	
感電防止のため、すべての電源スイッチを必ず切り、安全を確認してから作業を行ってください。	


6.3.1 接地線の接続

接地工事は、必ず電気工事士の有資格者が行ってください。

- (1) 接地線の一方側を、後面の「接地」端子に接続する。
- (2) 接地線のもう一方側を、D 種接地工事する。

注記


水道管・建て屋の鉄骨などは十分な接地（アース）となりませんので、接地線を接続しないでください。

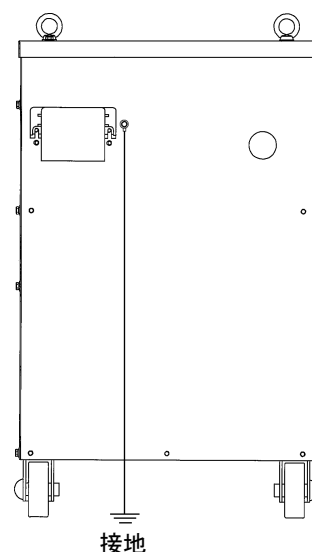

6.3.2 入力側ケーブルの接続

- 本製品 1 台に対し、1 個の開閉器（配電箱内）を設置してください。

- (1) 配電箱の開閉器を切る。
- (2) 端子カバーを取り外す。
- (3) 入力電源ケーブルの一方側を、入力電源端子へ接続する。（相順は関係ありません。）

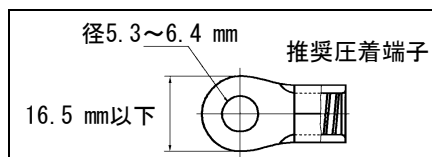


＜注記＞

レンチ使用禁止

締付トルク：2.45 ～ 3.40 N・m

- (4) 端子カバーを取り付ける。
- (5) 入力電源ケーブルのもう一方側を、配電箱の開閉器の負荷側端子に接続する。

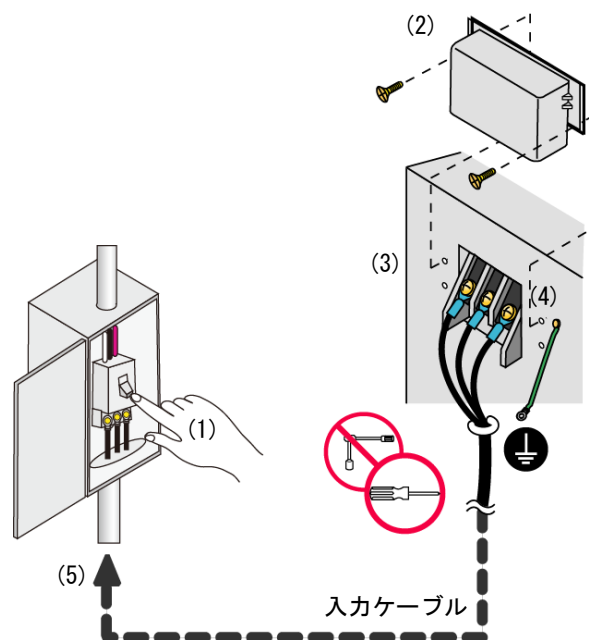

● 電源設備

品番		YD-350GR3	YD-500GR3
設備容量	電 源	定格入力 (kVA) 以上	
	発電機	定格入力 (kVA) の 2 倍以上	
入力保護	ヒューズ	60 A	100 A
	ブレーカ（漏電ブレーカ）	60 A	100 A
入力電源ケーブル		14 mm ² 以上	22 mm ² 以上
接地線		14 mm ² 以上	14 mm ² 以上
保護等級		IP20S（屋内で水滴のかからない場所）	

・ 上表のヒューズ及びブレーカ容量は参考値です。湿度の高い所や海岸に近い所、鉄板に囲まれたり、高架になっている所で作業する時は、漏電ブレーカを設備してください。

・ 次の規定を守らなければ、機器の破損、焼損やアークが不安定になることがあります。

- (a) 溶接電源の入力電圧変動許容範囲内の安定した電圧の入力電源が必要です。

- (b) エンジン発電機を使用する時：
本製品定格入力の 2 倍以上の容量のもので、制動巻線（ダンパー巻線）を備えた発電機をご使用ください。

- (c) 入力電源側の配線：
保護機能を有する配電箱または漏電ブレーカを、本製品 1 台毎に設けてください。漏電ブレーカは高感度型漏電ブレーカの設置をお勧めします。（詳しくはブレーカメーカーにご相談ください。）

6.4 他機との接続




警告

作業前には必ず配電箱のスイッチを切り、安全を確かめてください。
帯電部に触れると、感電や致命的な人身事故の恐れがあります。作業後は必ず取外したパネル類を元どおりに取り付けてください。

治具など他機から本製品に非常停止や一時停止をかけたい場合、あるいは他機に本製品の電流検出信号が必要な場合は治具用端子を利用します。外部取り付け用電圧計及び電流計のための端子も備えています。


6.4.1 治具用端子の位置

- ・天板を取り外すと、「治具用端子1」（プリント基板上）と「治具端子2」があります。
- ・他機からの信号線は、下図に示す配線引き込み口（グロメット）から引き込んでください。

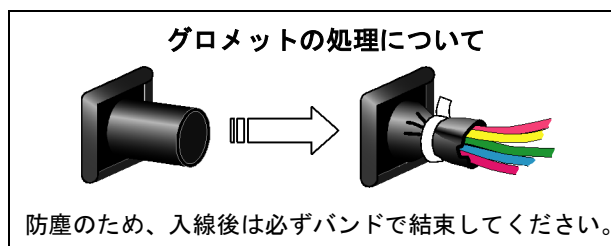


注 記

- ・他機からの信号線はノイズ混入によるトラブルを防ぐため、溶接トーチや出力ケーブルなどから離して配線してください。
- ・配線長は 10 m 以内にしてください。

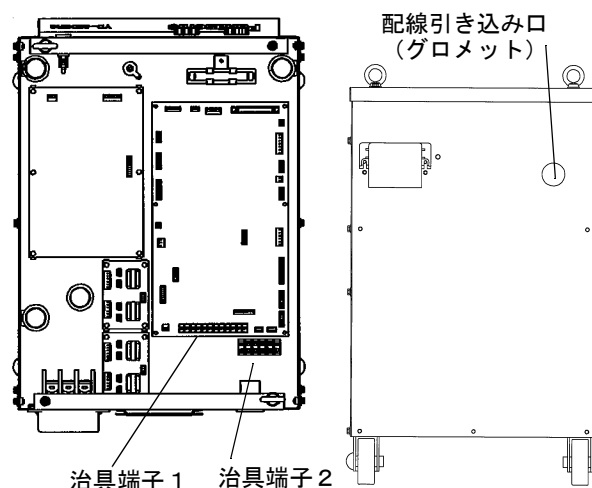

6. 4. 2 治具用端子

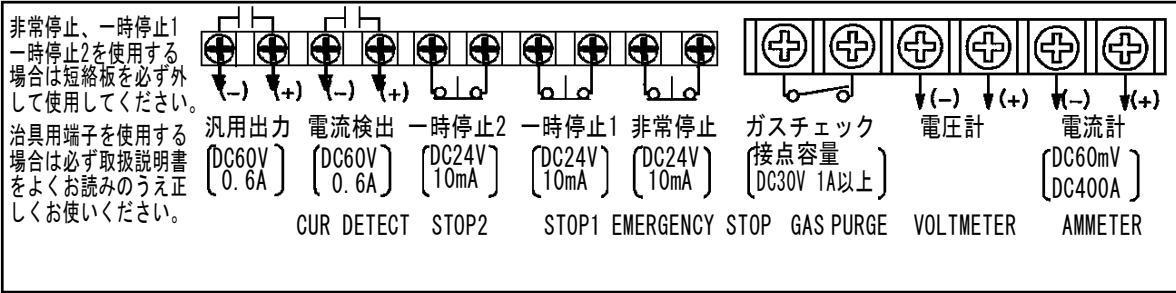

端子名		機 能	注 記
入 力	非常停止	・ 電源投入以後本端子間を開路すると、本製品は非常停止し、溶接出力、ガス供給及びワイヤ送給が停止する。 ・ <非常停止解除の方法> ・ 電源スイッチを切ってから本端子間を閉路し、再び電源スイッチを入れる。	各端子間は、開路時 DC24V の電圧が現れ、閉路時約 DC10mA の電流が流れる。各端子間に接続する信号は、接触不良のおそれがないものを使用する。 ・ 各端子使用時は、その端子の短絡線を必ず除去する。除去しないと、その端子の機能は働かない。 ・ 各端子に接続する信号は、無電圧の有接点、またはトランジスタのオープンコレクタ信号とする。 ・ 有電圧信号の場合、本製品の回路が焼損するおそれがある。
	一時停止 1	・ 本端子間を開路すると、本製品は一時停止し、溶接出力、ガス供給及びワイヤ送給が停止する。(ガス点検、ワイヤのインテグ、リトラクトも停止する。)	
	一時停止 2	・ 「一時停止 1」 ガス圧低下検出などの信号を接続する。 ・ 「一時停止 2」 水冷トーチ使用時、水量低下検出などの信号を接続する。 ・ <一時停止解除の方法> ・ 発生原因が解消すると自動的に解除される。	
出 力	電流検出	・ 溶接電流が流れるとその間閉じる。(外部機器との同期に本端子を利用する。)	出力定格 (抵抗負荷時) 負荷電圧 DC : 60 V 負荷電流 DC : 0.6 A ・ この定格を越えて使用しない。 ・ 交流は使用できない。
	汎用出力 (特殊対応)	・ 特殊対応用なので、該当しない場合は使用しない。	

注 記

- ・ 短絡板が挿入されている端子使用時は、短絡板を必ず除去してください。除去しないと、その端子の機能は働きません。
- ・ 本製品の起動信号は、ワイヤ送給装置のトーチスイッチコンセントに接続してください。

6. 4. 3 治具用端子 2

端子名称	機能
ガスチェック	・ この端子間を押釦スイッチ等の無電圧接点で閉路すると、ワイヤ送給装置のガス供給電磁弁が動作する。 ・ 接続接点の必要容量 : DC 30 V 1 A 以上
電圧計	・ 出力電圧表示のための直流電圧計接続用端子。 ・ 接続する電圧計 : DC 100 V 以上の表示が可能なもの
電流計	・ 出力電流表示のための直流電流計接続用端子 ・ 接続する電流計 : 分流器 (YD-350GR3 : 400 A / 60 mV, YD-500GR3 : 600 A / 60 mV) に接続可能な外形直流電流計 (分流器は本製品に内蔵されている) ・ 電流計までの接続線は、表示誤差防止のため計器メーカー指定の断面積、長さとする。

注 記


- ・ 電圧計、電流計端子は本製品の出力回路に直接接続されていますので、計器の接続に際し本製品に影響を与えないようご注意ください。(他装置の回路より電氣的絶縁、地絡・短絡防止、ノイズ混入防止など。)

7. 操作前後の作業

7.1 溶接作業前の作業

 警告	
	溶接時に発生するガスやヒューム及び酸素欠乏から、あなたや他の人々を守るために、排気設備や保護具などを使用してください。 ・ 狭い場所での溶接作業は、酸素の欠乏により、窒息する危険性があります。 ・ 溶接時に発生するガスやヒュームを吸わないための換気対策を用意してください。または、呼吸用保護具を着用してください。

 注意	
	溶接で発生するアーク光、飛散するスパッタやスラグ、騒音からあなたや他の人々を守るために、保護具を使用してください。 ・ 皮手袋・安全靴の著悪用、目や肌の露出部の保護を行ってください。 ・ 使用溶接電流に適したしゃ光めがね、またはしゃ光フィルタープレート付き溶接用保護面を用意してください。 ・ 防音保護具を用意してください。

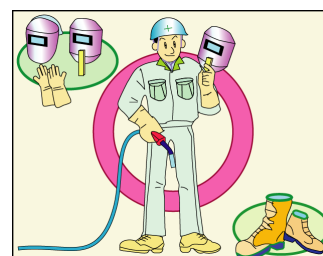

● Step 1: 安全保護具の着用

作業完了後は、必ず天板を閉めてください。

● Step 2: 接続完了の確認

入力電源・接地線の接続、母材・ワイヤ送給装置への接続、各機器間の接続及びガスの接続などがすべて完了していること。

● Step 3: 電源の投入

- (1) 配電箱の開閉器を入れる。
- (2) 電源スイッチを入れる。

● Step 4: その他の点検

ガス点検、溶接条件設定・確認、ワイヤ突出し長さ合わせなどを行ってください。

7.2 溶接作業後の作業

● Step 1: ガスの遮断

ガスボンベの元栓を閉めてから、ガス点検操作により配管内の残圧を抜いてください。

● Step 2: 電源の遮断

お願い	本製品内部冷却のため、溶接作業終了後3分～5分以上経過してから切ってください。
-----	---

- (1) 電源スイッチを切る。
- (2) 配電箱の開閉器を切る。

8. 操作

8.1 「詳細」の設定・確認


- ・「選択」ボタンで「詳細」を選択すると、下表に示す設定値の確認・変更ができます。
- ・「詳細」は、溶接に関するパラメータ等を微調整あるいは設定するためのものです。必要に応じて設定変更してください。

8.1.1 「詳細」の内容

ページ	用途	設定範囲	最小設定単位	出荷時設定	備考
P00	スローダウン	-50 ~ 50	1	0	スローダウン速度の微調整。
P01	ホット電圧	-50 ~ 50	1	0	アークスタート良化のために、アークスタート時に瞬時印加する電圧の微調整
P02	F T T 電圧	-50 ~ 50	1	0	バーンバック時間中の出力電圧の微調整（ワイヤ燃え上がり量に関係します）
P03	バーンバック時間	-50 ~ 50	1	0	バーンバック時間の微調整（ワイヤ燃え上がり量に関係します）
P04	溶込み調整	-7 ~ 7	1	0	溶込みの微調整。
P05	プリフロー時間	0.0 ~ 5.0	0.1 sec	0.2	トーチスイッチ ON によりガス送給開始後、アークスタートするまでの時間の設定
P06	アフターフロー時間	0.0 ~ 5.0	0.1 sec	0.5	トーチスイッチ OFF によりアーク停止後、ガス送給停止するまでの時間の設定

- ・スローダウン（P00）について
確実なアークスタートを得るために、トーチスイッチ ON 直後のワイヤ送給速度を通常溶接より遅くすること。
- ・バーンバック時間（P03）について
トーチスイッチ OFF により溶接停止後も、出力電圧をごく短時間出し続ける時間のこと。（ワイヤ送給モータの慣性で溶接用トーチのチップ先端から突き出た余分なワイヤを燃え上がらせるため。）
- ・溶込み調整（P04）について
溶込みを微調整します。

-7 ~ 0 ~ 7	使い方
標準 (0)	通常使用
+ 方向	裏波が出にくく、溶落ち防止に効果あり
- 方向	裏波が出やすく、完全溶込み溶接に効果あり

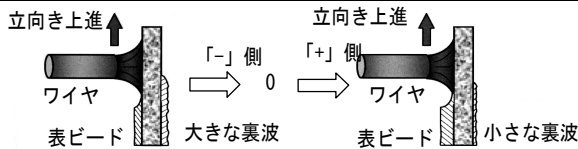


8.1.2 「詳細」の操作

「詳細」中は溶接できません。（ガス点検は可能です。）

- (1) ⑧で詳細を選択する。（溶接中は選択できません。）（②に P 0 0、⑤に 0 0 が表示）
- (2) ④で確認・変更したいページ（P 0 0 ~ P 0 6）を選択する。（②にページが、⑤に設定値が表示）

＜注記＞

- ⑦のダイヤルを不用意に回さないでください。
⑤の設定値が変わります。
- 選択したページの設定値を変更したい場合は、⑦を回す。（⑤に設定値が表示）
- 操作終了は、⑧で詳細以外を選択する。（設定値が記憶される）

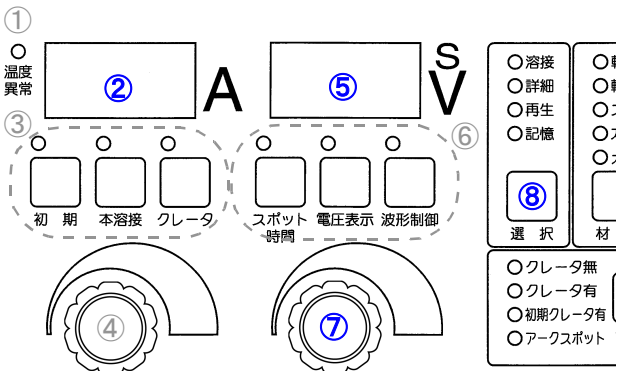

8.2 溶接条件の「再生」と「記憶」

- ・再生した溶接条件で溶接ができます。また、現状の溶接条件を記憶できます。
- ・電流・電圧以外にスポット時間、波形制御、材質、ワイヤ径、溶接法、制御法、一元／個別及び詳細の設定内容も再生・記憶されます。
- ・再生・記憶が選択できない場合は、ディップスイッチ DSW1 の No. 5 の設定を ON にしてください。

8.2.1 「再生」の操作

「再生」選択中は溶接条件の変更はできません。
(ガス点検、インチングは可能です。)

＜注記＞

- ・パネルは YD-350GR3 の例です。
- ・ YD-500GR3 はワイヤ径の表示が異なります。

操 作		⑤ 7セグメント表示器
1	⑧で「再生」を選択する。(このままでも現状の溶接条件で溶接が可能)	--- A OFF V
2	⑦で再生したいチャンネル (C H 1 ~ C H 9) を選択する。(⑤にチャンネルと電圧設定値とが交互に表示) 以上で再生したチャンネルの溶接条件で溶接できます。	交互に表示 150 A 19.2 V 150 A CH2 V

注 記

- ・チャンネルの表示はお客様がすでに記憶してあるチャンネルだけしか表示されません。
- ・「再生」を終了する場合は、⑧で再生以外の項目 (例：溶接) を選択してください。
- ・「再生」選択中は④⑨⑩⑪⑫⑬の操作はできません。

8.2.2 「記憶」の操作

「記憶」選択中は溶接できません。
(ガス点検は可能です。)

1 温度異常
2 A
3 初期 本溶接 クレータ
4
5 7セグメント表示器
6 溶接 詳細 再生 記憶
7 電圧表示 波形制御
8 選択 材質 ワイヤ径 溶接法
9 軟鋼 軟鋼FCW ステンレス ステンレスFCW オプション
10 0.12mm 0.10mm 0.09mm 0.08mm
11 OCO2 OMAG MIG
12 一元 個別
13 元/個別
14 ガス点検
15 イーティング
16 モータ (8A)

＜注記＞


- ・ パネルは YD-350GR3 の例です。
- ・ YD-500GR3 はワイヤ径の表示が異なります。

操 作		⑤ 7セグメント表示器
1	⑧で「記憶」を選択する。	--- A OFF V
2	⑦で記憶したいチャンネル (CH 1～CH 9) を選択する。(⑤にチャンネルと電圧設定値とが交互に表示)	交互に表示 120 A 18.0 V 120 A CH3 V
3	⑧を押す。(記憶したくなければ⑧を押すと溶接に戻る)	rEC A no V
4	記憶したい場合は⑦を回して⑤に「YES」を表示させる。	rEC A YES V
5	⑧を押す。(データ書き込みを開始し、この間右図のように交互に表示。書き込み終了後「溶接」に戻る)	交互に表示 rEC A CH3 V A V

- ・ 「YES」表示後も⑦を回して「no」を表示させ、⑧を押すと溶接に戻すことができます。
- ・ データ書き込み中は、他のボタン操作や電源切をしないでください。これらを行った場合、データが正常に記憶されていないことがあります。

8.3 溶接準備

8.3.1 操作パネルの設定・確認

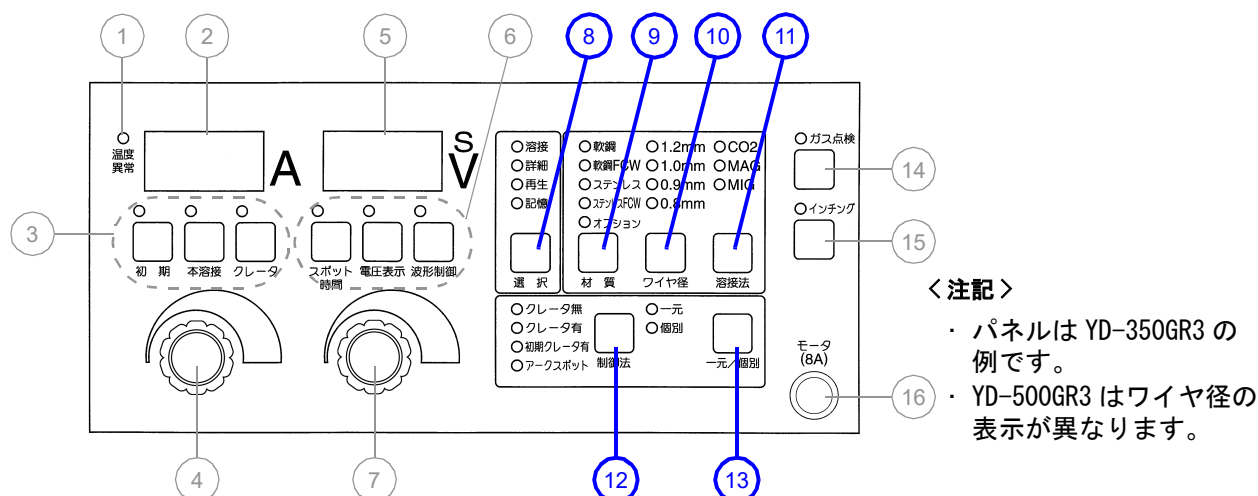

操作	備考
1 選択ボタン⑧	● 「詳細」：溶接パラメータ等の設定、確認または変更する場合 ● 「再生」：溶接条件を再生する場合 ● 「記憶」：現在の溶接条件を記憶する場合 ● 上記以外は、「溶接」を選択する。
2 材質⑨、ワイヤ径⑩、溶接法ボタン⑪	● 溶接に使用するワイヤ及びシールドガスに合わせる。
3 一元／個別ボタン⑬	● 溶接電圧の設定方法について、いずれかを選択する。
4 制御法ボタン⑫	● 溶接作業に必要な項目を選択する。
5 溶接条件の設定	● 溶接電流、溶接電圧、スポット時間、波形制御等を設定する。

8.3.2 溶接ワイヤのインチング



注意

溶接トーチの先端からワイヤが急に飛び出し、けがをする恐れがあります。ワイヤインチング操作やトーチスイッチを入れる時は溶接トーチを人の方に向けないでください。

お願い お願い：細径ワイヤの送給について

・ 細径 (0.8 mm、0.9 mm) ワイヤは腰折れしやすいので、低速度で送ってください。

- ・ ワイヤの種類にかかわらず、ワイヤ径に適合した溶接トーチ、およびワイヤ送給装置のワイヤ経路部品を選んでください。
- ・ フラックス入りワイヤは、ソリッドワイヤに比べ、少し弱めのワイヤ加圧力に調整する必要があります。また、フラックス入りワイヤは種類

が多く、銘柄や製造方法によりワイヤ加圧力が微妙に違うことがありますので、ワイヤ加圧力の調整には注意が必要です。

- ・ 操作方法は、インチングスイッチを押しながらワイヤを送り、溶接トーチの先端からワイヤが 15 ～ 20 mm でたところで放します。

8.3.3 シールドガスの点検

注意

- 取扱いを誤ると高圧ガスによる人身事故を起こす恐れがあります。
- 作業前に必ずガス調整器の取扱説明書をよく読んでください。

シールドガスを点検（流量調整・確認等）する必要がある場合は、「ガス点検」ボタンで行ってください。


(1) ガスボンベの元栓を開く。

< 注記 >

流量調整ツマミが〔SHUT〕側になっていることを確認してから開いてください。

(2) ガス点検ボタンを押す。

(3) 流量調整ツマミを〔OPEN〕方向に徐々に回し、流量計の指示が必要な値となるように調整してください。


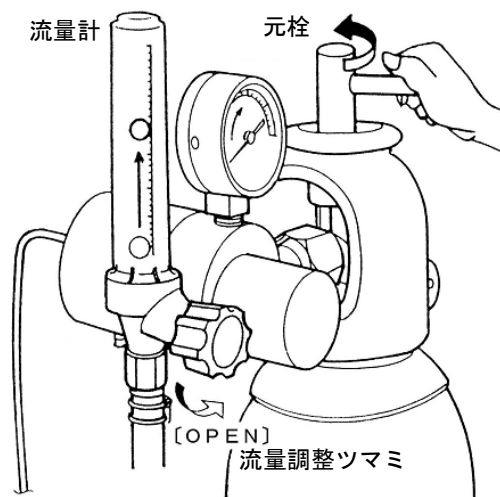


8.4 溶接

- ・「制御法」ボタンの選択により、4種類の制御法による溶接ができます。
- ・「クレータ有」及び「初期クレータ有」溶接については、反復動作が可能です。
- ・トーチスイッチ ON(入)後、電圧検出が行われなかった場合はアークスタート異常 (Err6) となり、出力が自動的に OFF します。




8.4.1 「クレータ無」溶接

- ・本溶接のみの溶接です。(初期及びクレータはありません。)
- ・主に仮付溶接、短い溶接の繰り返し、薄板の溶接に適します。
- ・トーチスイッチの ON、OFF に同期して、溶接アークが発生あるいは停止します。

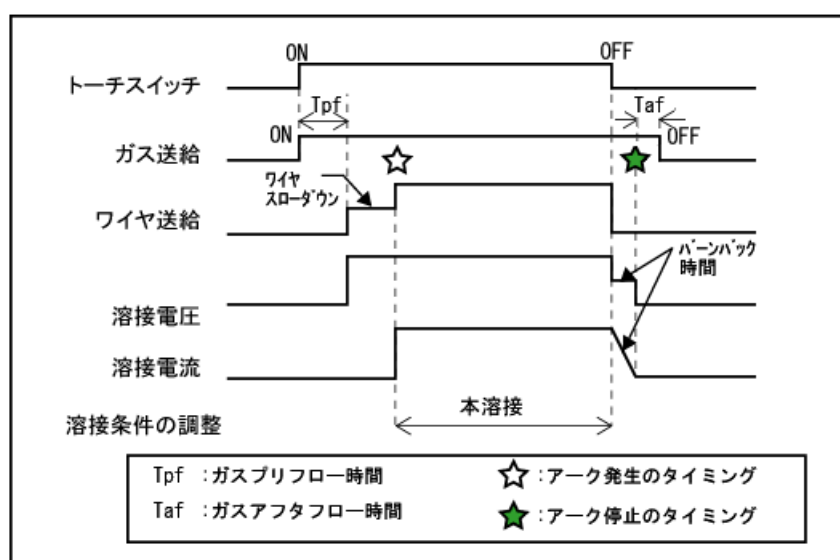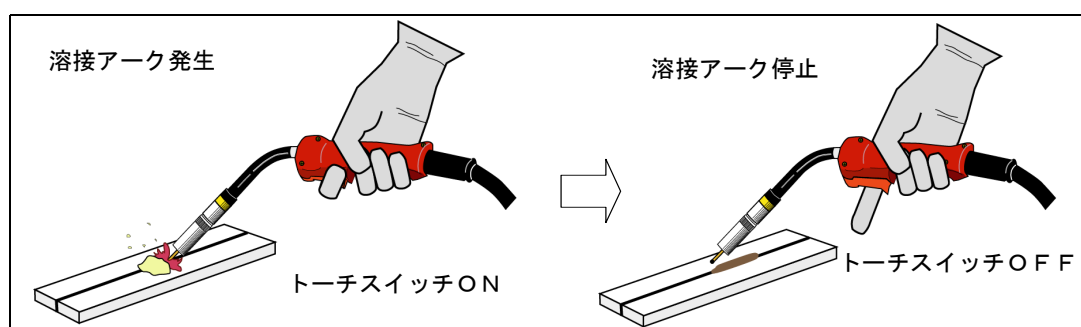




8.4.2 「クレータ有」溶接

- ・ 本溶接の後にクレータ溶接ができます。(クレータ溶接で溶接終了部の凹みを埋めることができます。)
- ・ クレータ溶接が利用できるため、中板厚の溶接に適します。
- ・ トーチスイッチの ON、OFF 操作を2回行って溶接します。

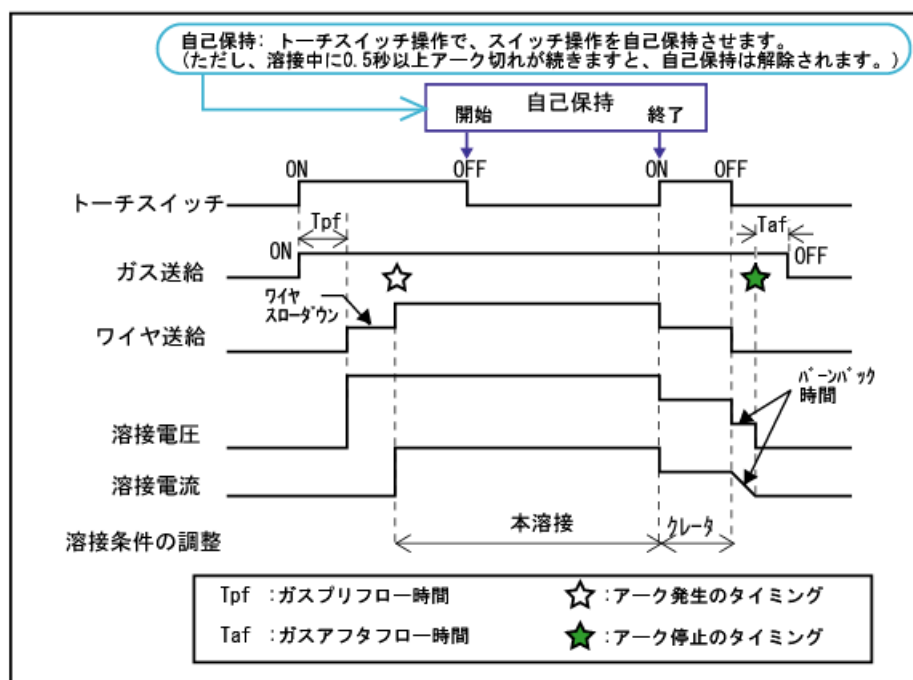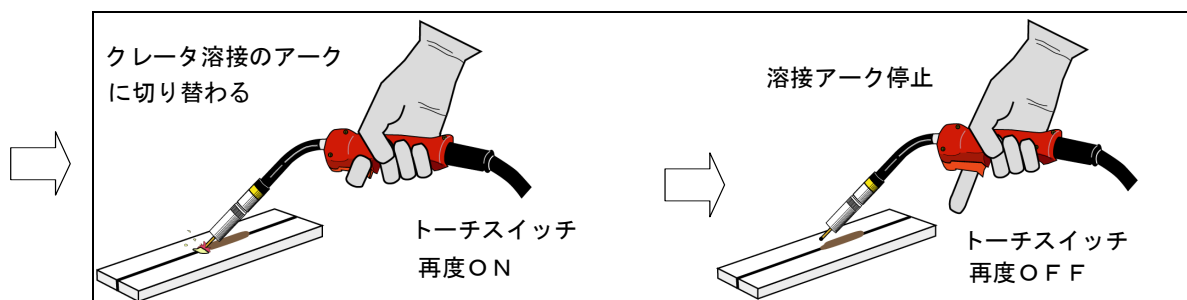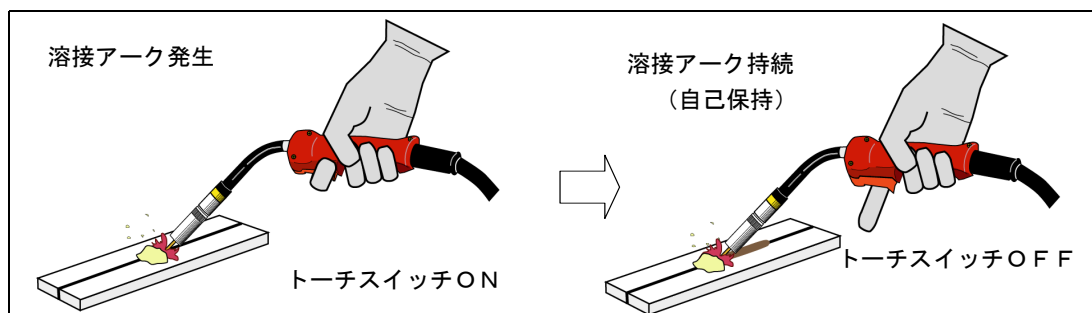

8.4.3 「初期クレータ有」溶接

- ・ 本溶接の前に初期電流で、本溶接の後にクレータ電流で溶接ができます。初期溶接は、溶接開始部の安定したアークスタートに有効です。
- ・ トーチスイッチの ON、OFF 操作を 2 回行って溶接します。最初のトーチスイッチ ON から初回の OFF までが初期溶接区間です。

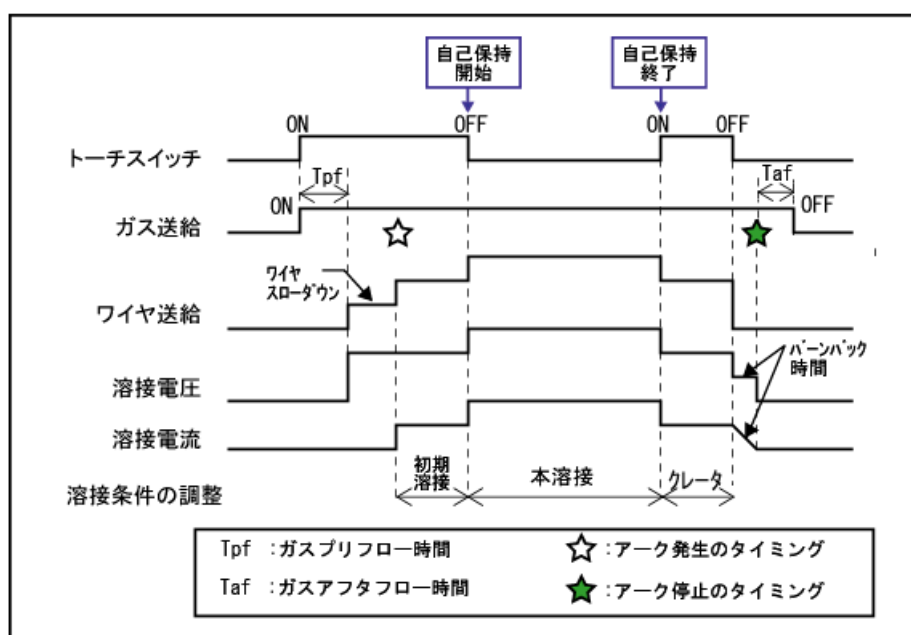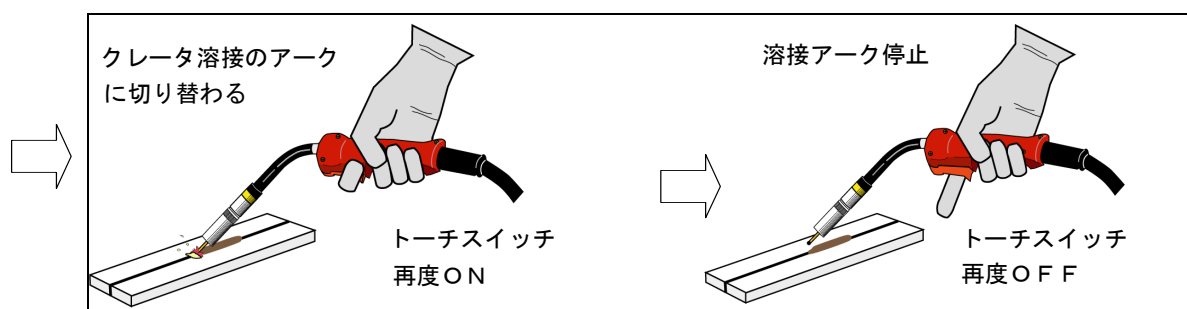
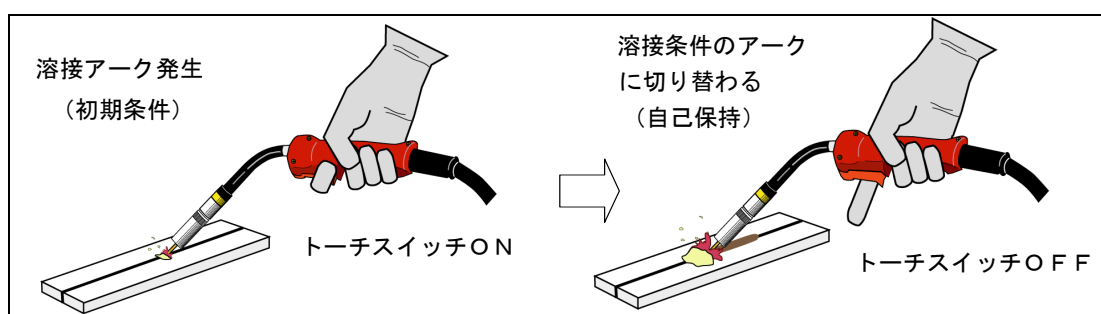


8.4.4 クレータ反復

- ・ 電源内部のプリント基板上のディップスイッチ (DSW1) の No. 2 を ON した場合に、クレータ反復機能付きの「クレータ有」及び「初期クレータ有」の溶接ができます。
- ・ クレータ溶接終了後の一定時間 (Trep : 約 2 秒) 内にトーチスイッチを再び ON すると、クレータ溶接条件で再び溶接できます。(さらにこの操作を反復できます。)

注 記

Trep 時間内にトーチスイッチを ON しなかった場合は、この機能はキャンセルされます。

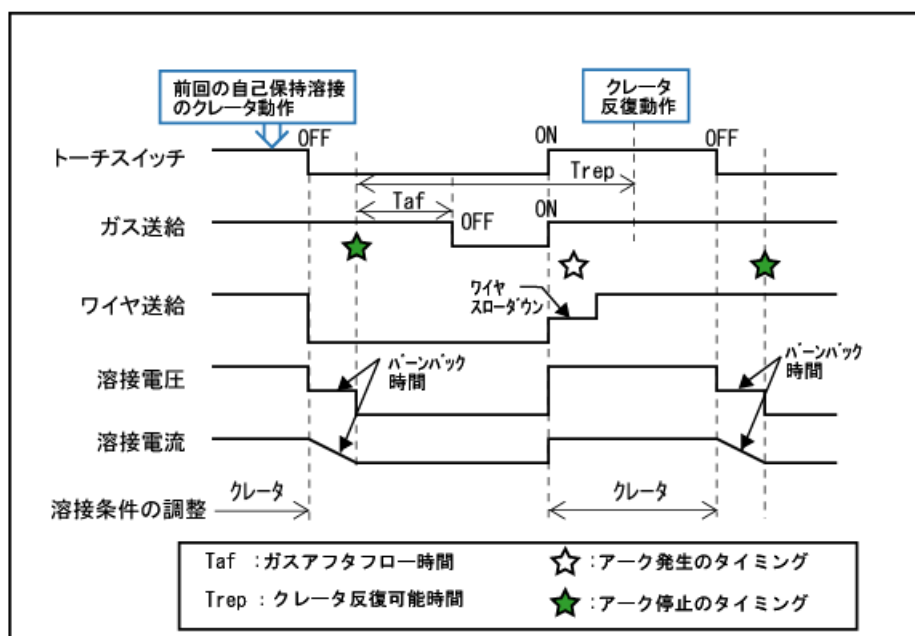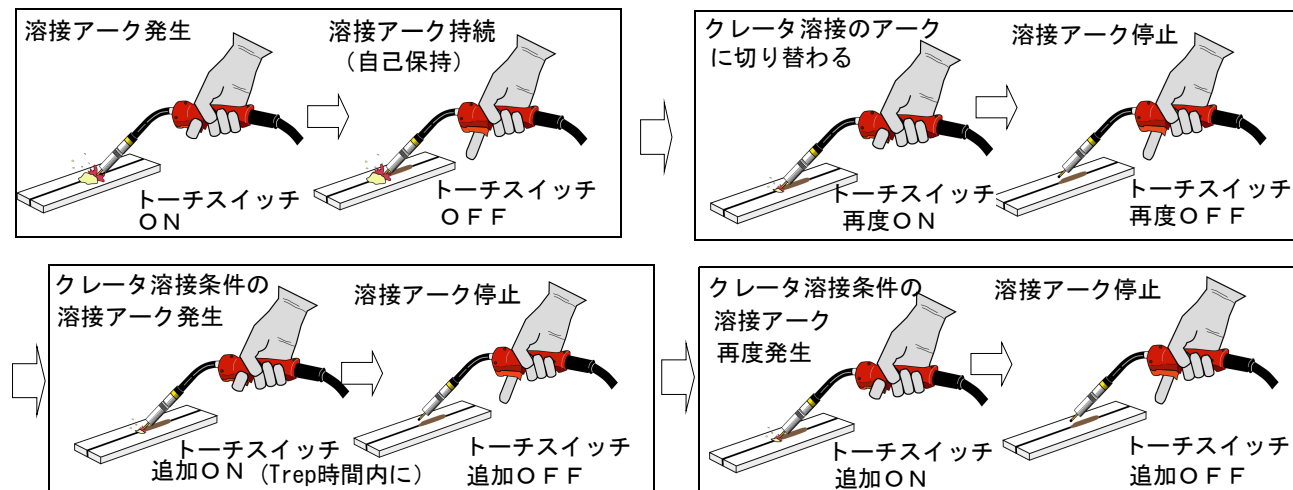

参 考


ディップスイッチ (DSW1) については「各部の名称と働き」の章を参照ください。

8.4.5 「アークスポット」溶接




- ・主に薄板の重ね（板厚 1.0mm 前後）などに使用します。アークスポットノズルが別途必要です。
- ・トーチスイッチを ON し続けて溶接します。設定したスポット時間が経過すると、自動的にアークは停止します。

注 記

- ・アークスポット設定時間前にトーチスイッチを OFF すると、その時点でアークは停止します。
- ・初期及びクレータはありません。

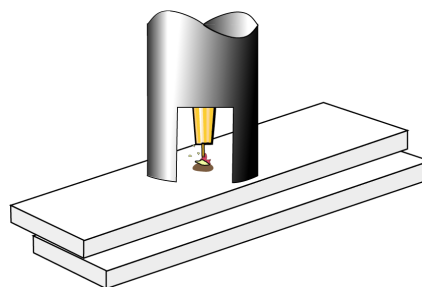

アークスポットノズル使用例

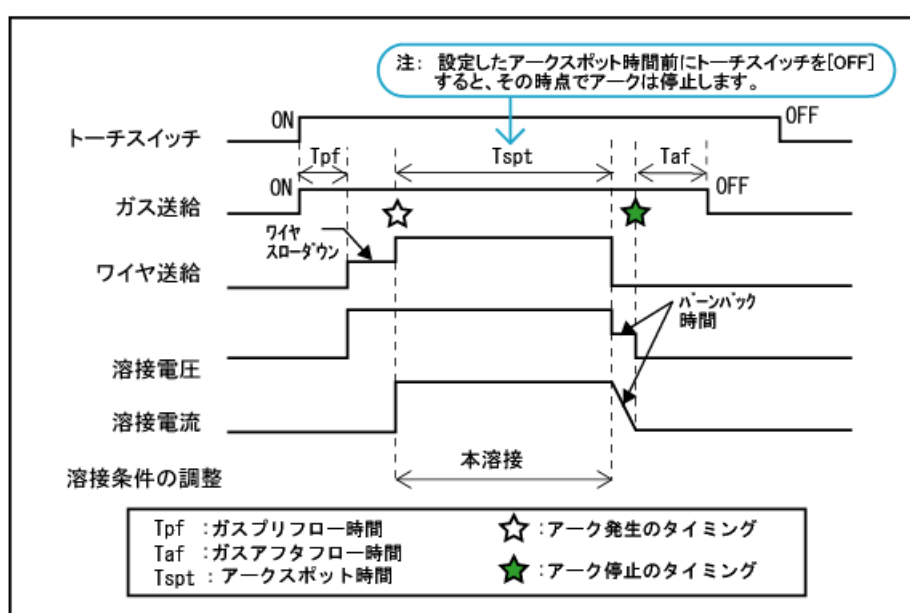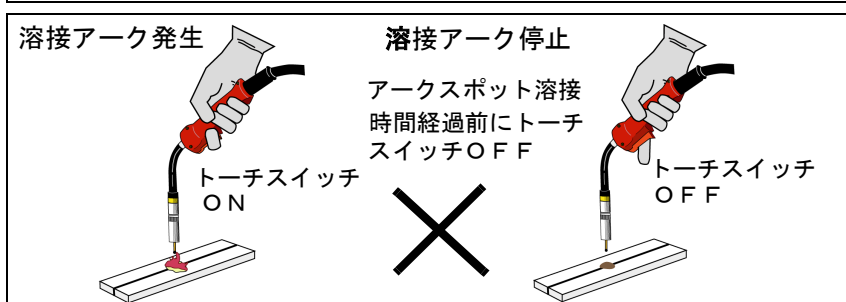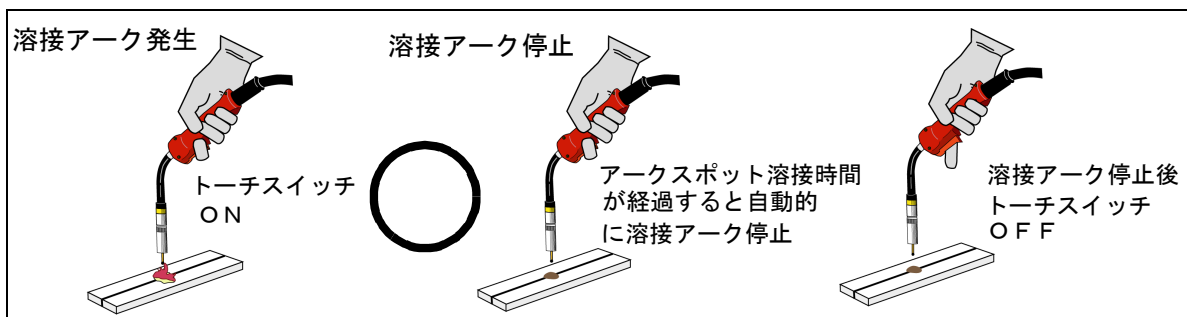

9. 保守・点検



警告

作業前には必ず配電箱のスイッチを切り、安全を確かめる。
帯電部に触れると、感電や致命的な人身事故の恐れあり。作業後は必ず取外したパネル類を元どおりに取り付ける。

- 人身の安全と安定なアークを確保するため、作業現場の状況に応じた適切な方法で点検してください。
- 「日常点検」で、おおまか・簡単に、そして「定期点検」で、細部まで入念に。

9.1 日常点検

- ・ 本製品の性能を十分に生かし、日々安全作業を続けるためには、日常点検が大切です。
- ・ 日常点検は下表に示す部位について行い、必要に応じて部品の清掃や交換を行ってください。
- ・ 交換部品は性能・機能維持のため、必ずパナソニック溶接機純正部品をお使いください。

◆ 溶接電源（本製品）

部位	点検のポイント
前面	・ 機器（ヒューズホルダーなど）は破損していないか。 ・ 機器取り付けは緩んでいないか。 ・ 電源表示灯は正確に点灯・消灯するか。
後面	・ 機器（スイッチなど）は破損していないか。 ・ 入力電源端子カバーは取り付けられているか。 ・ 機器や端子カバー取り付けは緩んでいないか。 ・ 冷却ファンは円滑な回転音か。また、冷却風は出ているか。
周辺	・ 天板などケースの取り付けは緩んでいないか。
全般	・ 外観的に変色など、発熱の痕跡がないか。 ・ 電源スイッチ「入」以後及び溶接時、異常な振動やうなり音、また異常なおおいがないか。

◆ ケーブル関係

部位	点検のポイント
接地線	・ 本製品用の接地線が外れていないか。締めつけは確実か。 ・ 母材接地用の接地線が外れていないか。また、締めつけは確実か。
入力側ケーブル	・ ケーブル被覆に磨耗や損傷がないか。 ・ ケーブルに重い物が乗っていないか。 ・ 各接続部の締めつけは確実か。（配電箱開閉器の負荷側端子部、本製品の入力電源端子部）
出力・パワーケーブル	・ ワンタッチジョイントは確実に差し込まれているか。 ・ ケーブル被覆に磨耗や損傷がないか。 ・ 母材接続部以外で、導電部の露出がないか。 ・ ケーブルに重い物が乗っていないか。 ・ 各接続部の締めつけは確実か。
制御ケーブル	・ コネクタは確実に差し込まれているか。 ・ ケーブル被覆に磨耗や損傷がないか。 ・ ケーブルに重い物が乗っていないか。

9.2 定期点検

 警告	
	帯電部に触れると、致命的な電撃や、やけどを負うことがあります。感電や、やけどなどの人身事故を避けるために、以下の事項を必ずお守りください。 ・ 定期点検は安全を確保するため、有資格者または溶接機をよく理解した人が行ってください。 ・ 定期点検は通電中状態が必要な場合を除き、すべての電源スイッチや開閉器を必ず切り、安全を確認してから行ってください。 内部点検を行うときは、電源を切ってから5分以上経過後としてください。 ・ 天板などケースを外すときは、本製品の周囲に囲いをするなど不用意に他の人が近づかないようにしてください。


 警告	
	プリント基板に触れる場合は、作業を始める前に、手をケースの金属部分に触れるなどして、静電気をあらかじめ逃がしておいてください。電子部品が破損する恐れがあります。 ・ プラスチック部品は有機溶剤（ベンジン、トルエン、灯油、ガソリン等）や油がかかると、溶けたり変形したりするおそれがあります。清掃するときは、柔らかい布に水または家庭用中性洗剤を薄めたものを少量含ませて固く絞り、軽くふいてください。

- ・ 本製品の性能を長年維持してお使いいただくためには、日常点検のみでは不十分です。
- ・ 定期点検では、本製品内部の点検や清掃を含む、細部までの入念な点検を行います。
- ・ 定期点検は、一般には6ヵ月ごとに実施してください。
(ただし、本製品周辺の雰囲気として細かいチリや油煙などが多い場合は、3ヵ月ごとを目安に実施してください。)
- ・ 本製品左側板に右記銘板を貼り付けておりますので、点検・清掃を実施した際はご記入ください。

溶接電源の内部を定期的(3～6ヶ月毎)に点検および清掃を行ってください。 定期点検の内容については、取扱説明書を参照してください。			
	1	2	3
定期点検実施日	/ /	/ /	/ /
年 / 月 / 日	4	5	6
	/ /	/ /	/ /
DNT00028			

9.3 天板の外し方

- (1) 天板及び前カバーのボルト（4ヵ所）とアイボルト（2ヵ所）を外す。
- (2) 前カバーを外す。
- (3) 天板を外す。

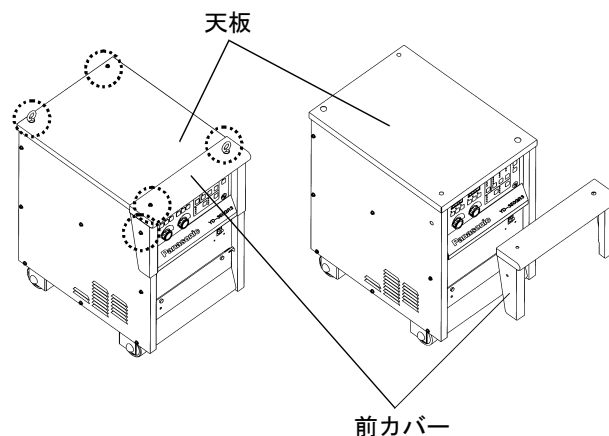

9.4 点検項目

下記の点検内容は一つの基準を示していますが、さらにお客様のご使用状況に応じて独自の点検項目を追加してください。

部 位	点検のポイント
本製品内部のほこり除去	- 天板を取り外して行ってください。 - 水気を含まない圧縮空気（ドライ・エアー）で、内部に堆積しているチリやホコリを吹き飛ばしてください。
全般の点検	- 天板を取り外して行ってください。 - 下記項目や、日常点検ではできない項目を重点に点検してください。 (a) におい・変色・発熱痕の有無チェック (b) 接続部の緩みチェック (c) 増し締め
ケーブル関係	接地線、入力側ケーブル、出力・パワーケーブル、制御ケーブルについて、日常点検ではできない項目を重点に点検してください。
消耗部品	- 冷却ファンや電解コンデンサは、電氣的・機械的に一定の寿命があります。例えば定格仕様でご使用の寿命は、冷却ファンでは約 10 000 時間、電解コンデンサでは約 8 000 時間となります。なお、この寿命はお客様のご使用状況により左右されます。 - 定期点検の際には、冷却ファンや電解コンデンサなど、一種の消耗品との認識で、点検・保全していただくようお願いします。 - 交換部品は、性能・機能維持のため、必ずパナソニック溶接機純正部品をご使用ください。

9.5 絶縁耐圧試験・絶縁抵抗測定に関するご注意

本機はトランジスタなどの半導体部品を使用しています。絶縁耐圧や絶縁抵抗の測定を不用意に行いますと、人身事故や機器の故障の原因になります。これらの試験が必要になった場合は、溶接機購入先の販売店を通して当社指定サービス代行店に依頼してください。

● サービス代行店様への注意

絶縁耐圧、絶縁抵抗試験に先立ち右記の準備および短絡線（断面積 1.25 mm² 程度）の接続が必要です。

注 記

試験終了後、ケース、カバー装着前に試験用短絡線のすべての除去と外した線（プリント基板のコネクター、接地線）の復元の再確認をねがいます。試験のために取り付けた短絡線を除去せずに電源を投入した場合は、機器を焼損します。

作業部位	実施事項
入力電源ケーブル	配電箱よりの入力電源ケーブルを取り外しケーブルの接続端子を短絡する。
溶接機の出力端子	出力端子に接続されている溶接主回路以外のケーブルを外し、出力端子間を導線で短絡する。
接続コネクタ、端子	治具端子、溶接トーチやワイヤ送給装置コネクタ、および通信コネクタ等に接続されている外部機器への接続ケーブルや信号線をすべて取り外す。
ケース接地線	ケース内部でケースに接続されている接地線をすべて外す。
主回路	主トランジスタ IGBT のエミッタとコレクタ間、2次ダイオードのアノードとカソード間をそれぞれ導線で短絡する。溶接電源の電源スイッチを「ON」側にする。
制御回路	プリント基板に挿入しているコネクタをすべて外す。

10. 異常と処置

 警告	
	帯電部に触れると、致命的な電撃や、やけどを負うことがあります。感電や、やけどなどの人身事故を避けるために、以下の事項を必ずお守りください。 ・ 処置はすべての電源スイッチや開閉器を切り、安全を確認してから行ってください。 ・ 内部点検を行うときは、電源を切ってから5分以上経過後としてください。

 注意	
● 電源スイッチが自動的に切れた時には、電源スイッチを再投入しないでお買い上げの販売店にご連絡ください。過電流の原因を取り除かずに、電源スイッチを再投入することは危険です。 ● 天板ならびに側板を開けたまま電源スイッチを入れないでください。感電や、やけどなどの人身事故の発生や、電磁力により内部部品が損傷し、本製品の機能や性能に影響を及ぼす可能性があります。	


10.1 表示器が不規則に点滅する場合

入力三相電源のいずれかの相が欠落（欠相運転）すると7セグメント表示器及び各設定表示灯が不規則に点滅します。入力電源の接続をご確認ください。

10.2 エラー番号表示

- 本製品は自己診断可能な異常発生時には、操作パネルにエラー番号を表示します。

「復帰区分」について	
A	発生原因が解消すると自動的に消灯します。電源再投入が不要です。
B	発生原因が解消されても電源を切るまで点滅します。電源再投入が必要です。

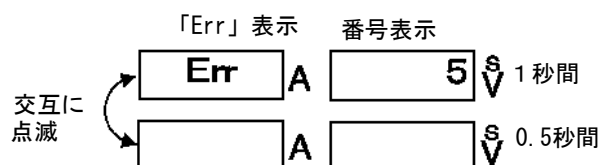

Err	番号	エラー内容	復帰区分	原因・処置
Err	1	非常停止	B	治具用端子に外部から非常停止信号が入力された。 ・ 外部機器の非常停止信号原因を取り除き、再度電源スイッチを入れる。
Err	2	二次過電流異常	A	二次側回路に短絡事故等による過電流が流れている。 ・ トーチスイッチをOFFし、過電流原因を取り除く。
Err	3	温度上昇異常	A	本製品内部の温度が上がっている。 ・ 電源スイッチを切らずに放置し、製品内部の温度を下げる。 ・ 温度上昇原因（使用率オーバー、側面ベンチレータ部・後面吸い込み口近くに異物があるなど）を取り除く。
Err	4	一次過電圧異常	B	入力電圧が許容範囲限度以上、または以下になった。 ・ 入力電圧を許容変動範囲内にしてから、再度電源スイッチを入れる。
Err	5	一次低電圧異常	B	

Err	番号	エラー内容	復帰 区分	原因・処置
Err	6	アークスタート異常	B	トーチスイッチ投入時に、電圧検出できなかった。 溶接出力、ワイヤ送給モータ、ガス出力を停止する。 ・ 電源スイッチを切り、アークスタート異常原因を除去する。 ・ 母材（－）電圧検出線を使用している時は、検出線の断線 または接触不良、プリント基板（SW1）の「EXT」側に切り替 え、ワイヤ送給装置の電圧検出線のヒューズを確認する。
Err	7	トーチスイッチ異常	A	トーチスイッチが ON のまま、電源スイッチが ON された。 ・ トーチスイッチを OFF する。
Err	8	電流検出異常	B	電源スイッチを ON した時、出力電流または出力電圧を検出し た。 ・ 電源スイッチを切り、原因を調査する。 （a）本製品の故障。 （b）外部から本製品の二次側に電圧が印加されている。
Err	10	外部一時停止 1	A	表示の治具端子に外部から一時停止信号が入力された。 ・ 外部機器の一時停止 1 原因を取り除く。
Err	11	外部一時停止 2	A	

- 以下のソフトウェアの自己診断用エラーが頻繁に
再発する場合は、お買い上げの販売店にご連絡く
ださい。

Err	番号	エラー内容	復帰 区分	原因・処置
Err	41	メモリ異常 1	B	メモリ異常 1 が発生した。 ・ 電源を再投入し、溶接条件（溶接電流・電圧や波形制御な ど）データを確認する。データが消えていれば再設定する。
Err	42	メモリ異常 2	B	表示番号のメモリ異常が発生した。 ・ 電源を再投入する。
Err	43	メモリ異常 3	B	
Err	44	メモリ異常 4	B	
Err	45	メモリ異常 5	B	
Err	46	メモリ異常 6	B	
Err	47	メモリ異常 7	B	
Err	50	システム異常 1	B	表示番号のシステム異常が発生した。 ・ 電源を再投入する。
Err	51	システム異常 2	B	
Err	52	システム異常 3	B	

10.3 表示器が無表示の場合

電源の投入時、7セグメント表示器に正しい表示
がされない場合は内部データの破損が考えられま
す。この場合、以下の操作によって工場出荷時の状
態に戻すことができます。

● 操作手順

- (1) 電源を切る。
- (2) 「初期」と「クレータ」ボタンを押しながら電源
を投入すると7セグメント表示器に「EEP」
「CLr」が6秒間表示され、内部データは工場
出荷時の状態に復帰する。

- (3) 7セグメント表示器の上記表示が消灯したのを
確認後、電源をいったん切り、再び入れる。
- (4) 溶接条件（溶接電流・電圧や波形制御など）の
詳細データが工場出荷時の状態に戻っているの
で再設定する。

注 記

内部データ復帰中に電源を切ると、工場出荷時の
状態に戻りません。始めから操作しなおしてくだ
さい。

10.4 溶接異常時の点検項目

自己診断されない溶接異常の場合、下表を参照し原因究明してください。

		溶 接 異 常								
		アークが出ない	ガスが出ない	ワイヤが出ない	アークスタートが悪い	アークが不安定	ビードが汚い	ワイヤが母材に突っ込む	ワイヤがチップに燃え上がる	ブローホールが入る
点 検 項 目										
入力電源ケーブル	・ ケーブル：断線 ・ 接続部（入力端子）：緩み	○	○	○						
本製品	・ 電源スイッチ：未投入、トリップ ・ ヒューズ（前パネル部）：溶断	○	○	○						
ガス関係	ガスボンベ ガス調整器		○			○				○
	ガスホース		○							○
ワイヤ送給装置	・ フィードローラ、SUS チューブ：ワイヤ径不適合 ・ フィードローラ：割れ、溝の詰まり ・ 加圧ロッド：締め付け過不足 ・ SUS チューブ入口：ワイヤ粉たまり			○	○	○	○		○	
トーチケーブル	・ 断線（パワー用、トーチスイッチ用） ・ ワイヤ送給装置への接続不十分 ・ 重量物落下の痕跡	○	○	○		○		○		
	・ ケーブル：巻き重ね § きつい曲げ				○	○	○		○	
溶接用トーチ	・ チップ § ライナ：ワイヤ径不適合、磨耗、ゴミ詰まり、変形				○	○	○		○	
	・ チップ、ノズル、絶縁筒：締め付け緩み ・ ワイヤ送給装置への接続不十分						○			○
母材側ケーブル	・ ケーブルサイズ：断面積不足 ・ 接続部：緩み ・ 母材への通電不良				○	○	○			
溶接施工条件	・ 溶接電流・電圧、トーチ角度 § 溶接速度、ワイヤ突き出し長さなど ・ 波形制御：標準より大幅なズレ				○	○	○	○	○	
母材表面	・ 油、汚れ、サビ、塗膜などの付着				○	○	○	○		○

● 判明した原因の処置・対策

- ・ 本製品故障のときは「保証とアフターサービスについて」を参照してください。
- ・ 周辺部品不良のときはお買い上げの販売店より部品をお求めのうえ、交換してください。


注意

- 安全を確保するため、電気回路の修理および溶接機をよく理解した人が行ってください。
- 清掃を行うときは、電源を切ってから5分以上経過後としてください。
- ケースを外すときは、本製品の周囲に囲いをするなど不用意に他の人が近づかないようにしてください。

※ 下記の冷却フィン清掃方法は500GR3が対象です。



10.5 側板の外し方

- (1) 天板及び前カバーのボルト（18ヶ所）とアイボルト（2ヶ所）を外す。
- (2) 前カバーを外す。
- (3) 天板を外す。
- (4) 両側板を外す。

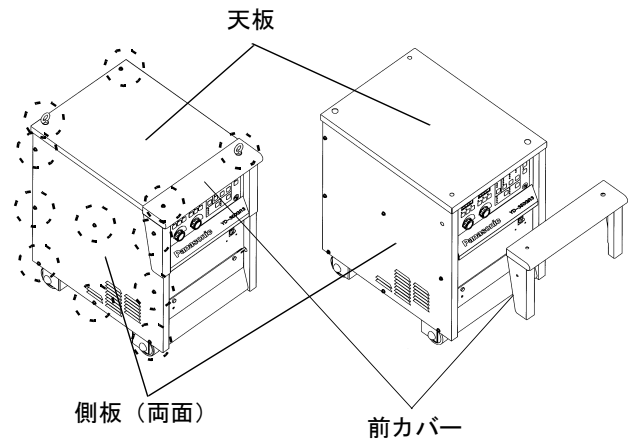

10.6 冷却フィンの清掃方法

- (1) オリフィスカバーのボルト（8ヶ所）を緩め、開く。
- (2) 冷却フィンの上部に堆積している粉塵を取り除く。
基板に粉塵が付着するのを防ぐため、細い棒や薄い板でフィンに堆積した粉塵を浮かせて掃除機で吸引するなど、粉塵を撒き散らさないようにご注意ください。
- (3) 清掃部へエアブローを行う場合、電源内部に残った粉塵も吹き飛ばすなど、粉塵の残留が無いようにご注意ください。
- (4) オリフィスカバーを確実に元に戻し、ボルトを締め直す。

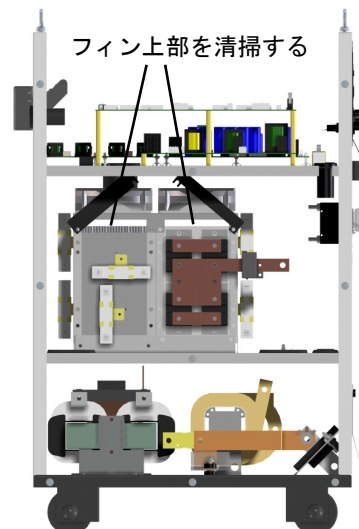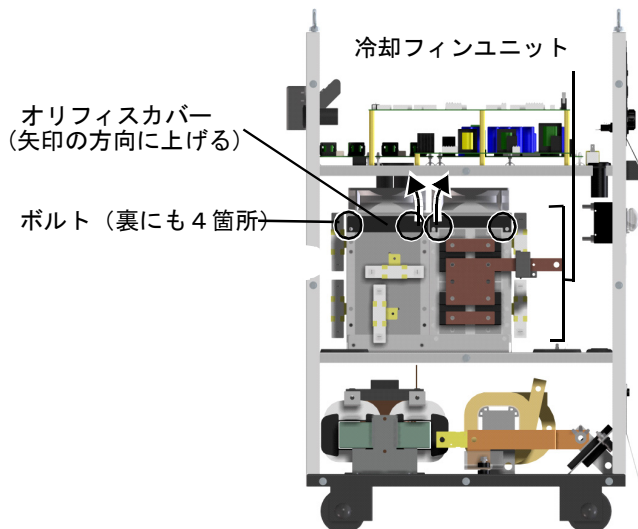

11. 保証とアフターサービス

11.1 保証書（別添付）

- お買い上げ日または納入立会日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
- よくお読みの後、保存してください。
- 保証期間中のサービスをお受けになる時は、必ず保証書をご提示願います。

保証期間：
お買い上げ日から保証書内に記載してある期間

11.2 修理を依頼されるとき

- 「異常の初期診断」や「その他の故障や異常」の章に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源スイッチを切ってお買い上げの販売店へご連絡ください
- 連絡していただきたい内容は
 - (a) ご住所、ご氏名、電話番号
 - (b) 機種名と製品品番
(例：YD-350GR3、YD-500GR3)
 - (c) 機体銘板に記載の製造年と製造番号
(例：2022 年 G1234)
 - (d) 故障や異常の詳しい内容

＜機体銘板 記載例＞



ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくための、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

11.3 溶接機部品の供給期限について


溶接機部品の最低供給年限は、製造後 7 年を目安にいたします。なお、当社製造品以外の電子部品等が供給不能となった場合は、その限りでは有りません。

注 記


部品には、補修部品・消耗部品・補修用性能部品・サービス部品・IC 半導体等の電子部品が含まれます。

12. 回路図

12.1 YD-350GR3

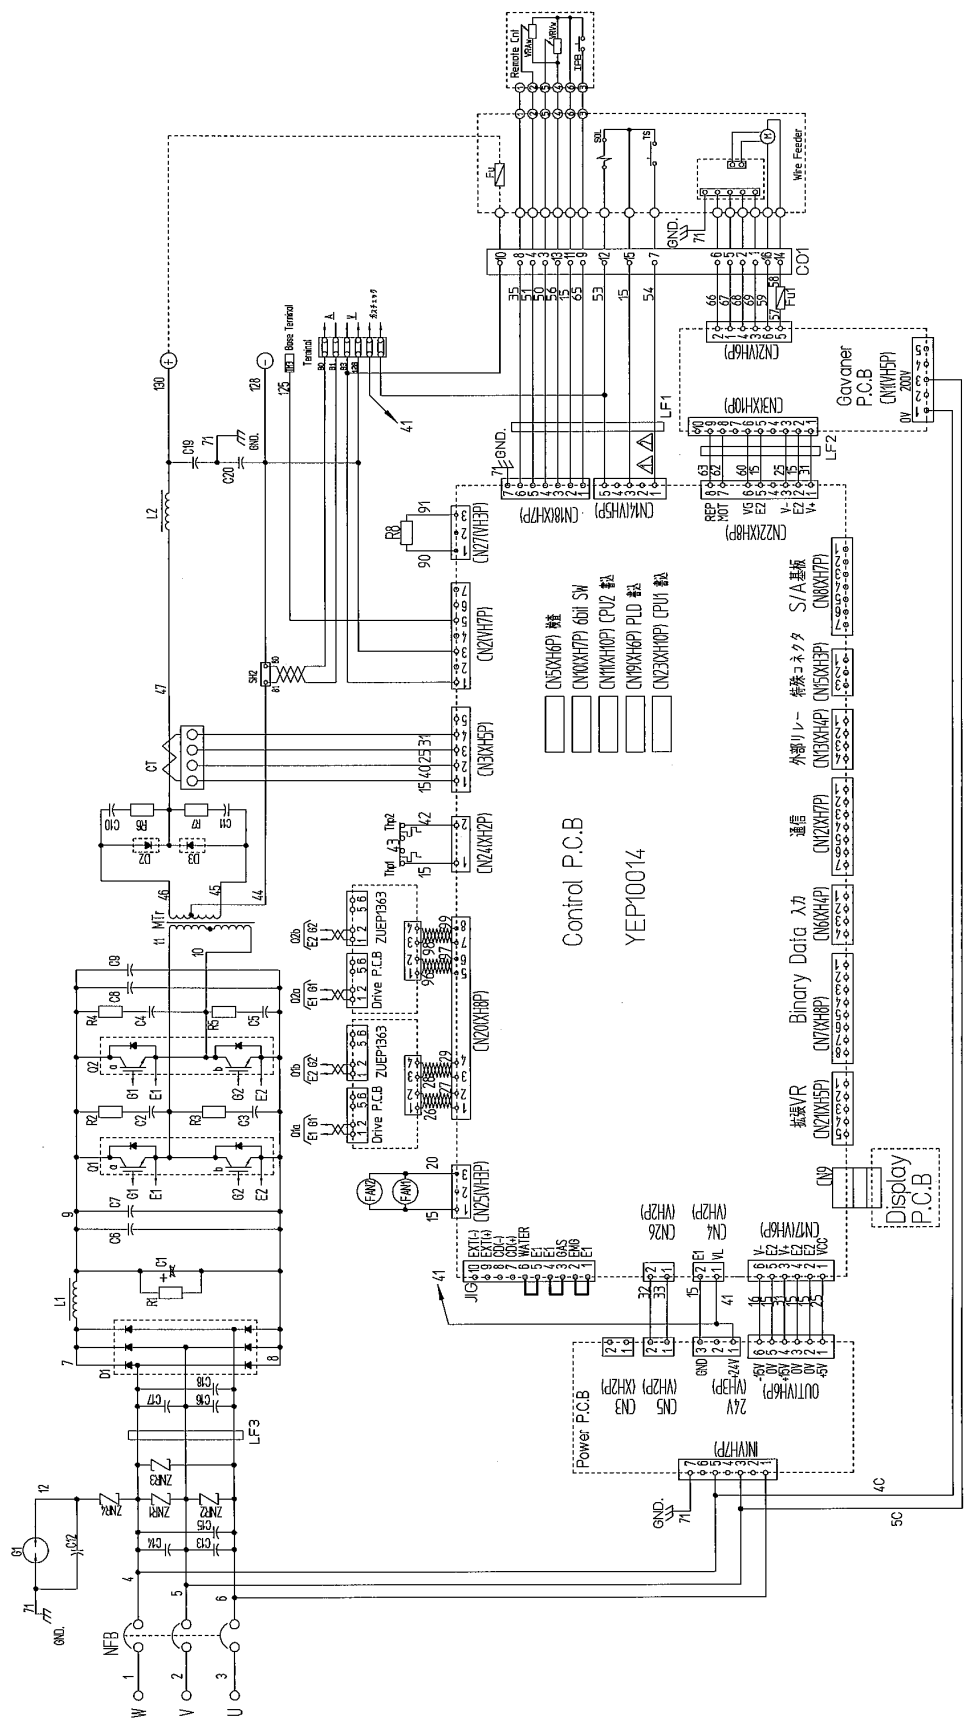


12.2 YD-500GR3

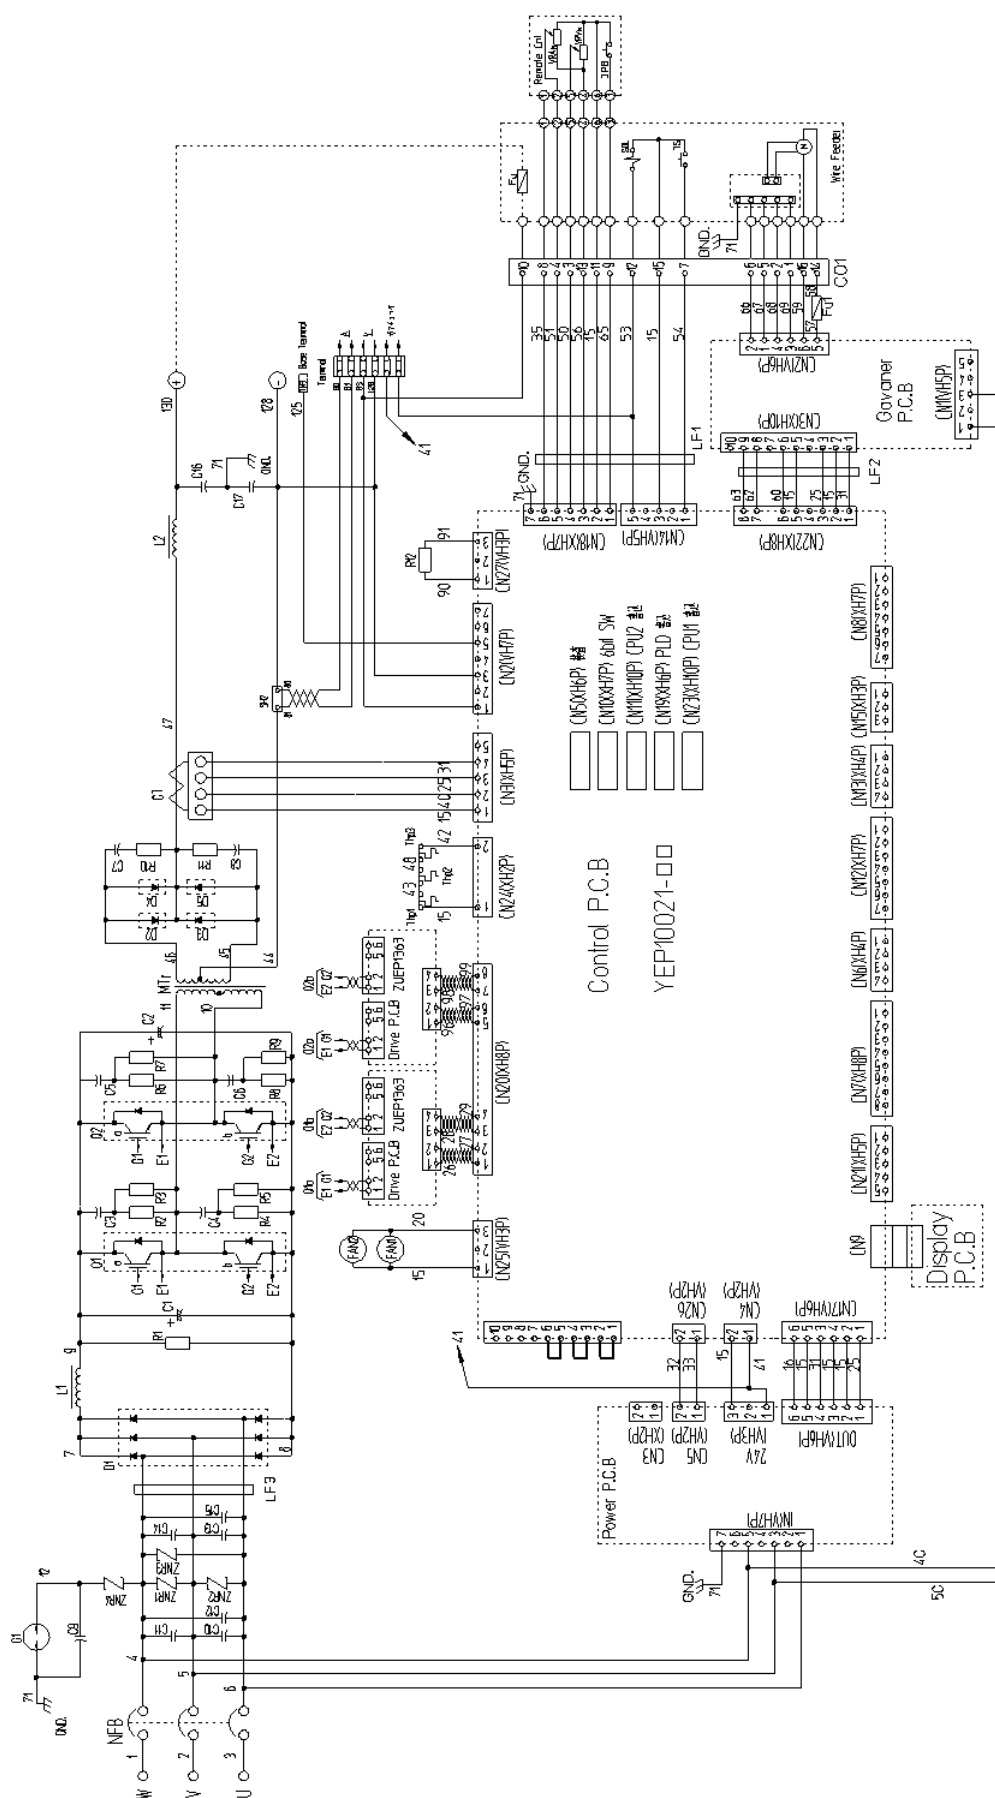

13. 部品明細

13.1 YD-350GR3



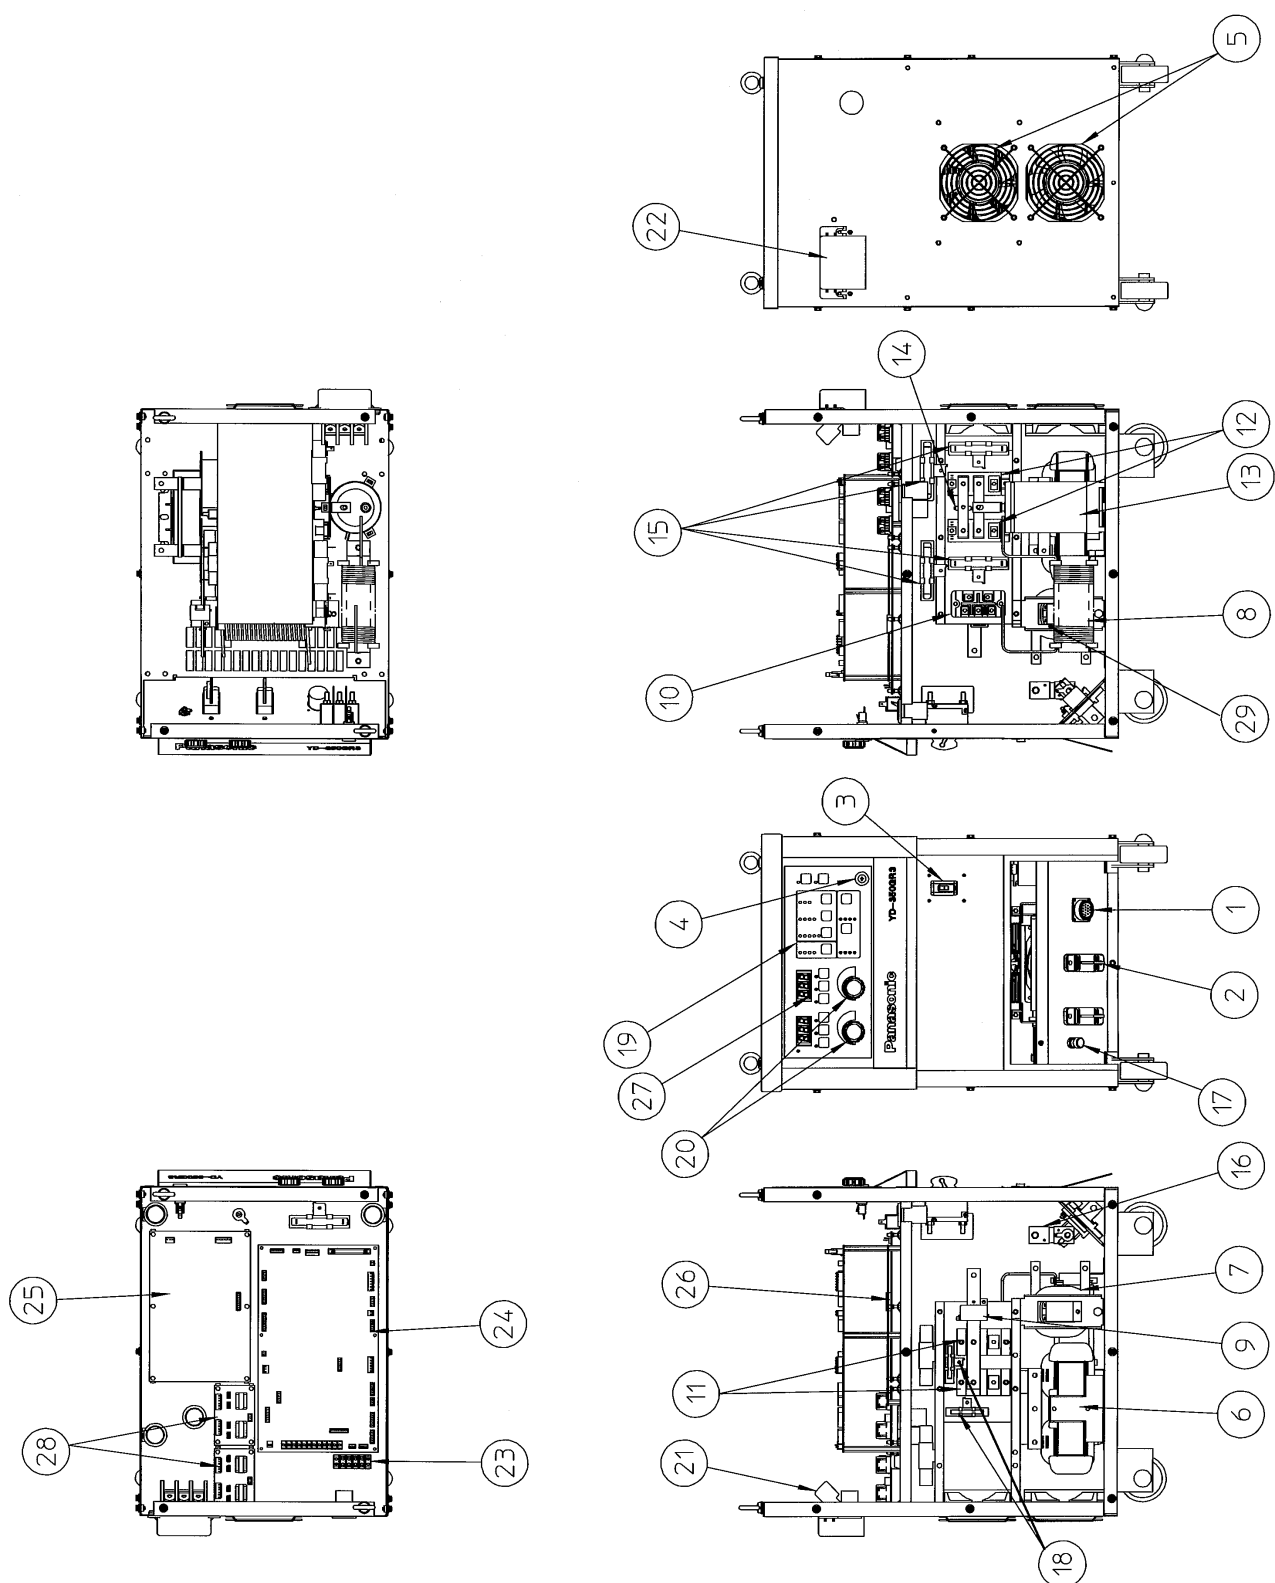


No.	記号	名称	部品品番	数量	備考	内部コード
1	C01	コネクタ	YMAD41	1		JMR2516F
2		出力端子	CET15101	2		-
3	NFB	電源スイッチ	YMAD99	1		DC73BN75AMSZ
4	Fu1	ヒューズホルダ	YZA51	1		FHS07F
		ヒューズ	XBA2E80NR5	1		-
5	FAN1, FAN2	冷却ファン	YMAD145	2		9WG1224J103
6	MTr	メイントランス	DTU00227	1		-
7	L2	D C L	DLU00147	1		-
8	L1	F C H	DLU00072	1		-
9	CT	C T	YCA6	1		TN300A4VB15A
10	D1	ダイオード	YCA16	1	1次ダイオード	DF75LB160
11	D2, D3	ダイオード	FRS300BA50	2	2次ダイオード	-
12	Q1, Q2	I G B T	YMAD90	2		2MB1100TA060
13	C1	コンデンサ	YMAD87	1	電解コンデンサ	ECST401LGC23
14	THP1	サーマルスイッチ	YPAD44	1		0HD3-80B02
15	R2 ~ R5	抵抗	SFW40A5R0AP	4		-
16	SH	シャント	MSH400A	1		-
17	TM3	陸軍端子	T375-16B	1		-
18	R6, R7	抵抗	SFW20A5R0AP	2		-
19		シート	DHS00009	1		-
20		ツマミ	YDB2	2		K2056S
21		端子台組	DET00023	1		-
22		端子カバー	DEK00050	1		-
23	TM	端子台	YMAD98	1		W123B6P
24	P. C. B	プリント基板	YEP10014	1	コントロール基板	-
25	P. C. B	プリント基板	ZUEP1425	1	ガバナ基板	-
26	P. C. B	D C 電源カード	ZUEP1426	1	DC 電源基板	-
27	P. C. B	操作基板	ZUEP1431	1	操作基板	-
28	P. C. B	ドライバ基板	ZUEP1363	2	ドライブ基板	-
29	THP2	サーマルスイッチ	SB604A3H	1		-
-		アイボルト	XVN8FJ	2		

注 記

アイボルトの紛失、破損時は、強度評価済みの当社純正アイボルトをご購入ください。

13.2 YD-500GR3

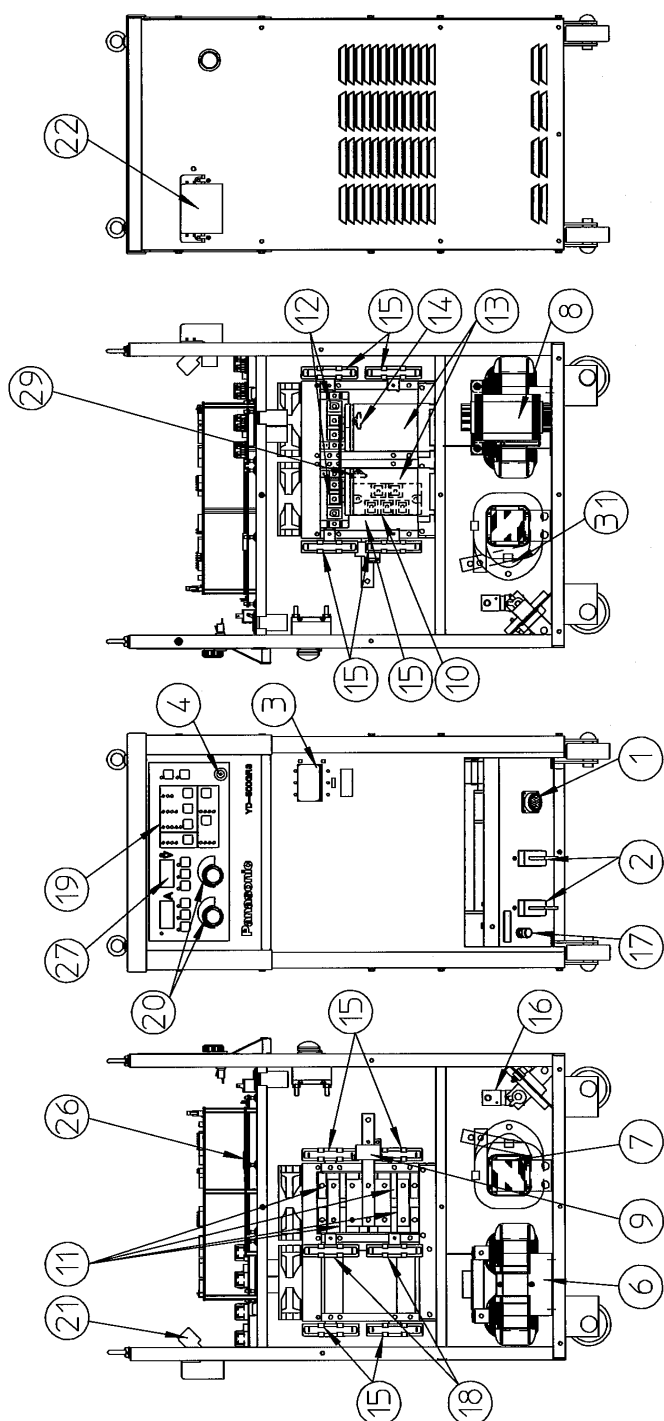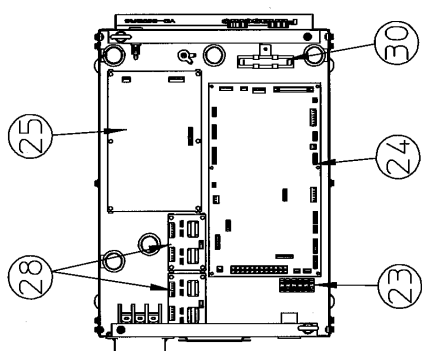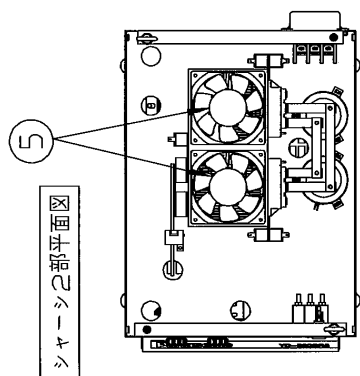

No.	記 号	名 称	部品品番	数量	備 考	内部コード
1	C01	コネクタ	YMAD41	1		JMR2516F
2		出力端子	KET09001	2		KET09001
3	NFB	電源スイッチ	YCAD131	1		29562F4100A
4	Fu1	ヒューズホルダ	YZA51	1		FHS07F
		ヒューズ	XBA2E80NR5	1		XBA2E80NR5
5	FAN1, FAN2	冷却ファン	YMAD145	2		9WG1224J103
6	MTr	メイントランス	DTU00229	1		DTU00229
7	L2	D C L	DLU00149	1		DLU00149
8	L1	F C H	DLU00070	1		DLU00070
9	CT	C T	YCA6	1		TN300A4VB15A
10	D1	ダイオード	YMAD158	1	1次ダイオード	DF200AA160
11	D2 ~ D5	ダイオード	YCAD99	4	2次ダイオード	FRS300BA50F
12	Q1, Q2	I G B T	YMAD97	2		2MB1300U2B06
13	C1, C2	コンデンサ	YMAD87	2	電解コンデンサ	ECST401LGC23
14	THP2	サーマルスイッチ	YPAD44	1		OHD3-80B02
15	R2 ~ R9	抵抗	SFW40A5R0AP	8		SFW40A5R0AP
16	SH	シャント	YMAD33	1		HY600A
17	TM2	陸軍端子	T375-16B	1		T375-16B
18	R10, R11	抵抗	SFW40A5R0AP	2		SFW40A5R0AP
19		シート	DHS00011	1		DHS00011
20		ツマミ	YDB2	2		K2056S
21		端子台組	DET00023	1		DET00023
22		端子カバー	DEK00050	1		DEK00050
23	TM	端子台	YMAD98	1		W123B6P
24	P. C. B	プリント基板	YEP10021	1	コントロール基板	YEP10021
25	P. C. B	プリント基板	ZUEP1425	1	ガバナ基板	ZUEP1425
26	P. C. B	D C 電源カード	ZUEP1426	1	D C 電源基板	ZUEP1426
27	P. C. B	操作基板	ZUEP1431	1	操作基板	ZUEP1431
28	P. C. B	ドライバ基板	ZUEP1363	2	ドライブ基板	ZUEP1363
29	THP1	サーマルスイッチ	YMAD54	1		OHD3-85B02
30	R12	抵抗	SFW40A101J	1	ブリーダ抵抗	SFW40A101J
31	THP3	サーマルスイッチ	SB619A3H	1		
-		アイボルト	XVN8FJ	2		

注 記

アイボルトの紛失、破損時は、強度評価済みの当社純正アイボルトをご購入ください。

14. 関係法規

下表は、本製品の設置・接続・使用に際して準拠すべき主な法令・規則などの名称です。

電気設備の技術基準の解釈	原子力安全・保安院 電力安全課
労働安全衛生規則	厚生労働省
内線規程 JEAC8001-2005	社団法人 日本電気協会 需要設備専門部会
粉じん障害防止規則	厚生労働省
JIS アーク溶接機 JIS C 9300-1:2006	財団法人 日本規格協会

本書に抜粋記載した文章は、各法規の改正日時点のものです。
法改正などにより変更される可能性があります。

◆ 電気設備の技術基準の解釈

(平成 26 年 7 月 18 日改正版より抜粋)

第 17 条 [接地工事の種類及び施設方法] より抜粋

D 種接地工事

接地抵抗値は、100Ω (低圧電路において、地絡を生じた場合に 0.5 秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500Ω) 以下であること。

C 種接地工事

接地抵抗値は、10Ω (低圧電路において、地絡を生じた場合に 0.5 秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500Ω) 以下であること。

第 36 条 [地絡遮断装置等の施設] より抜粋

金属製外箱を有する使用電圧が 60V を超える低圧の機械器具に接続する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。(以下、省略)

◆ 労働安全衛生規則

(平成 26 年 8 月 25 日改正版より抜粋)

第 36 条 [特別教育を必要とする業務] より抜粋

第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

三 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等 (以下、「アーク溶接等」という。) の業務

第 39 条 [特別教育の細目] より抜粋

前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号及び第三十号から第三十六号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

[安全衛生特別教育規程] より抜粋

労働安全衛生規則 (昭和四十七年労働省令第三十二号) 第三十九条の規程に基づき、安全衛生特別教育規定を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

(アーク溶接等の業務に係る特別教育)

第四条 安衛則第三十六条第三号に掲げるアーク溶接等の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

項目	範囲	時間
アーク溶接等に関する知識	アーク溶接等の基礎理論 電気に関する基礎知識	一時間
アーク溶接装置に関する基礎知識	直流アーク溶接機 交流アーク溶接機 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 溶接棒等及び溶接棒等のホルダー 配線	三時間
アーク溶接等の作業の方法に関する知識	作業前に点検整備 溶接、溶断等の方法 溶接部の点検作業後の処置 災害防止	六時間
関係法令	法、令及び安衛則中の関係条項	一時間

3 第一項の実技教育は、アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法について、十時間以上行うものとする。

第 325 条 [強烈な光線を発散する場所]

事業者は、アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所については、これを区画しなければならない。ただし、作業上やむを得ないときは、この限りでない。

2 事業者は、前項の場所については、適当な保護具を備えなければならない。

第 333 条 [漏電による感電の防止] より抜粋

事業者は、電動機を有する機械又は器具（以下「電動機械器具」という。）で、対地電圧が 150V をこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によって湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものについては、漏電による感電の危険を防止するため、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しゃ断装置を接続しなければならない。

第 593 条 [呼吸用保護具等]

事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。

◆ 粉じん障害防止規則

（平成 26 年 6 月 25 日改正版より抜粋）

第 1 条 [事業者の責務] より抜粋

事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第 2 条 [定義等] より抜粋

粉じん作業

別表第 1 に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。

別表第 1 の 1 ～ 19, 21 ～ 23 … 省略

別表第 1 の 20 …

屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、又はアークを用いてガウジングする作業

別表第 1 の 20 の 2 …


金属をアーク溶接する作業


15. 溶接条件例

- ・ この章で示す表の数値は、標準的な溶接条件の参考値であり、目安の値です。
- ・ 実際の溶接施工では、被溶接物の形状や溶接姿勢などに合わせて、適切な条件を設定してください。

15.1 CO₂ 溶接条件表（参考）

● ソリッドワイヤ

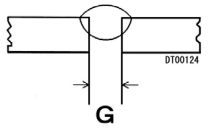I 形突合わせ溶接 	板厚 (mm)	ルート ギャップ G (mm)	ワイヤ径 (mm)	電流 (A)	電圧 (V)	速 度 (cm/min)	チップ 母材間 (mm)	ガス 流量 (L/min)
	0.8	0	0.8, 0.9	60 ~ 70	16 ~ 16.5	50 ~ 60	10	10
	1.0	0	0.8, 0.9	75 ~ 85	17 ~ 17.5	50 ~ 60	10	10 ~ 15
	1.2	0	0.8, 0.9	80 ~ 90	17 ~ 18	50 ~ 60	10	10 ~ 15
	1.6	0	0.8, 0.9	95 ~ 105	18 ~ 19	45 ~ 50	10	10 ~ 15
	2.0	0 ~ 0.5	1.0, 1.2	110 ~ 120	19 ~ 19.5	45 ~ 50	10	10 ~ 15
	2.3	0.5 ~ 1.0	1.0, 1.2	120 ~ 130	19.5 ~ 20	45 ~ 50	10	10 ~ 15
	3.2	1.0 ~ 1.2	1.0, 1.2	140 ~ 150	20 ~ 21	45 ~ 50	10 ~ 15	10 ~ 15
	4.5	1.0 ~ 1.2	1.0, 1.2	170 ~ 185	22 ~ 23	40 ~ 50	10 ~ 15	10 ~ 15
	6	0	1.2	270 ~ 300	27 ~ 30	60 ~ 70	10 ~ 15	15 ~ 20
		1.2 ~ 1.5	1.2	200 ~ 230	24 ~ 25	30 ~ 35	10 ~ 15	15 ~ 20
	8	0 ~ 1.2	1.2	300 ~ 350	30 ~ 35	30 ~ 40	15 ~ 20	15 ~ 20
		0 ~ 0.8	1.6	380 ~ 420	37 ~ 38	40 ~ 50	15 ~ 20	15 ~ 20
	12	0 ~ 1.2	1.6	420 ~ 480	38 ~ 41	50 ~ 60	20 ~ 25	15 ~ 20

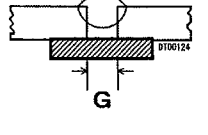I 形突合わせ溶接 (裏当あり) 	板厚 (mm)	ルート ギャップ G (mm)	ワイヤ 径 (mm)	電流 (A)	電圧 (V)	速度 (cm/min)	チップ母 材間 (mm)	ガス 流量 (L/min)	銅 当金
	0.6	0	0.6	40	16	60	10	15 ~ 20	※1
	0.8	0	0.6	40	16.5	45	10	15 ~ 20	
		0	0.8	80 ~ 90	18 ~ 19	45 ~ 50	10	15 ~ 20	
	1.0	0	0.9	50	18	45	15	15 ~ 20	
	1.2	0	0.8	60	18	45	15	15 ~ 20	
		0 ~ 0.5	0.9	90 ~ 120	19 ~ 20	45 ~ 50	10	15 ~ 20	
	1.6	0	0.9	95 ~ 105	18 ~ 19	45 ~ 50	10	15 ~ 20	
		0 ~ 0.5	1.2	120 ~ 140	19 ~ 20	40 ~ 50	10	15 ~ 20	※2
	2.3	0 ~ 0.8	0.9	100 ~ 140	19 ~ 21	35 ~ 45	10	15 ~ 20	
		0 ~ 1.2	1.2	130 ~ 150	19 ~ 21	35 ~ 45	10	15 ~ 20	
	3.2	0 ~ 1.5	1.2	130 ~ 180	20 ~ 23	30 ~ 35	10 ~ 15	15 ~ 20	
	4.5	1 ~ 2	1.2	150 ~ 200	21 ~ 24	40 ~ 45	10 ~ 15	15 ~ 20	※3
	6	0 ~ 0.8	1.2	280 ~ 330	28 ~ 36	35 ~ 45	15 ~ 20	15 ~ 20	
		0 ~ 0.8	1.6	380 ~ 420	37 ~ 38	40 ~ 45	15 ~ 20	15 ~ 20	
	9	0 ~ 0.8	1.2	320 ~ 340	32 ~ 34	45 ~ 50	15 ~ 20	15 ~ 20	


※1 板厚 3.2 mm ~ 6 mm


※2 板厚 6 mm ~ 8 mm

溝付の場合：深さ 1 mm ~ 2 mm 幅 5 mm ~ 6 mm

※3 板厚 12 mm 以上、




溝付深さ 3 mm ~ 4 mm 幅 6 mm ~ 8 mm

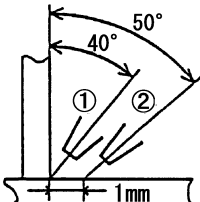水平すみ肉溶接 	板厚 (mm)	脚長 (mm)	ワイヤ径 (mm)	電流 (A)	電圧 (V)	ねらい ① ②	速度 (cm/min)	チップ 母材間 (mm)	ガス流量 (L/min)
	1.0	2.5 ~ 3	0.8, 0.9	70 ~ 80	17 ~ 18	①	50 ~ 60	10	10 ~ 15
	1.2	3 ~ 3.5	0.9, 1.0	85 ~ 90	19 ~ 19	①	50 ~ 60	10	10 ~ 15
	1.6	3 ~ 3.5	1.0, 1.2	100 ~ 110	18 ~ 19.5	①	50 ~ 60	10	10 ~ 15
	2.0	3 ~ 3.5	1.0, 1.2	115 ~ 125	19.5 ~ 20	①	50 ~ 60	10	10 ~ 15
	2.3	3 ~ 3.5	1.0, 1.2	130 ~ 140	19.5 ~ 21	①	50 ~ 60	10	10 ~ 15
	3.2	3.5 ~ 4	1.0, 1.2	150 ~ 170	21 ~ 22	①	45 ~ 50	15	15 ~ 20
	4.5	4.5 ~ 5	1.0, 1.2	180 ~ 200	23 ~ 24	①	40 ~ 45	15	15 ~ 20
	6	5 ~ 5.5	1.2	230 ~ 260	25 ~ 27	①	40 ~ 45	20	15 ~ 20
	8, 9	6 ~ 7	1.2, 1.6	270 ~ 380	29 ~ 35	②	40 ~ 45	25	20 ~ 25
	12	7 ~ 8	1.2, 1.6	300 ~ 380	32 ~ 35	②	35 ~ 40	25	20 ~ 25

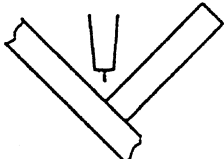下向すみ肉溶接 	板厚 (mm)	脚長 (mm)	ワイヤ径 (mm)	電流 (A)	電圧 (V)	速度 (cm/min)	チップ 母材間 (mm)	ガス流量 (L/min)
	1.0	3	0.9	60 ~ 65	16 ~ 17	30	10	10 ~ 15
	1.2	3 ~ 3.5	0.9	70 ~ 80	17 ~ 18	40 ~ 50	10	10 ~ 15
	1.6	3.5 ~ 4	0.9	90 ~ 130	19 ~ 20	40 ~ 50	10	10 ~ 15
	2.3	4 ~ 4.5	1.2	120 ~ 160	20 ~ 21	40 ~ 45	10	10 ~ 20
	3.2	4 ~ 5	1.2	150 ~ 200	21 ~ 25	35 ~ 45	10 ~ 15	10 ~ 20
	4.5	6 ~ 6.5	1.2	270 ~ 300	28 ~ 30	40 ~ 45	15 ~ 20	10 ~ 20
	6	4 ~ 4.5	1.2	300 ~ 330	30 ~ 35	60 ~ 70	15 ~ 20	10 ~ 20
		6 ~ 7	1.2	300 ~ 350	30 ~ 36	40 ~ 45	15 ~ 20	10 ~ 20
		6	1.6	380 ~ 400	37 ~ 38	45 ~ 50	15 ~ 20	10 ~ 20
	8	6	1.2	300 ~ 350	30 ~ 36	40 ~ 45	15 ~ 20	10 ~ 20
		8 ~ 9	1.6	430 ~ 480	38 ~ 42	40 ~ 45	15 ~ 20	10 ~ 20
	12	10	1.6	430 ~ 480	38 ~ 42	30 ~ 40	15 ~ 20	10 ~ 20
		12 ~ 13	1.6	450 ~ 480	38 ~ 42	25 ~ 30	20 ~ 25	10 ~ 20


溶接条件例

 
● フラックスコールドワイヤ

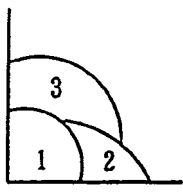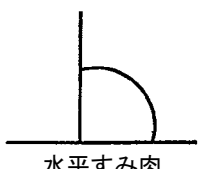種 類	溶 接 姿 勢	ワイヤ径 (mm)	脚長 (mm)	パス	電流 (A)	電圧 (V)	速度 (cm/min)	ウィービング
メタル系	 水平すみ肉	1.2	6	1	270	28	42	無
			9	1	270	28	24	有
			12	1	280	29	34	無
				2	280	29	36	無
				3	280	28	45	無
		1.4	9	1	330	31	28	有
			12	1	330	31	40	無
				2	330	31	42	無
				3	330	30	50	無
チタニア系		1.2	9	1	270	28	25	無
			12	1	300	31	35	無
				2	300	31	29	有
	 水平すみ肉	1.2	4	／	220	27	70	—
			6	／	270	29	50	—
			8	／	300	30	35	—
		1.4	4	—	260	28	70	—
			6	—	320	31	50	—
			8	—	350	33	35	—
	立向すみ肉	1.2	4	—	180	22	50	—
			6	—	200	23	50	—
			8	—	220	23	45	—

15.2 MAG 溶接条件表（参考）

● ソリッドワイヤ

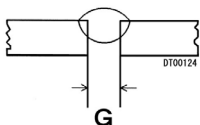I 形突合わせ溶接  MAG ガス : Ar 80 % + CO ₂ 20 %	板厚 (mm)	ルート ギャップ G (mm)	ワイヤ径 (mm)	電流 (A)	電圧 (V)	速 度 (cm/min)	チップ 母材間 (mm)	ガス流量 (L/min)
	0.4	0	0.4	20	15	40	10	10
	0.6	0	0.4, 0.6	25	15	30	10	10
	0.8	0	0.6, 0.8	30 ~ 40	15	40 ~ 55	10	10
	1.2	0	0.8, 0.9	60 ~ 70	15 ~ 16	30 ~ 50	10	10 ~ 15
	1.6	0	0.8, 0.9	100 ~ 110	16 ~ 17	40 ~ 60	10	10 ~ 15
	3.2	1.0 ~ 1.5	0.8, 1.2	120 ~ 140	16 ~ 17	25 ~ 30	15	10 ~ 15
	4.0	1.5 ~ 2.0	1.0, 1.2	150 ~ 160	17 ~ 18	20 ~ 30	15	10 ~ 15

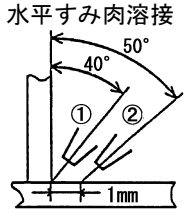水平すみ肉溶接  MAG ガス : Ar 80 % + CO ₂ 20 %	板厚 (mm)	脚長 (mm)	ワイヤ径 (mm)	電流 (A)	電圧 (V)	ねらい ① ②	速度 (cm/min)	チップ 母材間 (mm)	ガス流量 (L/min)
	0.6	2	0.4, 0.6	70 ~ 80	17 ~ 18	①	50 ~ 60	10	10 ~ 15
	1.0	2 ~ 2.5	0.6, 0.8	85 ~ 90	19 ~ 19	①	50 ~ 60	10	10 ~ 15
	1.6	3	0.6, 0.8	100 ~ 110	18 ~ 19.5	①	50 ~ 60	10	10 ~ 15
	2.4	3.5	0.8 ~ 1.0	115 ~ 125	19.5 ~ 20	①	50 ~ 60	10	10 ~ 15
	3.2	4	0.8 ~ 1.2	130 ~ 140	19.5 ~ 21	①	50 ~ 60	10	10 ~ 15

15.3 アークスポット溶接条件表（参考）

● CO₂ガス

板厚 上板 × 下板 (mm)	ワイヤ径 (mm)	溶接時間 (sec.)	電流 (A)	電圧 (V)	ビード径 (mm)	チップ 母材間 (mm)	ガス流量 (L/min)
0.6 x 0.6	0.6	0.5 ~ 0.75	100	22 ~ 24	8	10	12
0.6 x 0.6	0.8	0.75 ~ 1.0	95	22	7	12	12
0.8 x 0.8	0.6	1.25 ~ 1.5	100	22 ~ 24	10	10	12
0.8 x 0.8	0.8	0.5 ~ 0.75	130	22 ~ 24	9	12	12
1.0 x 1.0	0.8	1.25 ~ 1.5	155	24 ~ 26	12	12	12
1.0 x 1.0	1.2	0.25	260	25	10		16 ~ 20
1.2 x 1.2	0.8	1.75	155	24 ~ 26	12	12	12
1.2 x 2.3	1.6	0.6	320	31		15	16 ~ 20
1.2 x 3.2	1.2	0.35	320	32	15		16 ~ 20
1.2 x 3.2	1.6	0.6	350	32		15	16 ~ 20
1.2 x 6.0	1.6	1.1	390	33		15	16 ~ 20
1.6 x 1.6	1.2	0.8	320	32	16		16 ~ 20
1.6 x 2.3	1.6	0.6	340	32		15	16 ~ 20
1.6 x 3.2	1.6	0.7	370	33		15	16 ~ 20
1.6 x 6.0	1.6	0.7	460	35		15	16 ~ 20
2.3 x 3.2	1.6	1.0	380	32		15	16 ~ 20
2.3 x 3.2	1.6	2.0	480	35		15	16 ~ 20
3.2 x 3.2	1.6	0.5	500	35	17		16 ~ 20
3.2 x 4.5	1.6	1.5	400	22		15	16 ~ 20
4.5 x 4.5	1.6	1	550	37	22		16 ~ 20

16. 個別条件控え表

お客様で作成された溶接条件を、本表に控えておくとかと便利です。

- ・ 作成された溶接条件は、チャンネル番号を付与して記憶させることができます。
- ・ 記憶させた場合は、**チャンネル番号リスト**に登録してください。
(下表をコピーしてご使用ください。)

チャンネル (CH) 番号	被溶接物名	備考	作成日	作成者

● 溶接条件表 (一元/個別)

	初期条件	本溶接条件	クレータ条件	スポット時間	波形制御
電 流	(A)	(A)	(A)	(s)	
電 圧	(±) (V)	(±) (V)	(±) (V)		

● 詳細 (ディップスイッチ DSW 1)

項 目	設定内容
P 0 0 (スローダウン)	
P 0 1 (ホット電圧)	
P 0 2 (F T T 電圧)	
P 0 3 (バーンバック時間)	
P 0 4 (溶け込み調整)	
P 0 5 (プリフロー時間)	
P 0 6 (アフターフロー時間)	

● 制御法

項 目	設定内容
制御法	クレータ無 クレータ有 初期クレータ有 アークスポット

● 材質・ワイヤ径・溶接法

項目	設定内容	
	YD-350GR3	YD-500GR3
材質	軟 鋼 軟鋼 F C W ステンレス ステンレス F C W オプション	
ワイヤ径 (mm)	0. 8 0. 9 1. 0 1. 2	1. 2 1. 4 1. 6
溶接法	C O ₂ M A G M I G	


◆ チャンネル番号リスト

チャンネル (CH) 番号	被溶接物名	備考	作成日	作成者
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

17. 用語解説

◆ クレータとは

ごく小電流での溶接は別として、一般的な溶接の終了部（溶接終端部）には、えくぼのようなへこみが生じます。このへこみのことを専門用語で“クレータ”と呼び、月面のクレータ（噴火口）を連想させるものです。

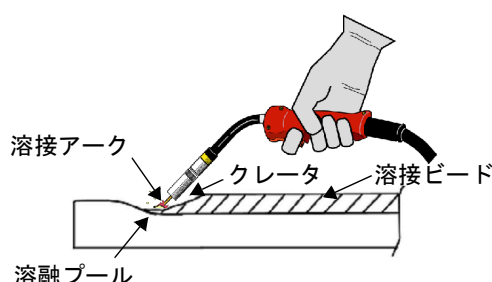

クレータはアークによる押し下げ力や、溶けた金属が冷えて固まるときに収縮することが主な原因で生じるものであり、一般に溶接電流が大きいほどクレータも大きなものができる傾向があります。


このクレータは、高温割れやスラグの巻き込みによる溶接欠陥発生の原因となりやすいため、できるだけ小さくすることが望ましいです。

クレータのへこみを埋める処理のことをクレータフィラー溶接と呼び、それまでの溶接電流（本溶接電流）値の 60 ～ 70% の電流値がクレータフィラー溶接電流の設定目安です。


（なお、クレータフィラー溶接のことを一般的には略して、単にクレータ溶接と呼んでいます。）

溶接終了間際に溶接用トーチのスイッチを操作して、それまでの本溶接電流をより低いクレータ溶接電流に切り替えることができる制御シーケンスのことをクレータ制御「有」と呼びます。

したがって、クレータ制御「無」とは、クレータを埋めるための制御シーケンスの無い設定のことを意味し、トーチスイッチを操作した場合、本溶接電流のままで、溶接終了を迎えることになります。

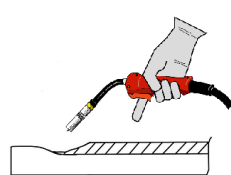

クレータ制御「無」
溶接の終了部

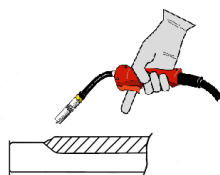

クレータ制御「有」
溶接の終了部

◆ 波形制御の意味と使い方

CO₂溶接およびMAG溶接のアーク現象は、一般にいったワイヤと母材間での短絡とアークの繰り返しです。

ワイヤと母材の短絡の際は、急激な波形の短絡電流が流れます。この立ち上がり波形の制御を中心とした短絡電流の挙動のコントロールを、本製品では「波形制御」と呼んでいます。

- ・ 通常は「標準」の位置で使います。
- ・ 半自動溶接や立ち向かい溶接等で、特に「アークの感じ」が問題となる場合は「弱」の方向に、また、自動溶接で、特に「スパッタの低減」が問題となる場合には、「強」の方向に調整すると良い結果が得られます。ただし、ワイヤの銘柄や溶接条件によっては上の関係が逆になる場合もあり得ますのでご注意ください。
- ・ 調整の範囲の目安は、「標準」を中心にして時計の 11 時から 1 時の間です。ただし、アークの感じは多分に主観的であり、1 時と 2 時の間が良いという声もあります。

◆ ワイヤスローダウン速度とは

 
確実なアークスタートを得るために、溶接開始時のワイヤ送り速度は、設定溶接条件に見合う本来のワイヤ送給速度よりも遅くなるように内部制御しています。この遅い速度のことをワイヤスローダウン速度と呼んでいます。

 
◆ バーンバック時間とは

溶接終了のためにトーチスイッチを OFF しても、ワイヤ送給モータは慣性があるため直ぐには止まらず、そのため、ワイヤが必要以上に溶接用トーチのチップ先端から突き出す傾向になります。

この傾向は、次の溶接のアークスタートにとって好ましくないばかりか不都合です。この不都合を取り除くために、トーチスイッチ OFF 後の、ごく短時間、若干の出力電圧を印加して余分なワイヤを燃え上がらせる内部処理を行わせています。

この処理時間のことをバーンバック時間と呼び、その時間幅は、設定溶接条件に応じて異なります。





パナソニック コネクト株式会社
〒 561-0854 大阪府豊中市稲津町 3 丁目 1 番 1 号

Panasonic Connect Co., Ltd.
1-1, 3-chome, Inazu-cho, Toyonaka, Osaka 561-0854, Japan

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2005

Printed in Japan

OMDT6202J28