

Panasonic
ネットワークカメラ BB-SC384B/SC382
V5.00 版 リリースノート

目次

[変更履歴](#)
[ダウンロードファイルについて](#)

変更履歴

(項目末尾に「*」が付いている内容は、別途[「新機能および補足説明チラシ」](#)に説明があります)

Ver V5.00J

<改善項目>

- 表示用プラグインソフトなどの社名表記を「パナソニック i-PRO センシングソリューションズ株式会社 (Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.)」から「i-PRO 株式会社 (i-PRO Co., Ltd.)」に変更

Ver V4.75J

<改善項目>

- HTTP アラーム通知機能の以下の内容の改善
 - ・Digest 認証対応*
ID/PW 無しで初回アクセスし、サーバーからの応答を元に Digest/Basic のいずれかで認証する。
 - ・サーバーとのユーザー認証失敗時のシステムログ追加*
認証エラー時、「<HTTP アラーム通知> 認証エラー」のシステムログを表示する。
 - ・HTTPS での送信機能
通知先に、“https://”を設定した場合、HTTPS のサーバーと判断し HTTPS でのアクセスを実施する。)
- Windows 10PC における HTTPS 接続時の HTML 画面読み込み速度の改善
- 映像管理ソフト「WV-ASM300」でアクセスでの初回アクセス時に音が出ない現象の改善
- パナソニックセキュリティビューワー (PSV) でカメラのライブ画表示時に、スケジュール機能で設定する非公開時刻以降も、閲覧できてしまう現象の改善

Ver V4.74J

<改善項目>

- インターネットモード「ON」かつベストエフォート設定(初期状態)時、H.264 のストリームを同時に 2 接続状態で画像表示している場合、一方の接続が断になると、もう一方の接続の画像がカクツキ、15 秒~20 秒で画像が停止する現象の解消 (接続環境によっては、カクツキが残る場合がありますが、ビットレートを 1Mbps 程度に上げると症状が改善される場合があります)
- 表示用プラグインソフトウェア (ActiveX) 内に記載されている旧社名を新社名に変更

Ver V4.73J

<改善項目>

- FTP 定期送信時、送信画像が 400 枚~100 秒間途切れることがある現象の改善(2019/7/25 記載誤りのため修正)

Ver V4.72J

<改善項目>

- 太陽光などで緩やかに暗くなる環境において暗い状態から急激に明るい状態に変化した場合に映像全体が稀に暗くなってしまうことがある現象の改善(修正 2018.10.29 バージョン番号修正)

Ver V4.70J

<改善項目>

- 工場出荷状態の初期のパスワード認証方式を「Digest or Basic」から「Digest」に変更
- 工場出荷状態の初期のパスワードの使用文字種を「英字/数字/記号」のうち 2 種以上を選択する仕様から「英字大文字/英字小文字/数字/記号」のうち 3 種以上を選択する仕様に変更(変更に関するお知らせは[こちら](#))
- マルチキャスト配信設定時に、カメラの起動時に配信が停止することがある現象の改善
- レンズ温度補正が正しく働かず、フォーカスが少しずつずれていくことがある現象の改善(ドライバーソフトによる改善)

Ver V4.65J

<改善項目>

- セキュリティ強化を実施
- 「画質調整」の「光量制御モード」を「フリッカレス(60Hz)」設定時にバックアップした設定ファイルをカメラ WEB ブラウザからリストアできない現象の改善
- BB-HCM シリーズのカメラと混在でマルチスクリーン使用時に、1 台の BB-HCM カメラがネットワーク切断され、「ネットワークが切断された可能性があります。接続を確認してください。」のアラート表示されて、OK した後、別のカメラに対しても同様のアラートが表示される現象の改善
- ONVIF 使用時にズーム動作しないことがある現象の改善
- みえますねっとポータル画面のライブ画像が、「Google Chrome 64.0 for Windows」で表示できなくなる現象の改善(2018/3/26 一部表現を変更)

Ver V4.64J

<改善項目>

- ActiveX 内の旧社名を新社名に変更
- 画面内のサポートウェブサイトの URL を変更
- H.264 動画録画の SD メモリーカードへの書き込み異常発生時に録画が停止することがある現象の改善

Ver V4.63J

<改善項目>

- メール定期送信において、再起動後の初回メールに画像添付がされない現象の改善

Ver V4.62J

<改善項目>

- ND400 との接続で SD メモリーカードバックアップ録画(JPEG)中、録画された画像が黒画になることがある現象の改善
- SD メモリーカードの上書き削除中にブラウザから動画ファイルのダウンロードを実行すると 500 エラーになり、ダウンロードできないことがある現象の改善(上書き削除中などは、処理に時間がかかるため、動画ダウンロード開始画面上に「最大 5 分程度時間がかかる」旨記載)
- SD メモリーカードに録画した H.264 画像の最新ログの動画データのみ、ブラウザ上からダウンロードできないことがある現象の改善
- 被写体により、SD メモリーカードに録画した動画の再生画面で、黒画となり再生できないことがある現象の改善
- 動画録画中に、動画のダウンロード操作を行うと、記録時間が 1 時間を超えるログができることがある現象の改善

Ver V4.60J

<改善項目>

- ユーザー名、パスワードの初期値「admin」「12345」を削除し、入力条件を「4~32 文字」から「8~32 文字(英数字の混在必須)」に変更
※すでに設定済の機器をバージョンアップしても従来のユーザー名、パスワードは削除されません。設定画面や初期化ボタンで初期化すると改めて設定が必要になりますのでご注意ください。

Ver V4.50J

<機能追加>

- [みえますねっと PRO]を統合後の新「みえますねっと」に対応
※2016年2月の「みえますねっと」サービスリニューアルに伴い、「みえますねっと Pro」ご利用のお客様は、サービス終了する2016年6月30日まで、そのままバージョンアップするとDDNSサービスが停止しますのでご注意ください。

<改善項目>

- メモリーへの不要なアクセスをしないように改善
- メンテナンス画面に表示される「動作情報 ステータス」の通電時間情報が正しく表示されるように改善(ドライバーソフトによる改善)
- VMD画面表示中は、アラーム通知が行われないことを、それぞれの画面へ説明文追加

Ver V4.42J

<改善項目>

- MJPEG 解像度 800X600 の時、ライブ画増 最下部のラインにノイズが出ることもある現象の改善(SC382のみ)
- BB-SC384A に誤って BB-SC384B のカメラファームがバージョンアップできていた現象の改善
※バージョンアップの際は、必ずアプリケーションファーム(sc382_442J.img)を先にバージョンアップしてください。
本ファームウェアは、BB-SC384、SC384A とは異なったものですので、流用できません。

Ver V4.41J

<改善項目>

- PCソフトウェアパッケージ「WV-ASM100」に BB-SC382 が登録できない現象の改善(SC382のみ)

Ver V4.40J

- 初回リリースバージョン

ダウンロードファイルについて

sc382_***J_cam_***.zip、sc384b_***J.zip は BB-SC384B、SC382 のファームウェアです。
本ファイルは自己解凍形式(zip)の圧縮ファイルになっています。

ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍すると「ドライバーファームウェア(拡張子 bin)」および「アプリケーションファームウェア(拡張子 img)」が生成されますので、それぞれを最新版にバージョンアップしてください。

※バージョンアップの手順は、BB-SC384B、SC382 の取扱説明書を、ご参照ください。