

Panasonic  
ネットワークカメラ BB-SW174WA  
V5.00 版 リリースノート

---

目次

---

[変更履歴](#)  
[ダウンロードファイルについて](#)

---

変更履歴

---

(項目末尾に「\*」が付いている内容は、別途「[新機能および補足説明チラシ](#)」に説明があります)

**Ver V5.00J**

<改善項目>

- 表示用プラグインソフトなどの社名表記を「パナソニック i-PRO センシングソリューションズ株式会社 (Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.)」から「i-PRO 株式会社 (i-PRO Co., Ltd.)」に変更

**Ver V4.75J**

<改善項目>

- HTTP アラーム通知機能の以下の内容の改善
  - ・Digest 認証対応\*  
ID/PW 無しで初回アクセスし、サーバーからの応答を元に Digest/Basic のいずれかで認証する。
  - ・サーバーとのユーザー認証失敗時のシステムログ追加\*  
認証エラー時、「<HTTP アラーム通知> 認証エラー」のシステムログを表示する。
  - ・HTTPS での送信機能  
通知先に、“https://”を設定した場合、HTTPS のサーバーと判断し HTTPS でのアクセスを実施する。)
- Windows 10PC における HTTPS 接続時の HTML 画面読み込み速度の改善
- 映像管理ソフト「WV-ASM300」でアクセスでの初回アクセス時に音声が出ない現象の改善
- パナソニックセキュリティビューワー (PSV) でカメラのライブ画表示時に、スケジュール機能で設定する非公開時刻以降も、閲覧できてしまう現象の改善

**Ver V4.74J**

<改善項目>

- インターネットモード「ON」かつベストエフォート設定(初期状態)時、H.264 のストリームを同時に 2 接続状態で画像表示している場合、一方の接続が断になると、もう一方の接続の画像がカクツキ、15 秒~20 秒で画像が停止する現象の解消 (接続環境によっては、カクツキが残る場合がありますが、ビットレートを 1Mbps 程度に上げると症状が改善される場合があります)
- 表示用プラグインソフトウェア (ActiveX) 内に記載されている旧社名を新社名に変更

**Ver V4.73J**

<改善項目>

- FTP 定期送信時、送信画像が 400 枚~100 秒間途切れることがある現象の改善(2019/7/25 記載誤りのため修正)

**Ver V4.70J**

<改善項目>

- 工場出荷状態の初期のパスワード認証方式を「Digest or Basic」から「Digest」に変更

- 工場出荷状態の初期のパスワードの使用文字種を「英字/数字/記号」のうち2種以上を選択する仕様から「英字大文字/英字小文字/数字/記号」のうち3種以上を選択する仕様に変更(変更に関するお知らせは[こちら](#))
- マルチキャスト配信設定時に、カメラの起動時に配信が停止することがある現象の改善

## Ver V4.65J

### <改善項目>

- セキュリティ強化を実施
- WPA2の脆弱性対策を実施
- 「画質調整」の「光量制御モード」を「フリッカレス(60Hz)」設定時にバックアップした設定ファイルをカメラWEBブラウザからリストアできない現象の改善
- BB-HCMシリーズのカメラと混在でマルチスクリーン使用時に、1台のBB-HCMカメラがネットワーク切断され、「ネットワークが切断された可能性があります。接続を確認してください。」のアラート表示されて、OKした後、別のカメラに対しても同様のアラートが表示される現象の改善
- ONVIF使用時にズーム動作しないことがある現象の改善
- みえますねっとポータル画面のライブ画像が、「Google Chrome 64.0 for Windows」で表示できなくなる現象の改善(2018/3/26一部表現を変更)

## Ver V4.64J

### <改善項目>

- ActiveX内の旧社名を新社名に変更
- 画面内のサポートウェブサイトのURLを変更
- 経過年数が6年を超えると、ライブ画面にあるサポートボタンが点滅する現象を点滅しないように修正
- 認証方式「Basic」の際のチェック方式を一部修正

## Ver V4.60J

### <改善項目>

- ユーザー名、パスワードの初期値「admin」「12345」を削除し、入力条件を「4~32文字」から「8~32文字(英数字の混在必須)」に変更  
**※すでに設定済の機器をバージョンアップしても従来のユーザー名、パスワードは削除されません。設定画面や初期化ボタンで初期化すると改めて設定が必要になりますのでご注意ください。**
- マルチスクリーン表示時に音声にノイズが発生する現象の改善(2016/9/5記載漏れのため追記)

## Ver V4.50J

### <機能追加>

- [みえますねっとPRO]を統合後の新「みえますねっと」に対応  
 ※2016年2月の「みえますねっと」サービスリニューアルに伴い、「みえますねっとPro」ご利用のお客様は、サービス終了する2016年6月30日まで、そのままバージョンアップするとDDNSサービスが停止しますのでご注意ください。

### <改善項目>

- メモリーへの不要なアクセスをしないように改善
- VMD画面表示中は、アラーム通知が行われないことを、それぞれの画面へ説明文追加
- 画面内時刻表示のon/off設定をプルダウンからラジオボタンへ変更

## Ver V4.22J

### <改善項目>

- FTP定期送信で送信間隔を1s(1秒に1枚送信する)設定にすると、送信枚数が足りなくなってしまうことがある現象の改善(例:60秒で54-55枚程度になる)(2014/12/2記載漏れ追記)
- BB-HNP17,WV-ASM200に登録できない現象の改善

## Ver V4.22J

<改善項目>

- BB-HNP17,WV-ASM200 に登録できない現象の改善

## Ver V4.20J

<機能追加>

- 内部メモリー録画、録音機能を追加
- アラーム要因別の通知先変更機能を追加
- メールで定期的に画像を送信する機能を追加
- メールでアラームログを送信する機能を追加
- かんたん設定にメール定期送信／内部メモリー録画を追加
- 設定のバックアップ／リストア機能の追加
- 機能許可設定に内部メモリー録画を追加
- アラーム画像(H.264)をFTP 転送する機能を追加
- H.264 動画録画のプレアラーム時間を変更できる機能を追加

<改善項目>

- IE 互換表示設定 off 時でも使用できるように改善

## Ver V4.03J

<改善項目>

- みえますねっと PRO のモニタリングサムネイルから IE でライブ画面を見た時、黒画になって画像が表示されなかったり、左側のコントロールメニューが表示されないことがある現象の改善

## Ver V4.02J

<改善項目>

- FTP 定期転送機能で、送信間隔に 2 分以上の値を設定した場合に、正しい間隔で送信されないことがある現象の改善
- IE10,IE11 で互換表示未設定の場合に、設定を促す画面を表示
- ライブ画面のタイトルバーにサポートサイトへのリンクを表示

## Ver V4.00J

- 初回リリースバージョン

---

### ダウンロードファイルについて

---

sw174wa\_\*\*\*J.zip は BB-SW174WA のファームウェアです。  
本ファイルは自己解凍形式(zip)の圧縮ファイルになっています。  
ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍(拡張子 bin または img に)してバージョンアップにご利用ください。

※バージョンアップの手順は、BB-SW174WA の取扱説明書を、ご参照ください。