

Panasonic
i-PRO ネットワークカメラ WV-SC385/SW395J/SW395AJ
V2.50 版 リリースノート

目次

[変更履歴](#)
[ダウンロードファイルについて](#)

変更履歴

Ver V2.50E

<改善項目>

- 工場出荷状態の初期のパスワード認証方式を「Digest or Basic」から「Digest」に変更
- 工場出荷状態の初期のパスワードの使用文字種を「英字/数字/記号」のうち 2 種以上を選択する仕様から「英字大文字/英字小文字/数字/記号」のうち 3 種以上を選択する仕様に変更(変更に関するお知らせは[こちら](#))
- マルチキャスト配信設定時に、カメラの起動時に配信が停止することがある現象の改善
- レンズ温度補正が正しく働かず、フォーカスが少しずつずれていくことがある現象の改善(ドライバーソフト V1.62 による改善)

Ver V2.44E

<改善項目>

- セキュリティ強化を実施
- ONVIF 使用時にズーム動作しないことがある現象の改善
- 「画質調整」の「オートスローシャッター」を「Off(1/30s)」以外の有効設定時に画像に赤い縦筋が現れる現象の改善(ドライバーソフト V1.61 による改善)
- みえますねっとポータル画面のライブ画像が、「Google Chrome 64.0 for Windows」で表示できなくなる現象の改善(2018/3/26 一部表現を変更)

Ver V2.43E

<機能追加>

- スケジュール設定の「スケジュール5」に「カメラの再起動」を追加(記載誤りのため削除 2017年10月)

<改善項目>

- ActiveX 内の旧社名を新社名に変更
- 画面内のサポートウェブサイトの URL を変更
- H.264 動画録画の SD メモリーカードへの書込み異常発生時に録画が停止することがある現象の改善(記載誤りのため修正 2017 年 10 月)

Ver V2.42E

<改善項目>

- 機能拡張ソフト WV-SAEASF の非物販解除キーが登録できない現象の改善

Ver V2.41E

<改善項目>

- ND400 との接続で SD メモリーカードバックアップ録画(JPEG)中、録画された画像が黒画になることがある現象の改善

- SD メモリーカードの上書き削除中にブラウザから動画ファイルのダウンロードを実行すると 500 エラーになり、ダウンロードできないことがある現象の改善
(上書き削除中などは、処理に時間がかかるため、動画ダウンロード開始画面上に「最大 5 分程度時間がかかる」旨記載)
- SD メモリーカードに録画した H.264 画像の最新ログの動画データのみ、ブラウザ上からダウンロードできないことがある現象の改善
- 被写体により、SD メモリーカードに録画した動画の再生画面で、黒画となり再生できないことがある現象の改善
- 動画録画中に、動画のダウンロード操作を行うと、記録時間が 1 時間を超えるログができることがある現象の改善

Ver V2.40E

<改善項目>

- ユーザー認証の初期値を「Off」から「On」に変更
- ユーザー名、パスワードの初期値「admin」「12345」を削除し、入力条件を「4～32 文字」から「8～32 文字(英数字の混在必須)」に変更
※すでに設定済の機器をバージョンアップしても従来のユーザー名、パスワードは削除されません。設定画面や初期化ボタンで初期化すると改めて設定が必要になりますのでご注意ください。

Ver V2.30E

<機能追加>

- [みえますねっと PRO]を統合後の新「みえますねっと」に対応
※2016 年 2 月の「みえますねっと」サービスリニューアルに伴い、「みえますねっと Pro」ご利用のお客様は、サービス終了する 2016 年 6 月 30 日まで、そのままバージョンアップすると DDNS サービスが停止しますのでご注意ください。

<改善項目>

- メモリーへの不要なアクセスをしないように改善
- VMD画面表示中は、アラーム通知が行われなかったことを、それぞれの画面へ説明文追加
- パン・チルト・ズームカメラのプリセット機能拡張(ドライバーソフト V1.60 による改善)
 - ・[プリセットシーケンス設定]の[停止時間]に 15s,25s を追加
 - ・[オートパン動作]の[停止時間]に 0s,1s,2s,3s,4s,15s,25s を追加
 - ・[送信元別プリセットポジション]に[アラームエリア No]連動機能を追加
- メンテナンス画面に表示される[動作情報 ステータス]の通電時間情報が正しく表示されるように改善

Ver V2.13E

<改善項目>

- 電源切/入で SD メモリーカードへの H.264 スケジュール録画が再開せず停止してしまうことがある現象の改善
- SD メモリーカードへの H.264 録画にて上書きのためのデータ削除処理に失敗し、録画が停止してしまうことがある現象の改善

Ver V2.10E(ドライバーソフト V1.56)

<改善項目>

- 生産工場での工程検査改善(お客様への操作、設定に関する影響はございません)
※ドライバーソフトによる改善

Ver V2.10E(ドライバーソフト V1.54)

<改善項目>

- パン動作中、共振などにより異音が発生することがある現象の抑制(ドライバーソフトによる改善)

Ver V2.10E

<機能追加>

- Safari/Firefox/Google Chromeでの H.264/JPEG 表示に対応([制限事項についての詳細はこちら](#))
※動作を保証するものではありませんので予めご了承ください
- SD カードの運用情報/エラー情報を設定画面に表示
(※SD カードの品番は、SD カード内のメモリーの保存された品番を表示します。
※稼働時間は、リアルタイムに更新されません。1 時間に 1 回更新されます。)
- SD メモリーカードの警告出力をアラーム端子から出力する機能を追加
(エラー発生時、および、業務用 SD メモリーカード(MLC タイプ)を使用した場合を基準とした上書回数 2000 回、稼働時間 6 年間で警告出力します。
業務用 SD メモリーカード(MLC タイプ)を使用されない場合、適切な上書回数/稼働時間での警告出力がされません。業務用 SD メモリーカード(MLC タイプ)については[こちら](#))
- 正しい電源装置が接続されていないことを警告する表示を、画面内文字表示からメンテナンスページの「システムログ」タブに変更(SW395 のみ、ドライバーソフト V1.53 による改善)

<改善項目>

- Internet Explorer 互換性表示 OFF 時の画面表示を改善
- 設定できるタイムゾーンの時刻と都市の組み合わせを、最新の状態に更新
- SD カード:「使用しない」、録画形式「H.264(1)」or「H.264(2)」(グレーアウト状態)の際に、アラームログをダウンロードできない現象の改善
- マルチスクリーン画面で複数台のカメラを登録している場合において、任意のカメラのネットワーク切断を 2 分間継続して検知した場合、「ネットワークが切断された可能性があります。接続を確認してください。」のアラート表示がされるが、そのアラート表示をそのまま 2 分間以上放置した場合、以降 30 秒間隔で別のカメラに対する同様のアラートが表示され続けることがあった現象の改善
- SD カード「使用しない」、JPEG 録画(グレーアウト状態)、アラーム発生時(グレーアウト状態)の設定で、2 回目以降のアラーム発生時に、JPEG アラーム FTP 送信でプレ画像が送信されずポストのみとなる現象の改善
- SD カード「使用しない」、かつ、録画圧縮方式:「H.264(1)」or「H.264(2)」(グレーアウト状態)、かつ、起動後、上記項目などの映像に関する設定変更をしていない状態の場合、以下の現象を改善。
 - メール通知に画像が添付されない
 - FTP 定期送信/アラーム画像送信が行われない
 - 1shot 画像が黒画となる
- SD カードの録画映像再生において、RTSP 接続の再生中の再生で録画範囲外の時刻を指定すると、誤って「500 Internal Server Error」を返していたが正しく「404 Not Found」を返すように改善。
- FTP 定期送信で送信間隔を 1s(1 秒に 1 枚送信する)設定にすると、送信枚数が足りなくなってしまうことがある現象の改善(例: 60 秒で 54-55 枚程度になる)

Ver V2.02E

<機能追加>

- みえますねっと PRO のモニタリングサムネイルから IE でライブ画面を見た時、黒画になって画像が表示されなかったり、左側のコントロールメニューが表示されないことがある現象の改善
- SD カードを挿した状態で起動すると LED が赤点灯することがある現象の改善

Ver V2.01E

<機能追加>

- 新 BB A 付きカメラ、マルチスクリーン機能において、以下の機能に対応。
 - (1)複数カメラ音声ミキシング
 - (2)HTTPS での音声出力
 - (3)録画ランプアイコン削除
 - (4)公開時間対応
 - (5)連続送話時間対応
- IE10,IE11 で互換表示未設定の場合に、設定を促す画面を表示
- ライブ画面のタイトルバーにサポートサイトへのリンクを表示

<改善項目>

- バージョンアップ画面のサポートウェブサイトへのリンクを修正

Ver V2.00E

<機能追加>

- 音声送話の最長時間を設定(1/2/3/5/10/20/30/60min)できるように「連続送話時間」機能追加(従来は 5 分固定)
- 夜間の車のヘッドライトなどの影響を軽減できる「強光補正」機能追加
- アラーム発生後の無検知時間を設定(5/10/30s/1/3/5/10min)できるように機能追加(従来は 5 秒固定)
- バージョンアップ画面にサポートウェブサイトへのリンクを追加
- アラーム発生時の検知前画像をFTP転送する機能を追加

<改善項目>

- 再起動後のポジションがプリセットポジション外になっていたが、電源 Off 前のプリセットポジションで起動するように変更。再起動時プリセットポジション外になることで、VMD が意図せず効かない状態になる動作の改善(ドライバーソフトでの改善)
- 低ビットレート設定時でもフレームレートが多く出るよう改善
- 動画録画使用時にメール通知の画像添付を行えるように改善
- H.264(1)で SD 録画を設定している際に H.264(2)を Off にすると、プレアラームやポストアラーム時間がグレイアウトして設定できない現象の改善
- 時刻情報がストリームに重畳されないことがある現象の改善

Ver V1.82E

- 初版

ダウンロードファイルについて

sc385_***E_cam_***.zip は WV-SC385,SW395 のファームウェアです。

本ファイルは自己解凍形式(zip)の圧縮ファイルになっています。

ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍すると「ドライバーファームウェア(拡張子 bin)」および「アプリケーションファームウェア(拡張子 img)」が生成されますので、それぞれを最新版にバージョンアップしてください。

※バージョンアップの手順は、WV-SC385,SW395 の取扱説明書を、ご参照ください。