

Panasonic
i-PRO ネットワークカメラ WV-SW397BJ/SW397NJ/SC387A
V2.50 版 リリースノート

目次

[変更履歴](#)
[ダウンロードファイルについて](#)

変更履歴

Ver V2.50E

<改善項目>

- 工場出荷状態の初期のパスワード認証方式を「Digest or Basic」から「Digest」に変更
- 工場出荷状態の初期のパスワードの使用文字種を「英字/数字/記号」のうち 2 種以上を選択する仕様から「英字大文字/英字小文字/数字/記号」のうち 3 種以上を選択する仕様に変更（「変更に関するお知らせは [こちら](#)」）
- マルチキャスト配信設定時に、カメラの起動時に配信が停止することがある現象の改善
- レンズ温度補正が正しく働かず、フォーカスが少しずつずれていくことがある現象の改善（ドライバーソフト V3.30 による改善）

Ver V2.48E

<改善項目>

- セキュリティ強化を実施
- ONVIF 使用時にズーム動作しないことがある現象の改善
- 「画質調整」の「オートスローシャッター」を「Off(1/30s)」以外の有効設定時に画像に赤い縦筋が現れる現象の改善（ドライバーソフト V3.29 による改善）
- みえますねっとポータル画面のライブ画像が、「Google Chrome 64.0 for Windows」で表示できなくなる現象の改善（2018/3/26 一部表現を変更）

Ver V2.46E

<機能追加>

- スケジュール設定の「スケジュール 5」に「カメラの再起動」を追加

<改善項目>

- ActiveX 内の旧社名を新社名に変更
- 画面内のサポートウェブサイトの URL を変更
- H.264 動画録画の SD メモリーカードへの書き込み異常発生時に録画が停止することがある現象の改善

Ver V2.43E(ドライバーソフト V3.28 による改善)

<改善項目>

- 振動のある環境において、レンズ部が保持できず「二重像低減」機能が動作しなくなる現象を改善（SW398BJ,SW397NJ のみ）
（励磁電流により保持しておりますので通常消費電力が今回のバージョンよりアップしております。詳細は [こちら](#)）

Ver V2.43E(ドライバーソフト V3.27 による改善)

<改善項目>

- プライバシーゾーン設定時、横長の被写体に対して、パン移動させると横方向に大きく拡大され、見たい物体が隠れてしまったり、チルト動作時に、縦方向にずれてしまい、隠したいものが見えてしまう現象があったため、マスク位置の精度を改善（念のため、バージョンアップ後は、パン・チルト動作を行い、プライバシーゾーンの位置をご確認ください）
- 200 倍以上にズームアップすると、プライバシーゾーンが消えることがある現象の改善

Ver V2.43E

<改善項目>

- ND400 との接続で SD メモリーカードバックアップ録画(JPEG)中、録画された画像が黒画になることがある現象の改善
- SD メモリーカードの録画設定において「最大ファイルサイズ」を「2MB」設定で、録画が停止することがある現象の改善
- SD メモリーカードの上書き削除中にブラウザから動画ファイルのダウンロードを実行すると 500 エラーになり、ダウンロードできないことがある現象の改善
（上書き削除中などは、処理に時間がかかるため、動画ダウンロード開始画面上に「最大 5 分程度時間がかかる」旨記載）
- SD メモリーカードに録画した H.264 画像の最新ログの動画データのみ、ブラウザ上からダウンロードできないことがある現象の改善
- 被写体により、SD メモリーカードに録画した動画の再生画面で、黒画となり再生できないことがある現象の改善
- 動画録画中に、動画のダウンロード操作を行うと、記録時間が 1 時間を超えるログができることがある現象の改善
- SD メモリーカード録画中に再起動すると、起動してから録画再開までに 3 分以上かかることがある現象の改善

Ver V2.40E(ドライバーソフト V3.26 による改善)

<改善項目>

- 上下反転したときに最下端 LINE にマゼンタ色がでることがある現象の改善

Ver V2.40E

<改善項目>

- ユーザー認証の初期値を「Off」から「On」に変更
- ユーザー名、パスワードの初期値「admin」「12345」を削除し、入力条件を「4～32 文字」から「8～32 文字(英数字の混在必須)」に変更
※すでに設定済の機器をバージョンアップしても従来のユーザ名、パスワードは削除されません。設定画面や初期化ボタンで初期化すると改めて設定が必要になりますのでご注意ください。

Ver V1.90E

<機能追加>

- [みえますねっと PRO]を統合後の新「みえますねっと」に対応
※2016 年 2 月の「みえますねっと」サービスリニューアルに伴い、「みえますねっと Pro」ご利用のお客様は、サービス終了する 2016 年 6 月 30 日まで、そのままバージョンアップすると DDNS サービスが停止しますのでご注意ください。

<改善項目>

- VMD画面、音検知画面表示中は、アラーム通知が行われないことを、それぞれの画面へ説明文追加
- パン・チルト・ズームカメラのプリセット機能拡張(ドライバーソフト V3.25 による改善)
 - ・[プリセットシーケンス設定]の[停止時間]に 15s,25s を追加
 - ・[オートパン動作]の[停止時間]に 0s,1s,2s,3s,4s,15s,25s を追加
 - ・[送信元別プリセットポジション]に[アラームエリア No.]連動機能を追加
- メンテナンス画面に表示される[動作情報 ステータス]の通電時間情報が正しく表示されるように改善
(SW598A,SC588A はアプリソフト V1.90 による改善、SW398B,SW397N,SC387A はドライバーソフト V3.25 による改善)
- H.264 の配信モードに「可変ビットレート」を追加
- スーパーダイナミックの ON/OFF を繰り返すと白黒画面になることがある現象の改善(ドライバーソフト V3.25 による改善)
- 明るさ、フォーカス、スーパーダイナミック、コントラストなど画質の改善を実施(ドライバーソフト V3.25 による改善)

Ver V1.80E

- 初版

ダウンロードファイルについて

sc387a_***E_cam_***.zip は WV-SW397B/SW397N/SC387A のファームウェアです。

本ファイルは自己解凍形式(zip)の圧縮ファイルになっています。

ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍すると「ドライバーファームウェア(拡張子 bin)」および「アプリケーションファームウェア(拡張子 img)」が生成されますので、それぞれを最新版にバージョンアップしてください。

※バージョンアップの手順は、WV-SW397B/SW397N/SC387A の取扱説明書を、ご参照ください。